

بسمه تعالی

همایش فرآیندهای ظریف  
کاری و پولیشینگ در تولید

۲۶ بهمن ۸۲

(15.Feb.2004)

پروفسور دکتر تقی توکلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## مقدمه


کیفیت تولید رابطه مستقیم با آخرین روشهای ماشینکاری بر روی قطعه کار دارد. آخرین روشها عبارتند از سنگ زنی و یا روشهای ظریفکاری مانند پولیشینگ، لپینگ، هونینگ و غیره.

این روش های تولیدی نقش تعیین کننده بر عمر قطعه کار و یا وسیله و ماشین و یا ابزار تولیدی و همچنین تاثیر تعیین کننده بر قیمت تولید دارد. اطلاعات و دانش فنی در مورد این روشها و بخصوص روشهای ویژه ظریفکاری کمتر در دسترس میباشد. در این همایش کوشش میشود برای اولین بار عمده روشهای ظریفکاری بصورت خلاصه ارائه شود.


این جزوه همراه با توضیحات در روز همایش تکمیل میشود و به تنهایی کامل نیست. با توجه به کار فراوان برای تهیه مطالب و تایپ و تکثیر آنها، این جزوه خالی از اشکال نیست و در پاره ای از موارد، انتخاب لغات و اصطلاحات زیاد دقیق نیست و احتمالاً از نظر انشاء نیز اشکالاتی دارد. امید است با همکاری شما بتوانیم اشکالات را رفع کنیم.

در این مقدمه شاید مناسب باشد ذکری نیز از تحولات و روشهای تولید برای ایجاد دقتهای برتر برای قطعات و سیستمهای بسیار کوچک در حد میکرون و نانو بصورت تصویر آورده شود. این مثالها میتواند سمت و سوی تحولات و تکنولوژی های آینده را نشان دهد.

## مثالهایی برای تکنولوژی میکرونی و نانویی

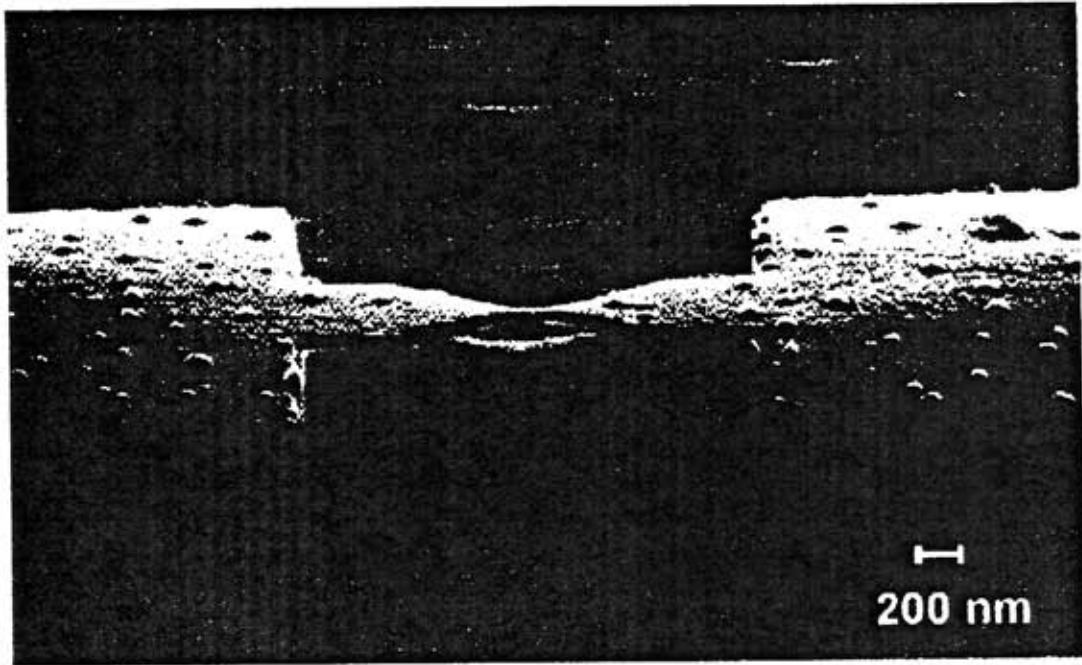


از طریق روش بیم الکترونی - لیتوگرافی یک قطعه نانویی ایجاد شده در وسط  
قطعه آلومینیومی ارتباط دو طرف از طریق ۱ اتم میباشد

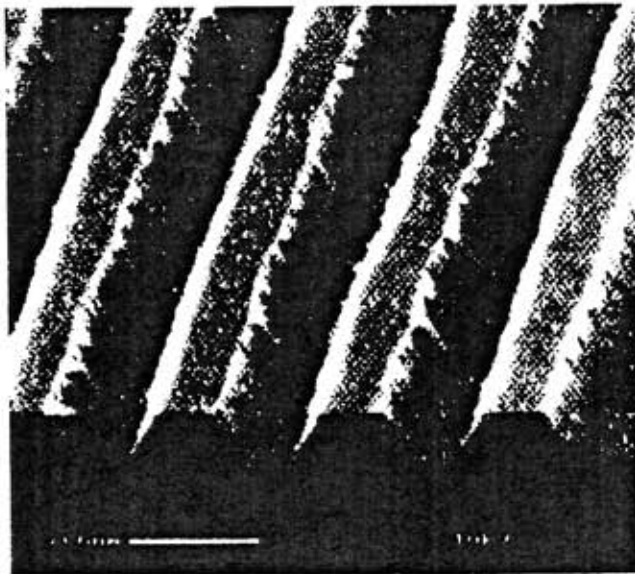


استراکچرهای ایجاد شده بر روی سیلیکون، شیارها کمتر از ۱۰۰ نانومتر پهنا دارند

## مثالهایی برای تکنولوژی میکرونی

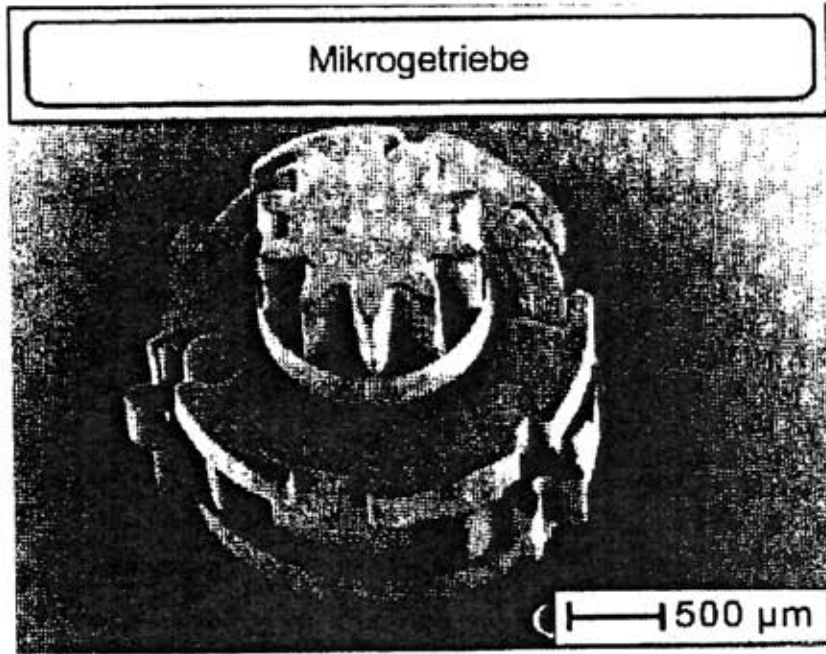


جعبه دنده میکرونی

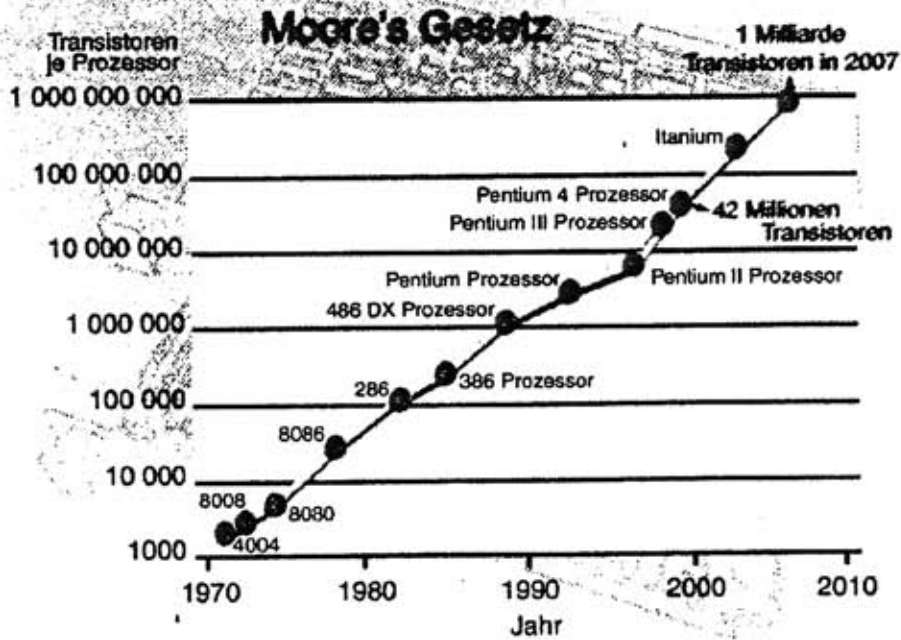


مثالی برای رشد تعداد ترانزیستورها بر روی Chips، هر ۱۸ ماه دو برابر میشود

## مثالهایی برای ایجاد شیارهای ظریف

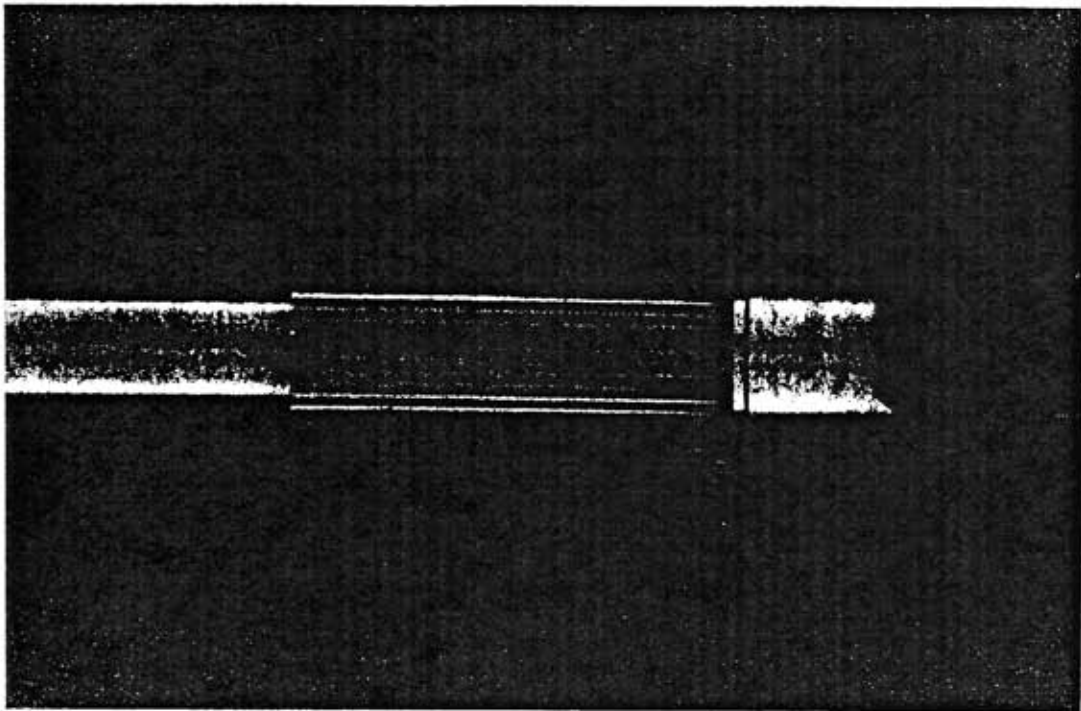

ابزار برای قطعات تزریقی پلاستیکی با شیارهای ظریف

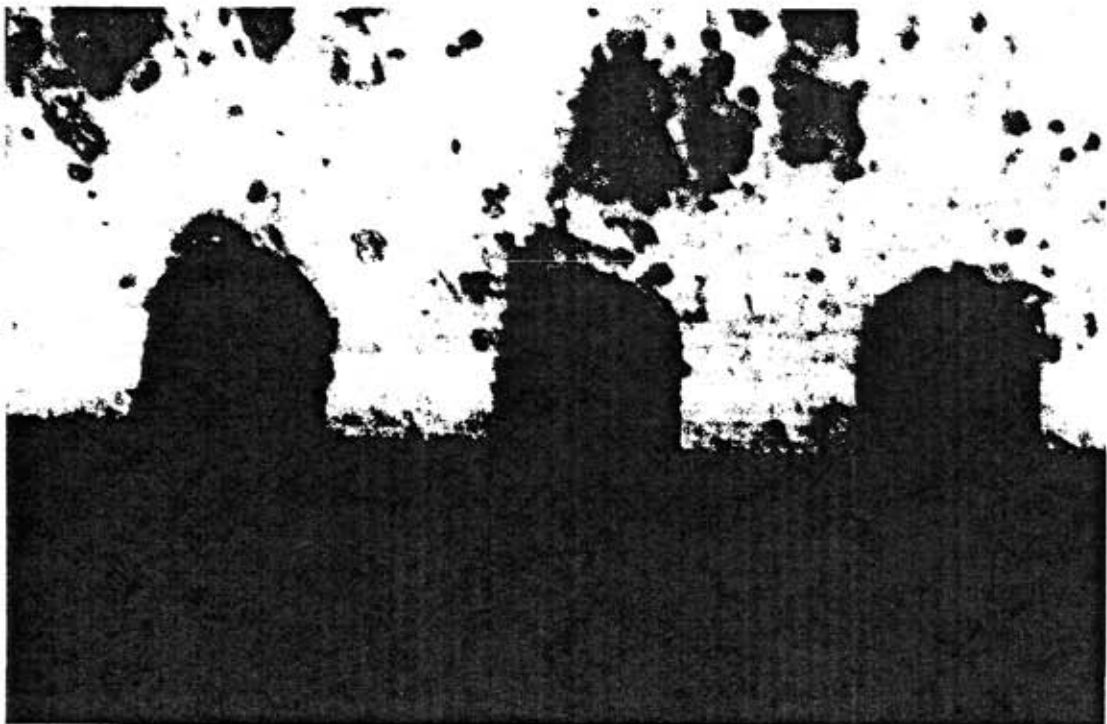

شیارهای ظریف تولید شده از طریق سنگ زنی، پهنای شیارها در حدود ۱۰۰ میکرون میباشد

## ۲- دقت قطعه کار و روشهای اندازه گیری

### مقدمه:

در بین صنعت کاران یک ضرب المثل است که میگوید "چیزی را که آدم نتواند اندازه گیری کند نمیتواند بوجود آورد و یا بسازد" و در حقیقت بین تولید و اندازه گیری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و هیچکدام بدون دیگری مفهوم تولید صنعتی را ندارند.

بالا رفتن دقتها و کوچک شدن تولرانسها و حرکت بسوی تکنولوژی "نانو" و "میکرو" باز هم بر اهمیت اندازه گیری و روشها و ابزار آن افزوده است.

در نامه ای که جیمزوات به یکی از دوستانش در رابطه با بالا رفتن دقت تولید نوشته با رضایت ذکر میکند که در حال حاضر میتوان سیلندر و پیستونی تولید کرد که بین آنها بزحمت یک سکه پول را جای داد.

امروز وسایل اندازه گیری و امکانات آن چنان افزایش یافته که اندازه های طولی کمتر از یک هزارم میکرون را میتوان اندازه گیری کرد.

در رشته تولید اندازه گیری های طولی و زاویه ای و کیفیت سطح نقش مهمی دارند.

با اینکه جهت اندازه گیری کیفیت سطح (زبری سطح) در حدود ۲۰ ویژگی را تعریف کرده اند و با دستگاههای اندازه گیری زبری سطح میتوان آنها را اندازه گیری کرد و نشان داد ولی امروزه با مشکلی برخورد کرده اند و آن این است که این ویژگیها جواب گو نیست و باید ویژگیهای دیگری نیز تعریف کرد و روش اندازه گیری های آنها را یافت. در این باره شاید این مثال روشن کند که میتوان سطح یک قطعه کار را از طریق سنگ زنی از طریق هونینگ و از طریق لپینگ Lapping ایجاد نمود که مثلاً زبری یکسانی را داشته باشند ولی واقعیت این است که این سطوح استراکچر مختلفی دارند و ویژگیهای فنی و کاربردی مختلفی نیز دارند. در حال حاضر کوشش میشود ویژگی استراکچر را تعریف کرد و آن را اندازه گیری نمود.

## ۱-۲- اصول اولیه

● ویژگیهای کیفیت (Quality) خواصی هستند که مشتری از یک تولید انتظار دارد.

● تولرانسها و یا حدود تولرانس مقدار حداقل و حداکثر اندازه را مشخص میکند که حداکثر تفاوت بین اندازه مطلوب و اندازه موجود که مورد قبول است می باشد و مقدار آن از طرف طراح تعیین میشود.


● استانداردها هدفشان امکان ایجاد مکرر تولیدات و امکان مقایسه بین کیفیت آن ها با استفاده از استانداردها که برای هر فرآیند معین شده است.

معروف ترین استاندارد ها CEN, DIN, ISO میباشد.



## تولرانسهایی ISO


از طریق اعداد 0.1, 0, 1, 2... 9... 18 نشان داده میشوند و جایگاه و محدوده یک تولرانس را روشن میکنند. هر چه عدد کوچکتر باشد تولرانس آن کوچکتر است و طبیعتاً مخارج تولید آن بیشتر میباشد. عدد ۱۸ نشان دهنده تولرانس بالا و دقت پائین تولید میباشد.

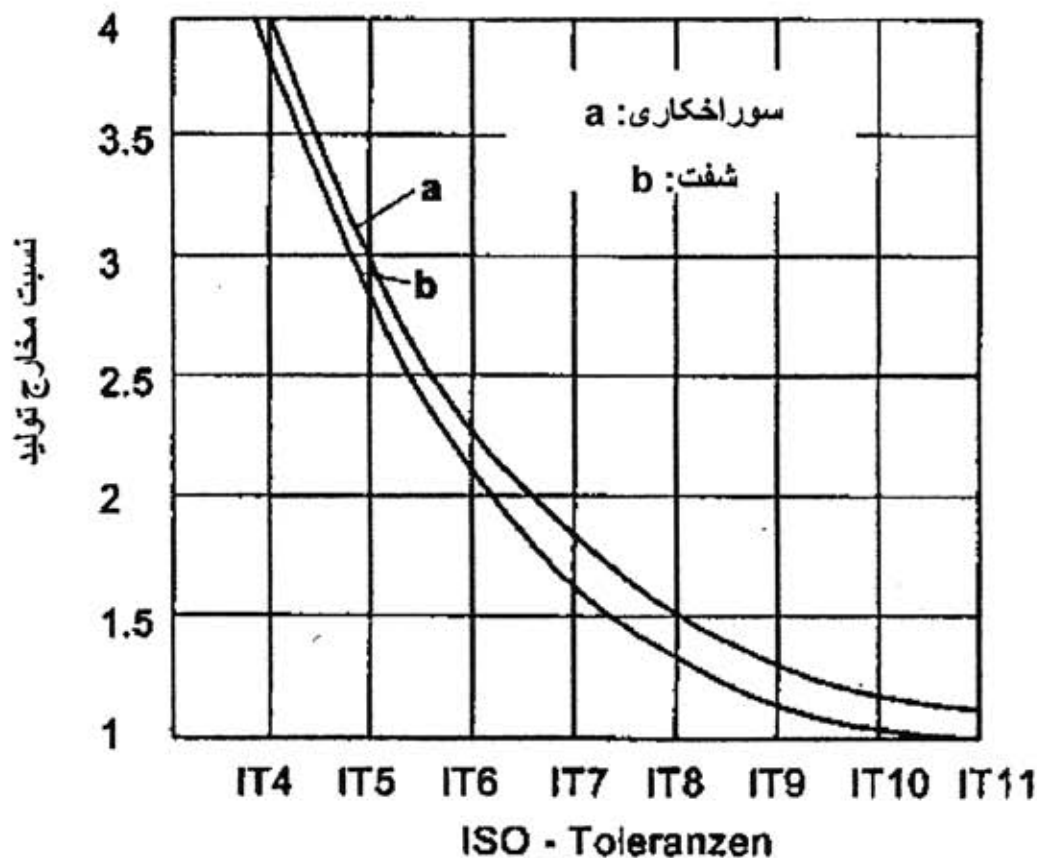

شکل ۱-۲ مخارج تولید را در ارتباط با تولرانس ISO نشان میدهد

بعنوان ابزارهای اندازه گیری و تولرانس IT 2-4 برای ابزارهای اندازه گیری و تولرانس IT 5-11 برای تولیدات و قطعات ماشین ابزار و IT بالاتر از ۱۲ برای مثلاً ادوات و اجزای ماشینهای کشاورزی میباشد.

## سطوح فنی، صنعتی

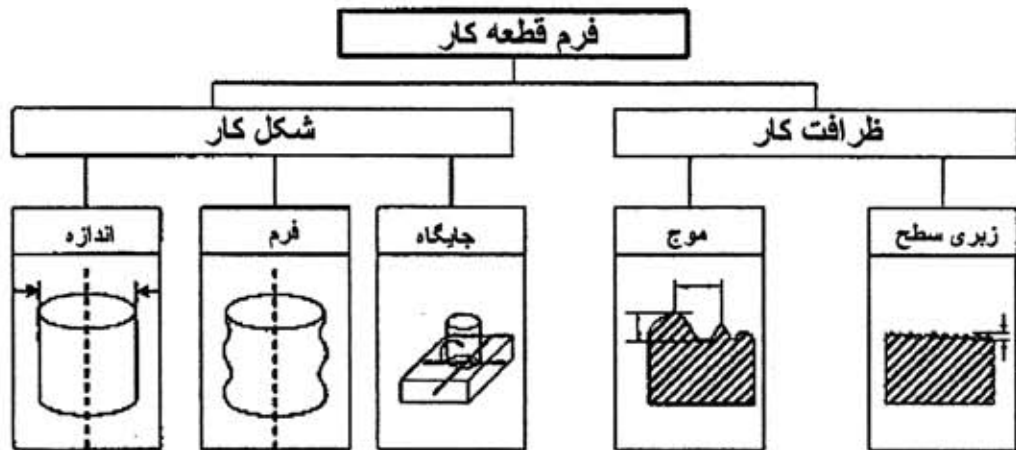

شکل ۲-۲ - تقسیم بندی فرم قطعه کار

سطح مرز بین دو جنس (ماده) میباشد مثلاً مرز بین سطح قطعه کار و هوا. بعنوان مثال در شکل ۲-۳ بعضی علائم فرم قطعه کار و جایگاه آن بر مبنای ISO و DIN نشان داده شده

است.

علائم فرم		علائم جایگاه	
	مستقیم بودن		موازی بودن
	مسطح بودن		عمود بودن
	شکل دایره		زاویه داشتن
	شکل سیلندری		محل
	خطی معین		هم مرکزی
	سطحی معین		تقارن
Bezogene Elemente			
	گردش		
	مجموعه گردش		

DIN ISO 1101

شکل ۲-۳ علائم تولرانس فرم و جایگاه بر مبنای ISO و DIN





## نسبت تقریبی پهنا به عمق برای خطاها عبارتند از :

● خطای فرم  $1000 \div 1$

● موج  $100 \div 1$

● زبری  $10 \div 1$

بعنوان مثال نتایج تجربی و امکانات رسیدن به دقت و یا خطا برای روشهای تولیدی در شکل ۲-۴ نشان داده شده اند.

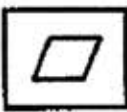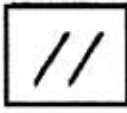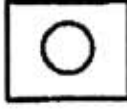تولرانس فرم و جایگاه	طول	امکانات دستیابی به تولرانس برای روشهای تولیدی			
		لیپینگ $\mu\text{m}$	سنگ زنی $\mu\text{m}$	ترانس $\mu\text{m}$	فرز $\mu\text{m}$
	10	2	5	20	15
	50	6	30	80	45
	200	12	60	140	70
	10		10	30	50
	50		50	100	100
	200		100	150	200
	10		2-3	3-5	
	50		2-5	5-15	
	200		5-10	10-50	
	10		10-50	50-80	
	50		15-100	80-100	
	200		25-200	150-200	


شکل ۲-۴ - نتایج تجربی برای تولرانس فرم و جایگاه

## زبری سطح و موج

زبری سطح و موج دار بودن اجزاء ظرافت کار (ظرافت قطعه کار) را معین میکنند زبری سطح امواج ریز یکنواخت و یا غیر یکنواخت سطح میباشد. موج یا امواج عبارت است از امواج طول بلند که معمولاً بصورت پریودی بر روی قطعه کار ایجاد میشود. در روشهای براده برداری زبری سطح بر اثر خراش ابزار و بر اثر شکل هندسی ابزار و سینماتیک حرکت ابزار و همچنین بدلیل روش براده برداری بر روی قطعه کار ایجاد میشود.


امواج بر روی قطعه کار معمولاً بدلیل لرزش سیستمهای موجود مثلاً قطعه کار، ابزار، ماشین ابزار و یا سیستم قطعه گیر و یا سیستم ابزارگیر ایجاد میشوند.

در نقشه های طراحی بر مبنای DIN/ISO 1302 بوسیله سمبلهائی "Symbol" که در زیر و یا اطراف  $\sqrt{\quad}$  گذاشته میشود ویژگیهای اصلی روشن میشود.

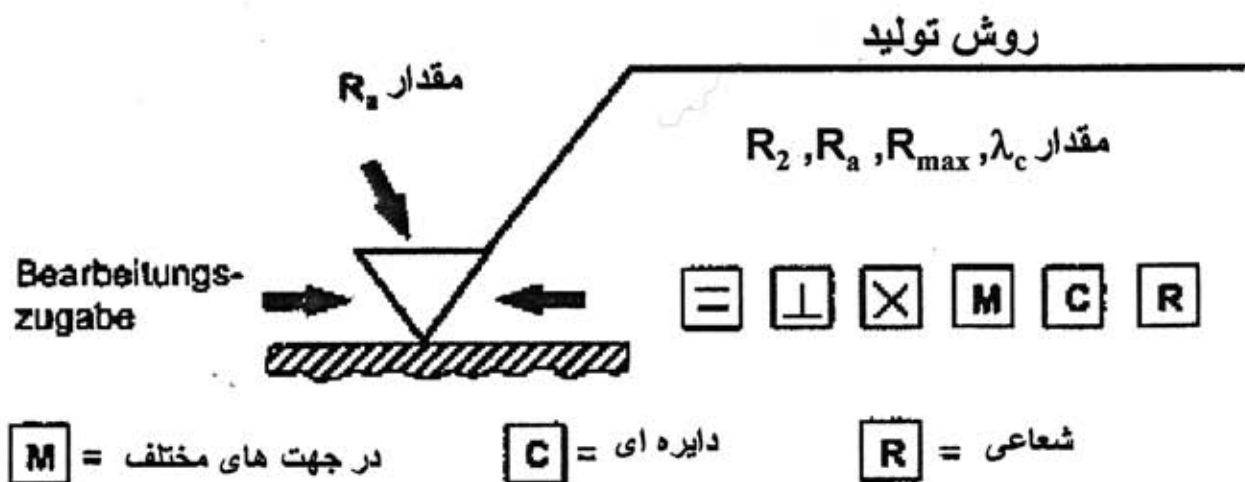

شکل ۵-۲ مشخصات سطح بر مبنای ISO/DIN 1302

## علایم و اصول اولیه اندازه گیری زبری سطح

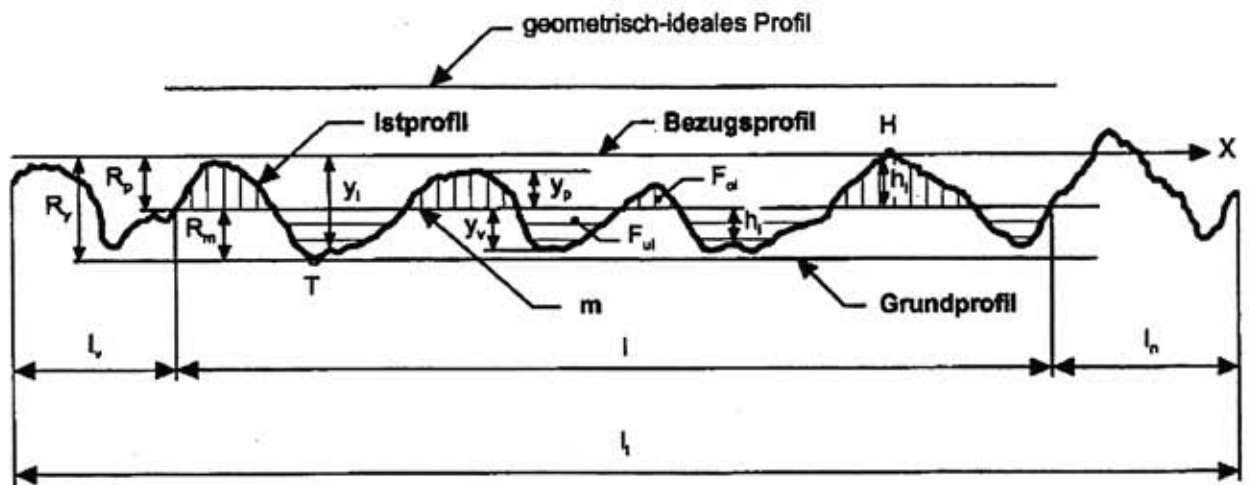

$R_y$ = maximale Profilhöhe	$l$ = Rauheitsbezugsstrecke	$y_i$ = Profilabweichung
$R_p$ = maximale Profilkuppenhöhe	$l_t$ = gesamte Taststrecke	$y_p$ = Profilkuppenhöhe
$R_m$ = maximale Profiltiefe	$l_v$ = Vorlaufstrecke	$y_v$ = Profiltiefe
$H$ = höchster Punkt des Profils	$l_n$ = Nachlaufstrecke	$h_i$ = Abstände Ist-Profil vom mittleren Profil
$T$ = tiefster Punkt des Profils	$m$ = mittleres Profil	$F_{oa}$ = werkstoffgefüllte Flächenstücke
		$F_{ui}$ = werkstofffreie Flächenstücke

### شکل ۶-۲ علایم و اصول اولیه ویژگیهای اندازه گیری زبری سطح

$R_y$ حداکثر ارتفاع پروفیل	$l_n$ طول انتهایی اندازه گیری که احتساب نمیشود
$R_p$ حداکثر عمق پروفیل	$m$ پروفیل متوسط
$H$ بالاترین نقطه پروفیل	$y_i$ خطای پروفیل
$T$ پائین ترین نقطه پروفیل	$y_p$ ارتفاع سقف پروفیل
$l$ طول مبنای محاسبه برای اندازه گیری زبری	$y_v$ عمق دره پروفیل
$l_t$ طول کلی سطح اندازه گیری شده	$h_e$ فاصله پروفیل از وسط پروفیل
$l_v$ طول اندازه گیری در بدو اندازه گیری	$F_{oi}$ سطوح با مواد
	$F_{ui}$ سطوح خالی از مواد

## مهمترین علایم زبری سطح


Arithmetical Average Deviation from the Mean Line  $R_a$  علامت زبری سطح است  
Center line یعنی CLA یا بنام AA میگویند و در آمریکا به آن Mean Line  
average CLA در انگلستان معروف است.

$$R_a = \frac{1}{l} \int_{x=0}^{x=l} |h_i| \cdot dx$$

تعریف آن عبارت است از



a)

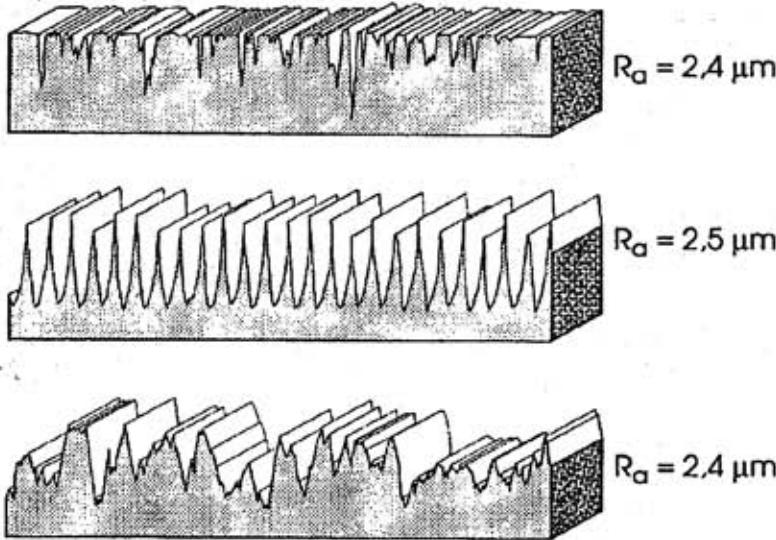

b)


شکل ۷-۲ نمایش  $R_a$  برای روشهای مختلف تولیدی است

$R_a$  برای بسیاری از تولیدات صنعتی بعنوان مهمترین واحد برای نشان دادن کیفیت زبری سطح  
بکار میرود و جزو قدیمی ترین علایم برای نشان دادن کیفیت میباشد.

## ارتفاع ناهمواریها در ده نقطه (R<sub>Z</sub> Ten-point height)

R<sub>Z</sub> بر مبنای تقسیم طول سطح اندازه گیری به ۵ و تعیین زبری برای این ۵ قسمت و تعیین مقدار متوسط ۵ اندازه گیری، در شکل ۸-۱ نحوه تعیین R<sub>Z</sub> نشان داده شده است.

$$R_z = \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3 + Z_4 + Z_5}{5}$$

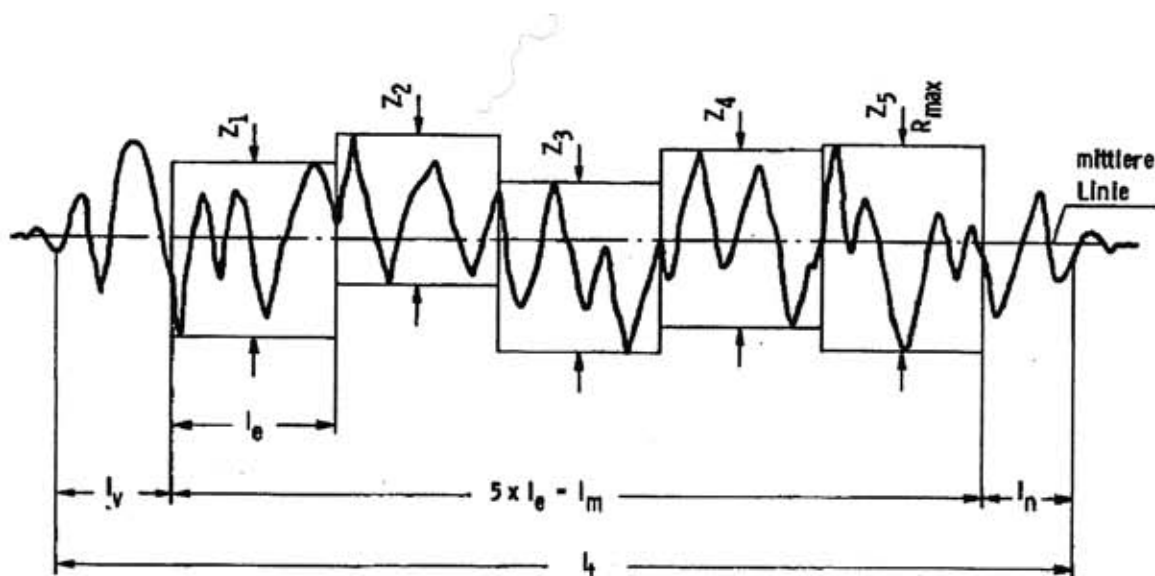

l<sub>v</sub> Vorlaufstrecke  
l<sub>e</sub> Einzelmeßstrecke  
l<sub>m</sub> Gesamtmeßstrecke  
l<sub>n</sub> Nachlaufstrecke  
l<sub>t</sub> Taststrecke

Z<sub>i</sub> Einzelrauhtiefen  
R<sub>max</sub> Maximale Rauhtiefe

R<sub>Z</sub> Gemittelte Rauhtiefe

$$R_z = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 Z_i$$

### شکل ۸-۲- تعریف و نحوه اندازه گیری R<sub>Z</sub>

بعد از R<sub>a</sub> در اکثر مواقع مقدار R<sub>Z</sub> بعنوان مهمترین ویژگی برای زبری سطح استفاده میشود.


## سه پروفیل اصلی برای اندازه گیری سطح



زبری سطح که فیلتر نشده



موج که زبری سطح آن فیلتر

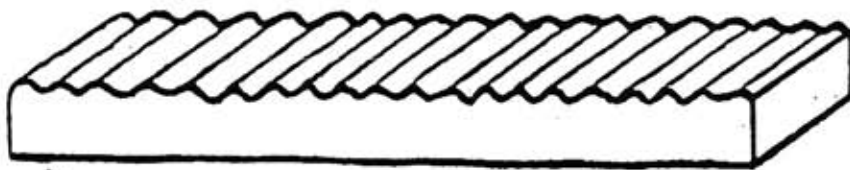

زبری سطح که امواج آن فیلتر شده

شکل ۹-۲- زبری سطح فیلتر شده و فیلتر نشده



## ۲-۲- اندازه گیری و وسایل اندازه گیری

قطعه کار اندازه گیری میشود که ثابت شود آیا ویژگیهای لازم و یا ویژگیهای مقرر شده را دارا میباشد و یا نه. برنامه ریز برای اندازه گیری وظیفه دارد که وسایل اپتیمم Optimum برای هر اندازه گیری را تعیین نماید.


### ۱-۲-۲- ضریب اطمینان اندازه گیری (دقت اندازه گیری)

برای بالا بردن دقت اندازه گیری باید خطائی که بوسیله ابزار اندازه گیری فرد اندازه گیر و تغییرات حرارت و غیره بر روی اندازه گیری تاثیر میگذارد مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل در بسیاری از موارد صحبت از پذیرش مثلاً ۶۰ و یا ۸۰ درصد از تولرانس است. یعنی قطعه تولیدی باید از آنچه طراح معین کرده است دقت بیشتری داشته باشد. در این صورت اشکالات احتمالی اندازه گیری نیز در نظر گرفته شده است.

### ۲-۲-۲- وسایل اندازه گیری

وسایل اندازه گیری شامل دستگاههای اندازه گیری، ابزارهای اندازه گیری سنجه ها (Gage) و سنجه های استاندارد (Standard Gage) و وسایل کمکی می باشند.

در تصویر ۱۰-۲ بعنوان مثال از تعدادی از وسایل اندازه گیری و وسایل کمکی نام برده شده است.

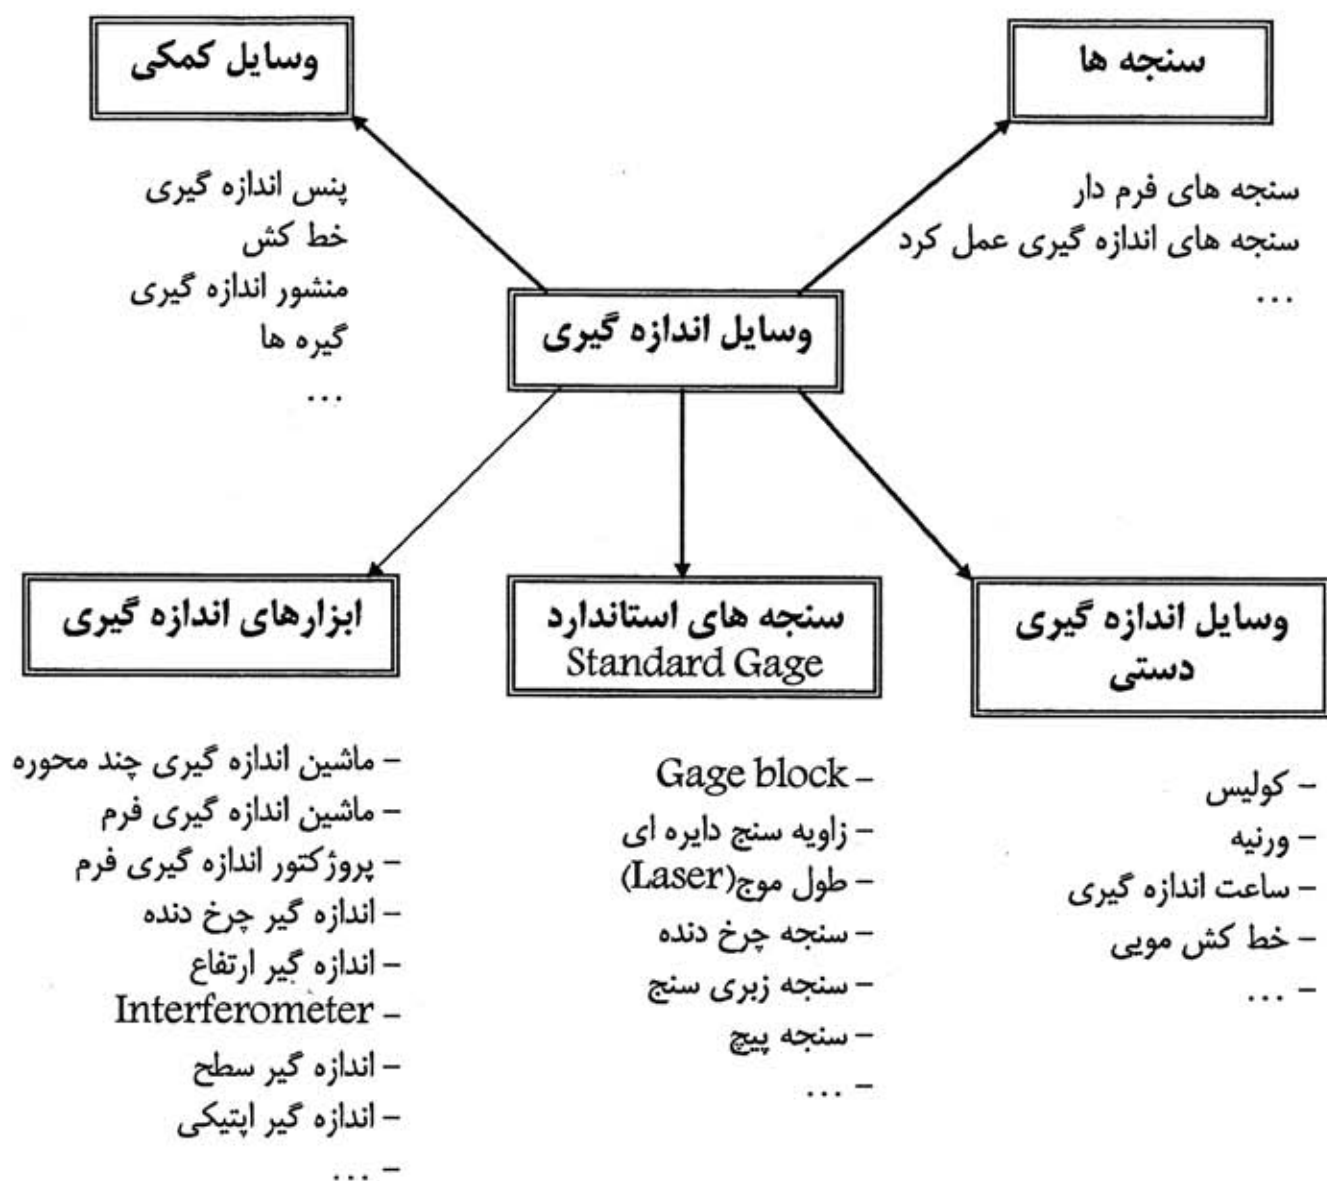

شکل ۱۰-۲ - وسایل اندازه گیری در سازه

### ۳-۲-۲- قابلیت وسایل اندازه گیری

در استاندارد ISO و DIN9001 آمده که وسایل اندازه گیری باید به نحوی استفاده شوند که خطای اندازه گیری مشخص و با تolerانس های درخواستی همخوانی داشته باشد. به همین دلیل باید برای هر وسیله اندازه گیری ثابت شود ویژگیها و قابلیت‌های درخواستی برای اندازه گیری را دارا میباشد. ویژگیهای اظهار شده از طرف تولید کننده وسایل اندازه گیری برای این منظور کافی نیستند چون شرایط و محیط اندازه گیری و قطعه کار که باید اندازه گیری شوند تأثیر فراوانی بر نتیجه اندازه گیری دارند.

تعدادی از فاکتورهایی که بر روی اندازه گیری تأثیر مستقیم دارند در شکل ۱-۱۱ ذکر گردیده اند.

برای اینکه بتوان گفت آیا یک ابزار اندازه گیری برای یک مسئله معین قابلیت دارد و یا ندارد، باید مجموعه فرآیند را کنترل کرد. برای این منظور هنوز استاندارد قابل قبولی وجود ندارد. بعضی از کارخانجات استاندارد و روش خاص خودشان را معین کرده اند.



شکل ۱۱-۲- فاکتورهای تأثیر گذار بر روند اندازه گیری

## هونینگ

**تعریف:** هونینگ عبارتست از یک روش براده برداری از قطعات در جهت بهبود خصوصیات از قبیل فرم، دقت ابعادی و صافی سطح با استفاده از ابزار برشی که در تماس سطحی با قطعه کار می باشند. معمولاً این روش بعنوان یک روش پرداختکاری در انتهای عملیات دیگر براده برداری نظیر سوراخکاری دقیق یا سنگ زنی مورد استفاده قرار می گیرد.


این روش به سه زیر گروه اصلی تقسیم بندی می گردد:

- ۱- هونینگ با کورسی بلند که معمولاً فقط به اسم هونینگ یا سنگ زنی خطی نامیده می شود.
- ۲- هونینگ با کورسی کوتاه که معمولاً بعنوان هونینگ دقیق، پرداختکاری دقیق، سنگ زنی خطی دقیق یا سنگ زنی سوپر فینیشینگ Super finishing نامیده می شود.
- ۳- هونینگ جهت دندان زنی یا چرخنده زنی که به سنگ زنی شاپ هم مشهور است.

این بخش با همکاری آقای مهندس محمد ربیعی تهیه شده است.

## روشهای هونینگ


### I. Langhubhonen

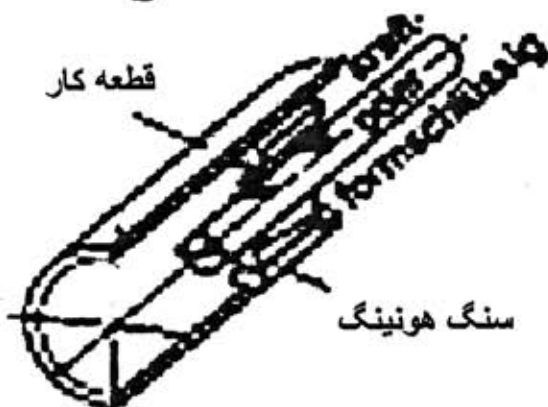

#### هونینگ با کورس بلند:

مزایا: زمان کوتاه در هونینگ، براده برداری بالا، اصلاح در زبری، فرم و اندازه امکانپذیر است  
مضار: محدودیت کاربرد، امکان اصلاح و تصحیح در یاتاقان بندی وجود ندارد.  
کاربردها: سوراخکاری شاتون، بوش سیلندر، پبلک ترمز، بلبرینگ و رولبرینگ، سیلندر ترمز، سوراخکاری چرخنده و غیره.

### II. Kurzhubhonen 1. zwischen Spitzen

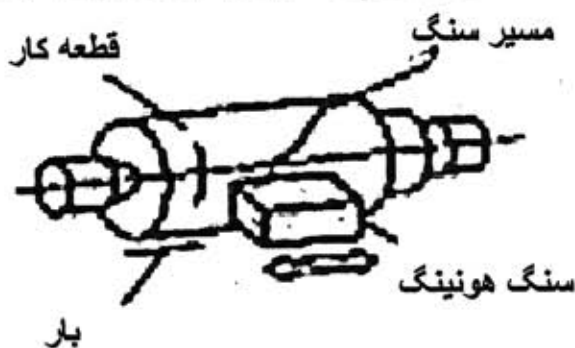


#### هونینگ با کورس کوتاه:

#### سوپر فینیشینگ Super finishing

مزایا: کار روی قطعات با طول بلند امکانپذیر می باشد. حرکت دورانی و میزان بار توسط یک ماشین تراش معمولی قابل تنظیم می باشد البته در صورتیکه حرکت رفت و برگشتی سنگ هونینگ روی ماشین با گیره مناسب امکانپذیر باشد.  
مضار: هم مرکز بودن بسیار مهم است. برای تولید انبوه مناسب نمی باشد زیرا زمانهای جانبی تولید نسبتاً بالا هستند.

### 2. spitzentlos im Einstechverfahren

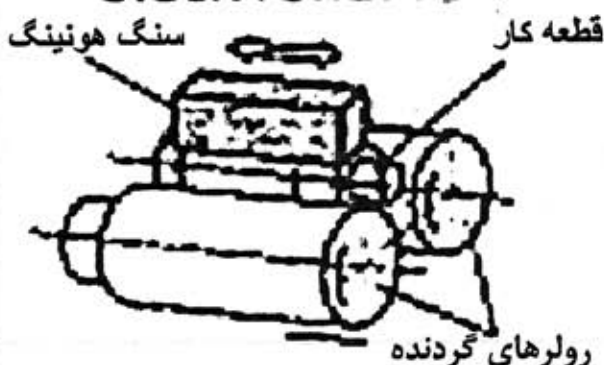


#### هونینگ بصورت سنترلیس:

مزایا: زمانهای جنبی کار کوتاه می باشد، هم مرکز کردن مهم نیست، امکان اتوماسیون وجود دارد، کار روی چند قطعه بصورت همزمان امکانپذیر می باشد.  
مضار: حرکت محوری صحیح دارای اهمیت می باشد، عدم دقت در گردی رولرها تأثیر مستقیم روی صافی سطح قطعه کار خواهد داشت. فقط از یک سنگ هدن می توان در کار استفاده کرد.

کاربردها: محورهای کوتاه، محورهای دتورها، بادامکها

### 3. Durchlaufverfahren

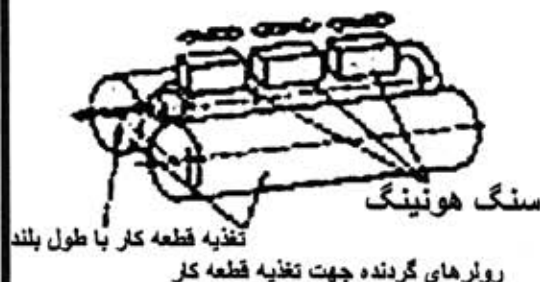


### 4. Bearbeitung von Profilen



### 5. Bearbeitung von ebenen Flächen



### III. Verzahnungshonen

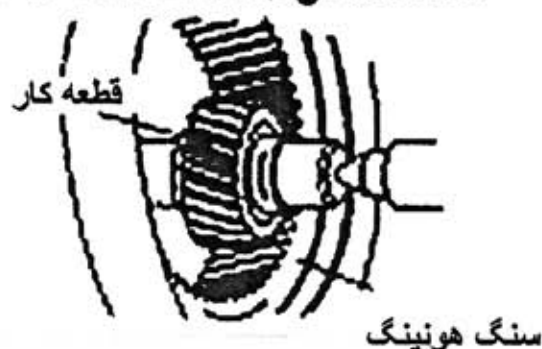

### هونینگ ممتد:

مزایا: زمانهای جنبی تولید بسیار پائین، از چند سنگ هونینگ بطور همزمان می توان استفاده کرد، کیفیت یکسان در سطح قطعه کار.

مضار: برای کاربرد روی تک قطعه (غیر تولید انبوه) مناسب نمی باشد.

کاربردها: گردن پین، دسته راهنما، شاتون و بیستون جهت سیستمهای پنوماتیکی و هیدرولیکی، محورها-رولربرینگ- برینگ های یاتاقان، محورهای یاتاقان پین ها، برینگ مخروطی و ...

### هونینگ جهت کار روی پروفیلها:

مزایا: اتوماسیون امکان پذیر است، تعداد زیادی قطعه قابل هونینگ است.

مضار: خطای موجود در فرم پروفیل غیر قابل تصحیح می باشد.

کاربرد: رینگ داخلی و خارجی برینگها.

### هونینگ جهت کار روی سطوح تخت:








مزایا: براده برداری بیشتر نسبت به لپینگ در نتیجه ظرفیت براده برداری ویژه بالاتر .

مضار: برای حالتی خاص کاربرد دارد(فقط سطوح تخت). کاربرد: ریلهای راهنما، پمپهای چرخنده ای، سطوحی که جهت تحمل نیرو در جهت محوری ساخته می شوند مثلاً در موتورهای خطی، سطوح آب بندی و غیره.

### هونینگ چرخنده:

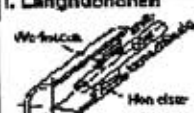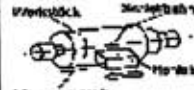مزایا: زمان کوتاه هونینگ، امکان اتوماسیون، خطای پروفیل قابل حذف می باشد.

مضار: برای قطعات تکی (غیر تولید انبوه) مناسب نمی باشد. کاربرد: پرداخت چرخنده.


<p>هونینگ با کورس بلند</p>	<p>I. Langhubhonen</p> 	<p>Pfeilbohrung, Zylinderbohrer, Greifstrommel, Aufnahmehohlung für Walz- oder Kugellager-Bremszylinder, Zahnradbohrung usw.</p>	<p>kurze Bearbeitungszeiten, hoher Werkstoffabtrag, Rundheits-, Form- und Maßkorrektur möglich.</p>	<p>Lauffehlerkorrektur nicht möglich, Anwerdungsbereich beschränkt.</p>
<p>هونینگ با کورس کوتاه</p>	<p>II. Kurzhubhonen 1. zwischen Spitzen</p> 	<p>Kurbelwelle, Rotorwelle für Elektromotor, Walzen, lange Wellen, kompliziertes Rotorstiel usw.</p>	<p>Einstech- und Langsbearbeitung möglich, die schwerföge Dreh- und Vorschubbewegung kann von einer Drehschnecke ausgeführt werden, wobei der Schwingkopf vom Werkstück aufgenommen wird. Bearbeitung sehr großer Teile möglich.</p>	<p>Zentrierungen sind erforderlich, für die Messertüchtigkeit nicht geeignet, da Nebenzeiten sehr groß sind.</p>
<p>هونینگ به روش سنترلس infeed conterless</p>	<p>2. spitzlos im Einstechverfahren</p> 	<p>Kurze Wellen, Rotorwellen, Bundwellen, Nockenwellen usw.</p>	<p>geringe Nebenzeiten, Zentrierungen nicht notwendig, Möglichkeit der Automatisierung gegeben, Bearbeitung mehrerer Lagerstellen auf einer Werkstück ist gleichzeitig möglich.</p>	<p>axiale Anschläge sind erforderlich, Unebenheiten auf den Tragwalzen können sich auf die Werkstückoberfläche übertragen, zur Bearbeitung einer Fläche kann nur ein Honnwerkzeug eingesetzt werden</p>
<p>روش Through - method feed</p>	<p>3. Durchlaufverfahren</p> 	<p>Kolbenstiele, Führungsstiele, Kolbenringe und -schleifer für pneumatische und hydraulische Antriebe, Achsen, Stiele, Wellenlagerrollen, Kegellager, ballige Rollen, Lagerrollen, -achsen, Klipphebelwellen usw.</p>	<p>Nebenzeiten sehr gering, mehrere Honnsteine können gleichzeitig eingesetzt werden, Möglichkeit zur Automatisierung ist gegeben, gleichmäßige Qualität der bearbeiteten Oberfläche</p>	<p>für Einzelfertigung nicht geeignet</p>
<p>کار روی پروفیل</p>	<p>4. Bearbeitung von Profilen</p> 	<p>Laufbahnen an KugellagerInnen- und Außenringen</p>	<p>Automatisierung ist möglich, hohe Stückzahlen.</p>	<p>vorhandene Profilformen lassen sich nicht beseitigen.</p>
<p>کار روی سطوح تخت</p>	<p>5. Bearbeitung von ebenen Flächen</p> 	<p>Rollenführungsbahnen, Führungsschienen, Linien, Stirnflächen für Räder von Zahnradpumpen, Anlageflächen für die Aufnahme von Axialkräften an Rotoren von E-Motoren, Dichtflächen, Ventilringe usw.</p>	<p>großer Abtrag aus beim Läppen, daher große Zeitabsperrung.</p>	<p>nur für Sonderfälle einsetzbar</p>
<p>هونینگ چرخنده</p>	<p>III. Verzahnungshonen</p> 	<p>Endbearbeitung von Zahnrädern.</p>	<p>kurze Bearbeitungszeiten, Möglichkeit zur Automatisierung ist gegeben, vorhandene Profilformen können beseitigt werden</p>	<p>für Einzelfertigung nicht geeignet</p>



## اساس و منشاء و تاریخچه هونینگ



- تیز کردن لبه تبر از طریق سایش سنگ ۲۳۰۰ سال قبل
- کلمه هون به معنی سایش ، سائیدن و تیز کردن
- تیز کردن ابزارهای سنگی در عهد پارینه سنگی

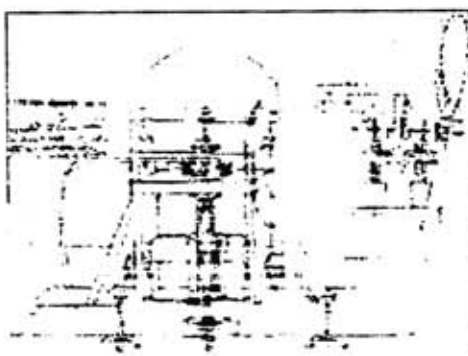

- طرح ماشین لئوناردو داوینچی برای هونینگ داخل سیلندر
- طرح لئوناردو داوینچی در سال ۱۴۹۰
- شروع کار در آلمان در سال ۱۹۲۶ ( در صنایع اتومبیل و صنایع نظامی)
- شروع کار نورد در سال ۱۹۲۳ در خصوص کار روی سیلندر خودرو در آلمان