




خواص هونینگ

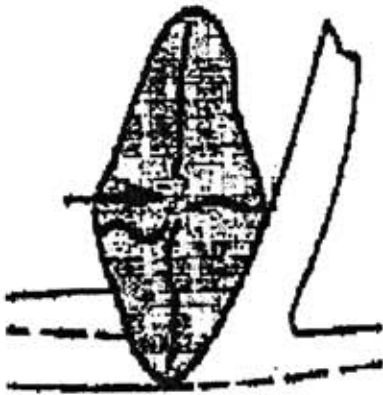

• براده برداری با لبه های برنده
با زوایای هندسی غیر مشخص

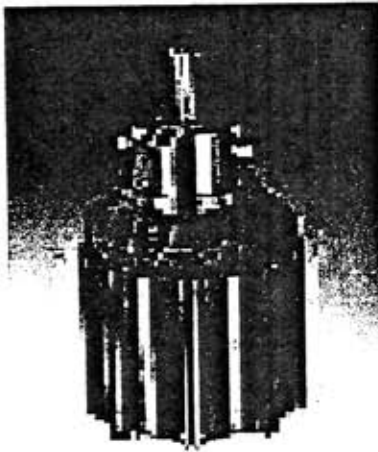

• ابزار با لبه های برنده متعدد

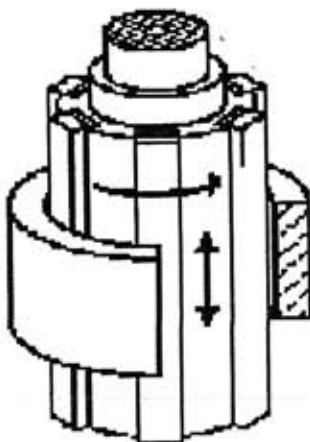

• حرکت توأمان = چرخش و حرکت
رفت و برگشتی

کاربردها



• صنایع ماشین سازی

• تکنیکهای اندازه گیری

• کار روی سرامیکها

ادامه کاربردها

دامنه کاربرد

روشنی جهت بهبود در:

• کیفیت سطح

زبری $R_z = 0.1 \mu m$ میکرومتر

• دقت اندازه گیری

$0.5 \mu m$ میکرومتر

• دقت فرم

گردی $1 \mu m$ میکرومتر

استراکچر سطح هونینگ شده

ساختار سطح

• ساختار متقاطع بر اساس حرکت ابزار و
قطعه کار

• ساختار مناسب جهت سطوح در تماس و
همچنین روانکاری سطوح



ساختار سطح قطعه

• درصد سطح تماس

شیارها = محل ذخیره روغن




چگونگی سطح

مقایسه روش هونینگ با سنگ زنی و لپینگ

	لپینگ	هونینگ	سنگ زنی
دقت فرم	++	0	+
دقت اندازه ها	++	++	+
دقت طولی	-	-	+
کیفیت سطح	++	+	0
تأثیر روی پوسته قطعه کار	+	+	0
توان براده برداری	-	0	++
هزینه تولید	++	-	-


- تأثیر کم
0 تأثیر متوسط
+ تأثیر بالا
++ تأثیر خیلی بالا

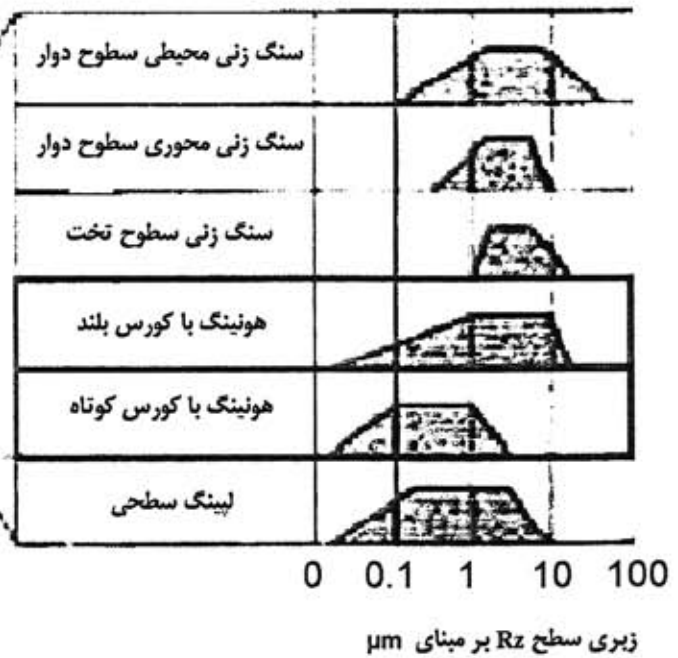

تقسیم بندی روشهای هونینگ

شکل سطوح	نوع حرکت ابزار	نوع عملیات روی قطعه کار	نوع ابزار
تخت گرد پیچ	کورس بلند	داخل قطعه کار	ابزار هونینگ سنگی
دنده پروفیل فرم	کورس کوتاه	خارج قطعه کار	ابزار هونینگ نواری، تسمه ای

روش کار

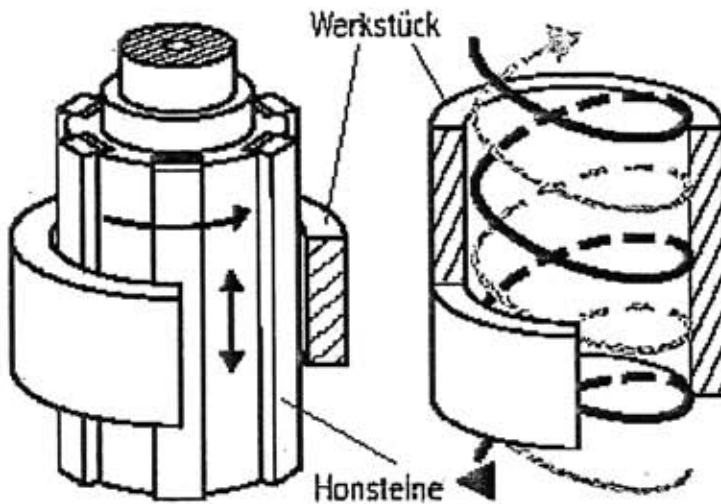


● سرعت حرکت چرخشی

$$V_u = 20 \dots 50 \text{ m/min}$$

● سرعت حرکت رفت و برگشتی

$$V_h = 12 \dots 25 \text{ m/min}$$

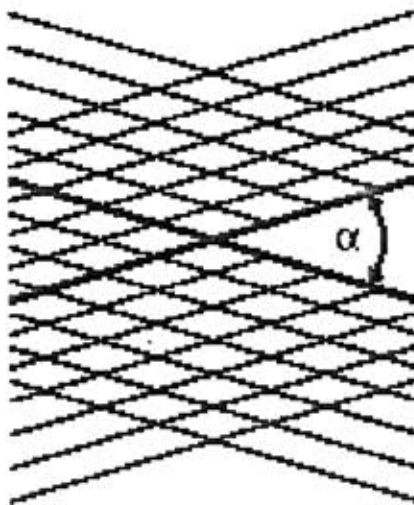


● ساختار سطح

$$\alpha = 2 \arctan (v_h / v_u) \quad \bullet$$


● α معمولا 45°

$\alpha = \text{Überschneidungswinkel}$

ابزار هونینگ

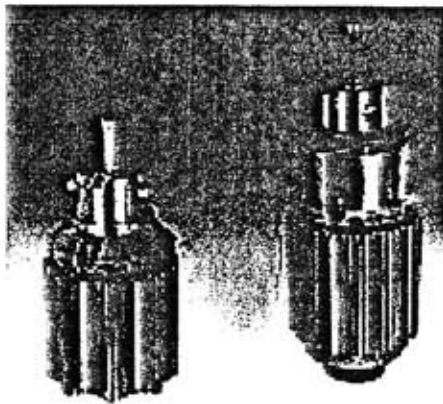

● ابزار هر سنگ با سنگ مربوطه

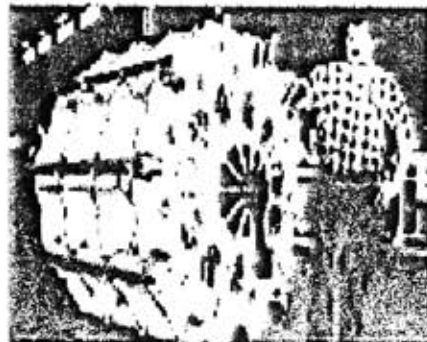

● سنگ هونینگ بعنوان فلز، الماس، CBN یا SiC



● خود تیز کن

انواع روشهای هونینگ

هونینگ با کورس بلند

(هونینگ)

● دامنه بلند

● فرکانس کم

● زبری $R_z = 1 \mu m$


● برای سوراخکاری

هونینگ با کورس کوتاه

(سوپرفینیشینگ. هونینگ سطوح خارجی)

● دامنه کوتاه، 5-1 میلیمتر

● فرکانس بالا، 50-HZ

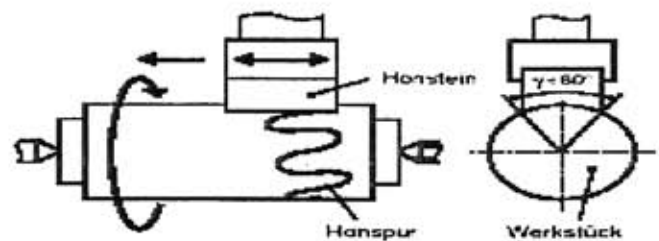

● زبری

● برای سطوح خارجی


● ابزار با هندسه قطعه کار

مطابقت داشته باشد

روشهای ویژه

هونینگ با لیزر


● پرتو لیزری

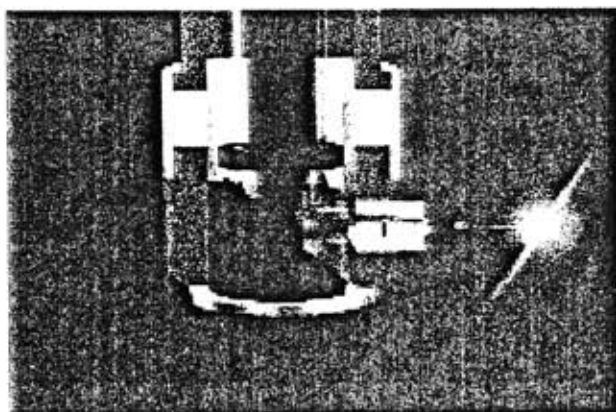

● ساختار سطح دقیق و معین

● کیفیت سطح بهتر

● کاربرد: تولید موتور

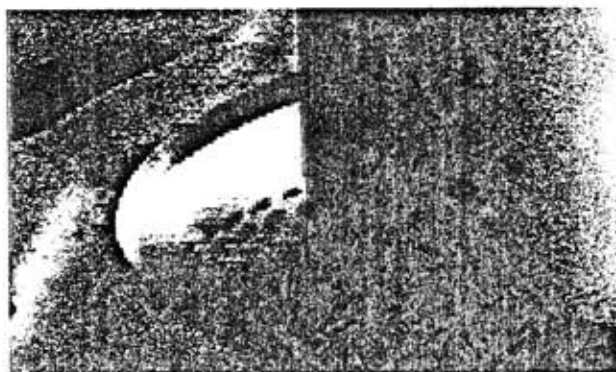

هونینگ با روش الکتروشیمیایی

● الکتروود مخصوص در ابزار

● توان براده برداری بالاتر

● کاربرد: فلزات سخت، آلیاژها، کاربرایدها

هونینگ با کمک لیزر


ترکیب هونینگ با تکنیکهای لیزر

- انعطاف پذیری بهتر
 - استفاده کمتر از روغن و مواد خنک کننده
 - کاهش در سایش سیلندر و پیستون
- ترتیب کار بصورت سه مرحله ای:

۱- پیش هونینگ


۲- کار با لیزر (ساختار سازی با لیزر)

۳- پرداخت نهائی با هونینگ

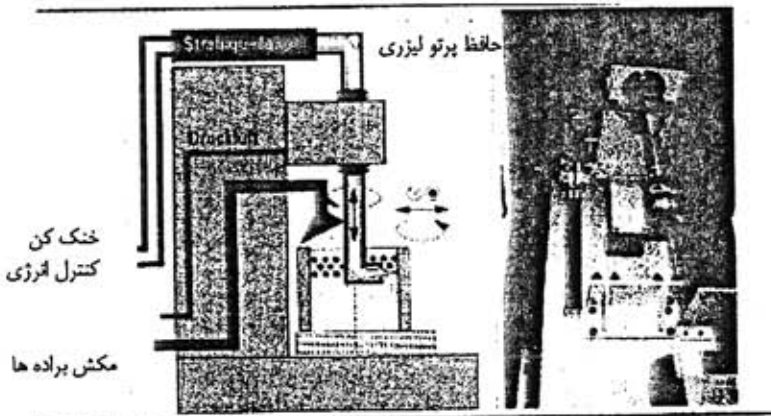


در روش هونینگ با کمک لیزر Nd-YAG استفاده میشود. و برای هر سیلندر حدود ۱۵ ثانیه طول میکشد و میتواند فرم های مخصوص ایجاد کند ساختار سطوحی که با لیزر ایجاد میشود برای موتورهای دیزلی توانسته مصرف روغن را در حدود ۲۵ درصد کم کند

کیفیت سطح پس از کار با لیزر و پس از پرداخت نهایی

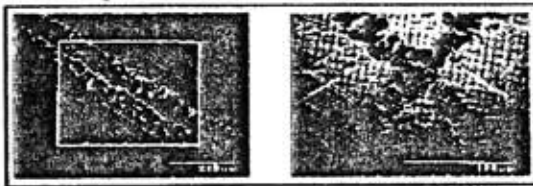


هونینگ با فشار سیال (معمولاً آب)

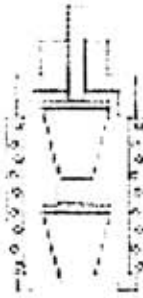

هونینگ اولیه (پیش هونینگ)

- مقدار باربرداری $40-60 \mu\text{m}$
- زمان هونینگ ۲۰ ثانیه
- باردهی بصورت الکترومکانیکی
- دو خنک کننده محلول در آب در تمام عملیات مورد استفاده
- زمان یک سیکل کامل ۲۵ ثانیه

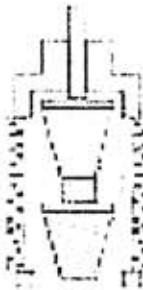


هونینگ میانی

- باربرداری $25-30 \mu\text{m}$
- زمان هونینگ ۲۰ ثانیه
- باردهی بصورت الکترومکانیکی
- ابزار جنس هونینگ D64



سیال تحت فشار

- فشار سیال (بار ۱۵۰-۱۲۰)
- دو نازل به قطر ۷/۵ میلیمتر
- زمان عملیات ۱۶ ثانیه
- مایع خنک کننده

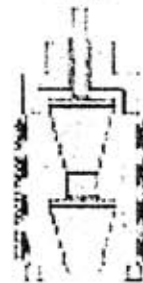

هونینگ پرداخت

- مقدار باربرداری $2-5 \mu\text{m}$
- باردهی هیدرولیکی
- جنس ابزار سنگ D15



در شکل بالا مراحل مختلف هونینگ نشان داده شده و بخصوص با فشار آب در حدود ۱۲۰-۱۵۰ بار میتوان کیفیت سطح و استراکچر سطح هونینگ شده را بهتر نمود. برای ایجاد ساختار (استراکچر) های میکرونی در سطح از خواص ماده که در آن در حدود ۰/۰۴ درصد تیتانیوم بکار برده شده استفاده میشود تیتانیوم در موقع ریخته گری به تیتان کارباید و تیتان نائتراید تبدیل بشود و در موقع هونینگ بریده میشود. در مرحله شستشوی با فشار این بریدگی ها خرد میشوند و فرورفتگی هائی (ساختارهای) به طول حدود ۴۰ میکرون و عمق حدود ۳۰ میکرون ایجاد می کنند. در هر سانتیمتر مربع از سطح در حدود ۴۰ فرورفتگی ایجاد میشود که بنحو بهتری میتواند روغن را در سطح سیلندر جای دهد و باعث بهتر شدن کیفیت و خواص سطح هونینگ میشود.

هونینگ سوراخهای با قطر کم

شاخصهای هونینگ همراه با انبساط شعاعی الاستیک

ابزار جهت سوراخکاری سوراخهای ظریف و کوچک




- جنس ابزار B91
- طول ابزار 6.0 mm
- عرض ابزار 0.8 mm
- ضخامت پوش سنگ 0.4mm

در شکل ابزار ویژه برای هونینگ سوراخهای از قطر $0/8$ میلیمتر را نشان میدهد. با این ابزارها می توان گردی سوراخ را تا کیفیتی بهتر از $0/2$ میکرون و زبری سطح R_z کمتر از $0/4$ میکرون بدست آورد.

ساختمان ماشینها


هونینگ با کورس کوتاه
(سوپرفینیشینگ. هونینگ خارجی)

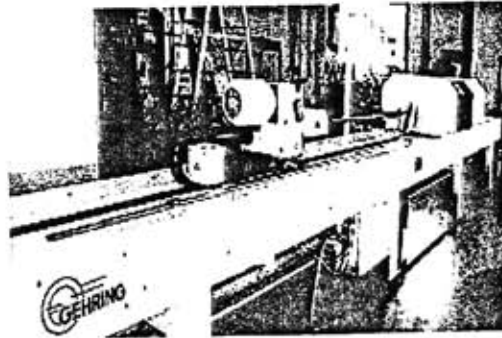

● ماشین هونینگ افقی

● برای قطعات استوانه ای و محورها

هونینگ با کورس بلند
(هونینگ)

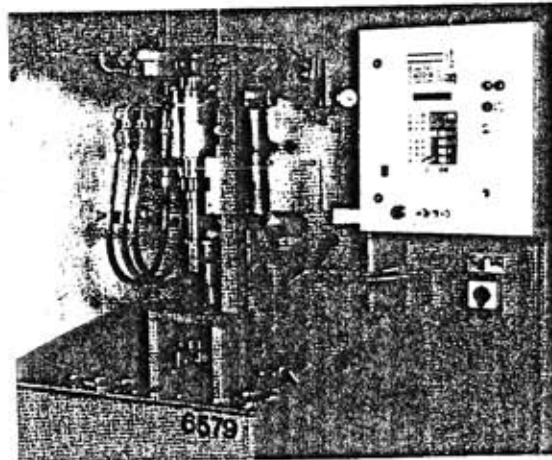

● ماشین هونینگ عمودی

● برای سوراخکاری

۴-الف - لپینگ Lapping

۴-۱- لپینگ روش براده برداری با دانه های آزاد (بدون باند) است که دانه ها در یک محلول و یا در یک ماده خمیری مخلوط شده اند و بین قطعه کار و صفحه و یا صفحات لپینگ در جهات مختلف جریان میابند و سطح قطعه کار و صفحه و یا صفحات لپینگ در جهات مختلف جریان میابند و سطح قطعه کار را با ویژگی مخصوصی صاف میکنند.

روشهای لپینگ عبارتند از:

۴-۱- لپینگ سطح

۴-۲- لپینگ پیچ


۴-۳- لپینگ چرخ دنده

۴-۴- لپینگ پروفیل


۴-۵- لپینگ های ویژه مانند لپینگ از طریق التراسونیک

در شکل ۴-۱ پرنسیب لپینگ سطح نشان داده شده است. قطعه کار بین دو صفحه لپینگ قرار میگیرد. صفحات میچرخند و قطعه کار نیز معمولاً بر روی محور خودش میگردد. ماده لپینگ (شامل دانه سمباده ای و محلول) بین قطعه کار و صفحات لپینگ وارد میشوند. و عمدتاً دانه های سمباده ای مانند یک ساچمه بر روی قطعه کار و بدلیل حرکت صفحه لپینگ میچرخند و لبه های تیز این دانه ها بر روی سطح قطعه کار ترک های ریزی بوجود میآورند و در ادامه این چرخش ها باعث شکستن ذرات ریز از روی قطعه کار میشوند و به همین ترتیب کار براده برداری ادامه میابد. لپینگ عموماً برای شرایطی که سطح بسیار صاف و موازی و زبری کم لازم باشد بکار میرود. معمولاً سطوح تماس ابزار اندازه گیری از طریق لپینگ ایجاد میشوند.

لپینگ سطح

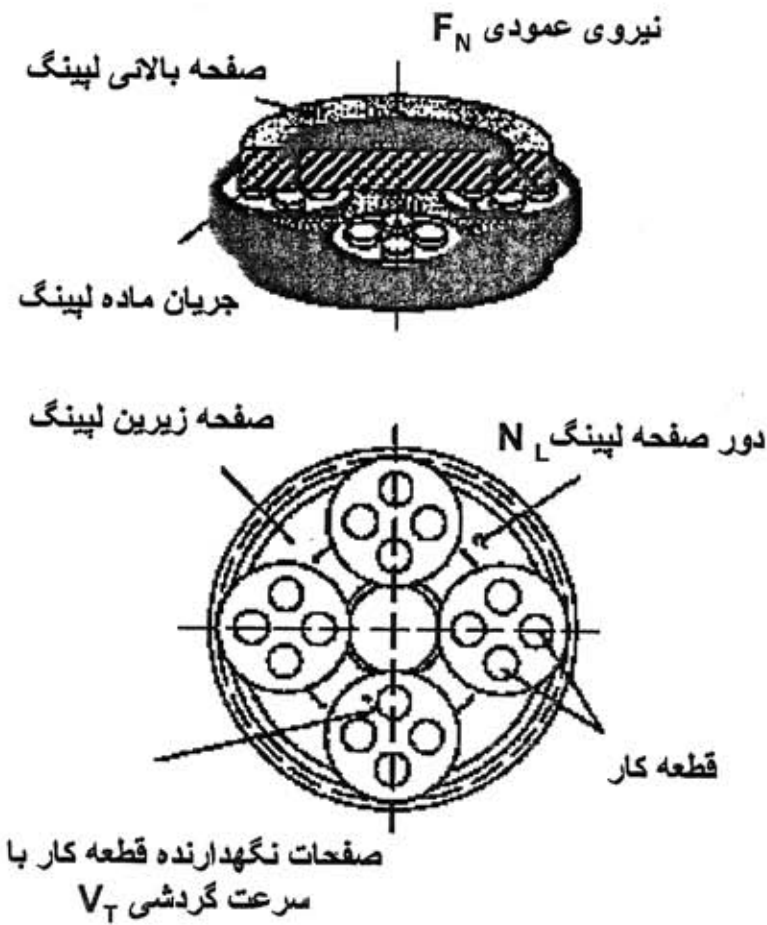

سایش دانه سمباده ای براده های جدا شده

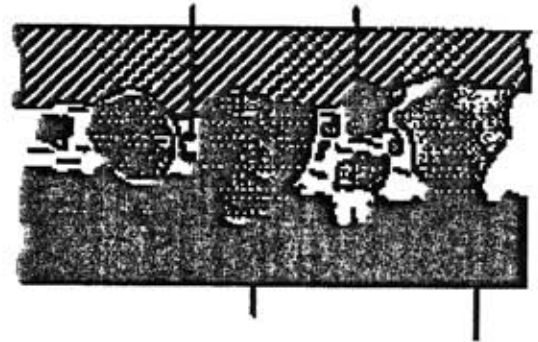


ترک های ریز در سطح دانه سمباده ای لپینگ

شکل ۱-۴ پرنسیب لپینگ دو طرفه مسطح

ویژگیهای لپینگ

- معمولاً قطعات کار نیازی به بسته شدن و یا نگهداشتن بر روی میز و یا صفحات ندارند.
- مقدار عمق براده برداری بین 0.2-0.5 میلیمتر میباشد.
- زمان تعویض قطعات کار و سیستم کار بر روی قطعات متفاوت کوتاه است.
- فشار کم صفحات لپینگ باعث میشوند که قطعات کار تغییر شکل ندهند. فشار زیاد باعث بالا رفتن ضریب براده برداری میشود.
- حتی قطعات با ضخامت کمتر از 0.1 میلیمتر را نیز میتوان لپینگ کرد بعنوان مثال میتوان از Wafer ها نام برد که به همین روش لپینگ میشوند.
- دقت بسیار بالا و زبری سطح بسیار پائینی میتواند با این روش ایجاد شود.
- سطوح لپینگ شده برای آب بندی گاز و مایعات با فشار بالا بسیار مناسب هستند.
- در فرایند لپینگ گرمای ایجاد شده بسیار کم است و به همین دلیل تغییر شکل قطعه کار و تغییرات کریستالی بسیار ناچیز است.
- قطعاتی که از دو و یا چند ماده مختلف تشکیل شده اند نیز میتواند بدون اشکال لپینگ شوند.
- معمولاً در این روش کار اپراتور کم است و میتوان فرایند را اتوماسیون کرد.
- امکان لپینگ تعداد زیادی قطعه کار همزمان و در یک ماشین وجود دارد.

چگونگی براده برداری در لپینگ

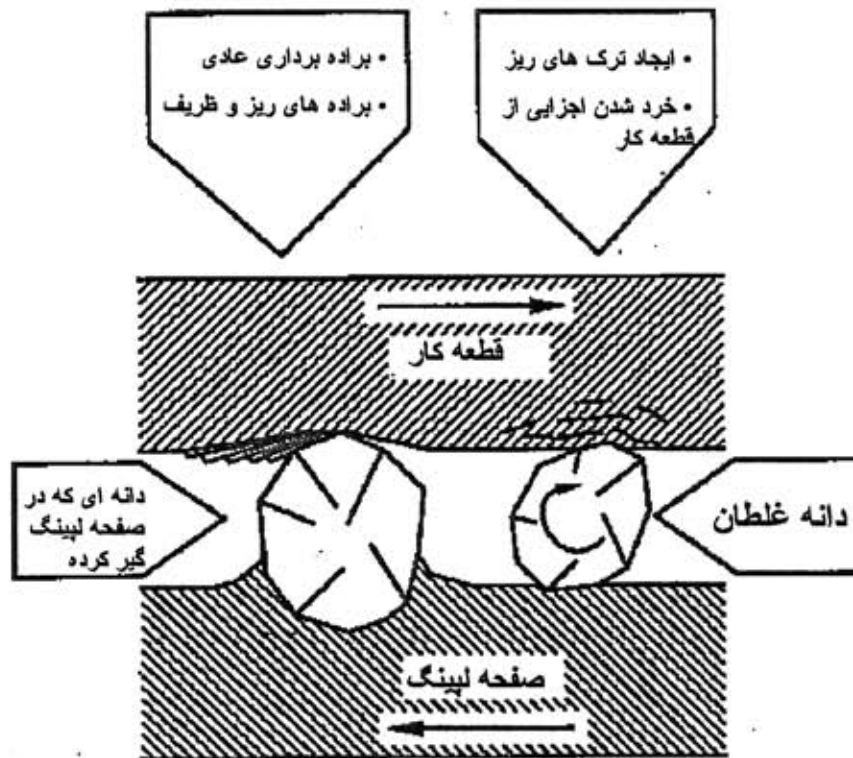


شکل ۲-۴ مکانیسم براده برداری در فرایند لپینگ

صفحه لپینگ معمولاً از چند دانه ریز تشکیل شده و ماده لپینگ معمولاً از مخلوط نفت و روغن و دانه ها سمباده ای مثلاً سیلیکون کارباید SiC تشکیل شده نحوه براده برداری (احتمالاً لغت براده برداری برای این روش مناسب نیست) نسبتاً پیچیده میباشد و میتوان از دو مکانیسم اصلی نام برد.

- یکی غلط زدن دانه سمباده ای بر روی قطعه کار و فشار با لبه های تیز بر سطح قطعه کار که تکرار آنها باعث ترک های ریز و ایجاد خستگی و خرد شدن و جدا شدن ذراتی از قطعه کار.
- بعضی از دانه های سمباده ای در روی صفحه لپینگ گوشه هایشان گیر میکند و لبه های دیگر مانند روش فرز کاری براده های میکرونی از روی قطعه کار جدا میکنند و یا بر روی قطعه کار شیارهای ریزی ایجاد میکنند که این شیارها نیز بر اثر تکرار فشار دانه ها بر رویشان خستگی ایجاد میشود و ذراتی جدا میگردد.

سطح لپینگ شده

بدلیل گردش صفحه و همزمان چرخش قطعه کار بر روی محور خود و یا یک محور دیگر و اینکه هر دانه سمباده ای زمان کوتاهی در تماس است و منحنی حرکت آن دائماً در تغییر است، بر روی سطح لپینگ شده یک شکلی بوجود میآید که از شیارهای کوتاه در جهات مختلف تشکیل شده، سطح لپینگ شده معمولاً مات است و چون جهت شیارها یکسان نیست برای آب بندی در فشارهای بالا بسیار مناسب است. شکل ۳-۴ یک سطح لپینگ شده را نشان میدهد.

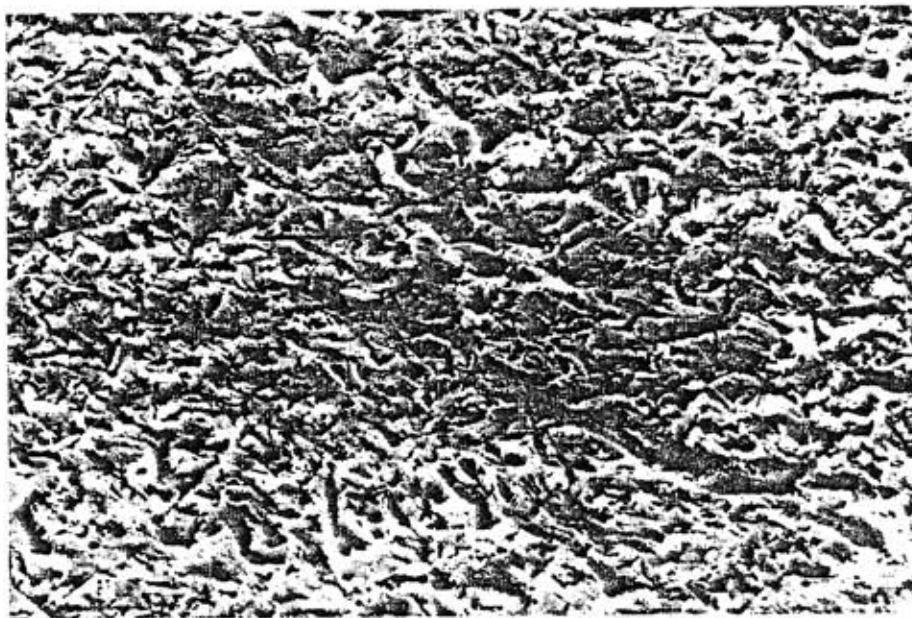


شکل ۳-۴ یک سطح لپینگ شده تصویر FME


روشهای لپینگ




a) Planparallellappen

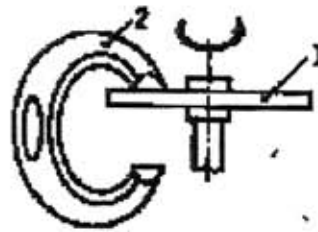


b) Planlappen von Innenflächen

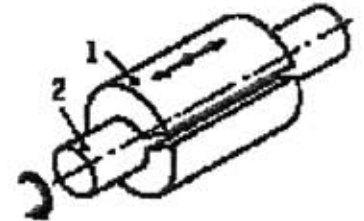

c) Lappen von Außenzylindern

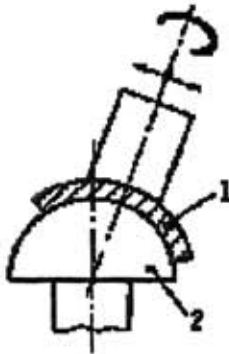

d) Formlappen

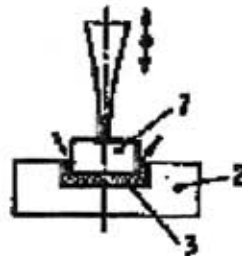

e) Schwinglappen

۱- صفحات لپینگ

۲- قطعه کار

۳- ماده لپینگ

۴- موتور صفحه لپینگ

۵- قفس قطعه کار

۶- موتور قفس

۷- ابزار التراسونیک

شکل ۴-۴ روشهای لپینگ

در شکل ۴-۴ مرسوم ترین روشهای لپینگ نشان داده شده اند، روش لپینگ سطح از دیگر روشها کاربرد فراوان تری دارد. در اینجا باید به روش جدا کردن و بریدن مواد سخت و بسیار سخت نیز از طریق لپینگ اشاره نمود که تصویری از آن نیامده است از موادی که با این روش بریده میشوند سیلیس Si و مواد سرامیکی است بر مبنای پرنسیب لپینگ اخیراً ماشینهای ساخته میشوند که صفحه لپینگ آنها بصورت یک چرخ سنگ میباشد که پیشانی آن با دانه های سمباده ای با باندهای مختلف مثلاً سرامیکی، یا فلزی و یا زجاجی پوشیده شده و مانند روش سنگ زنی کار میکند و در این روش سرعت براده برداری افزایش میابد. در این روش معمولاً از دانه های سمباده ای الماس و یا CBN استفاده میشود و این دانه ها برعکس لپینگ آزاد نیستند و این تنها فرق بین این دو سیستم است. چون دانه ها آزاد نیستند نام این روش میشود سنگ زنی ظریف و یا بعضی نیز به آن هونینگ مسطح میگویند.

در روش لپینگ مسطح باید هر از گاهی بدلیل سایش نامناسب صفحات لپینگ درس (dress) شوند. برای این منظور رینگ هائی از جنس چدن بجای قطعه کار گذاشته میشوند و ماشین به کار میافتد و ماده لپینگ و گردش رینگها و صفحات لپینگ باعث میشوند که سطح صفحات لپینگ مسطح شوند.

در روش لپینگ از طریق اولتراسونیک یک ابزار که فرم منفی شکل قطعه کار را دارد بر روی قطعه کار میلرزد و دانه های سمباده ای بین این ابزار با فرکانس بالا (حدود ۲۰ هزار در ثانیه) دانه ها بر روی قطعه کار فشار میآورند و باعث خستگی آن میشوند و ذرات از آن جدا میشوند. این روش بخصوص برای مواد شکننده مانند سرامیکها و شیشه بسیار مناسب و سریع است.


برای ماده لپینگ فاکتورهای زیر مهم هستند:

- اندازه، فرم، سختی و استحکام دانه های سمباده ای
- تعداد لبه های تیز هر دانه
- تقسیم بندی اندازه دانه ها
- نسبت دانه های سمباده ای به مایع لپینگ
- ویسکوزیته مایع لپینگ

فاکتورهای تأثیرگذار بر فرایند لپینگ

- سختی و نوع جنس قطعه کار، فشار در لپینگ
- بزرگی و شکل سطحی که باید لپینگ شود، سرعت لپینگ
- فرایند کار قبل از لپینگ، نحوه و مقدار جریان ماده لپینگ
- سینماتیک فرایند
- نوع و موقعیت ابزار لپینگ و کیفیت مورد نیاز

توان فرایند لپینگ بر مبنای براده برداری سنجیده می شود.

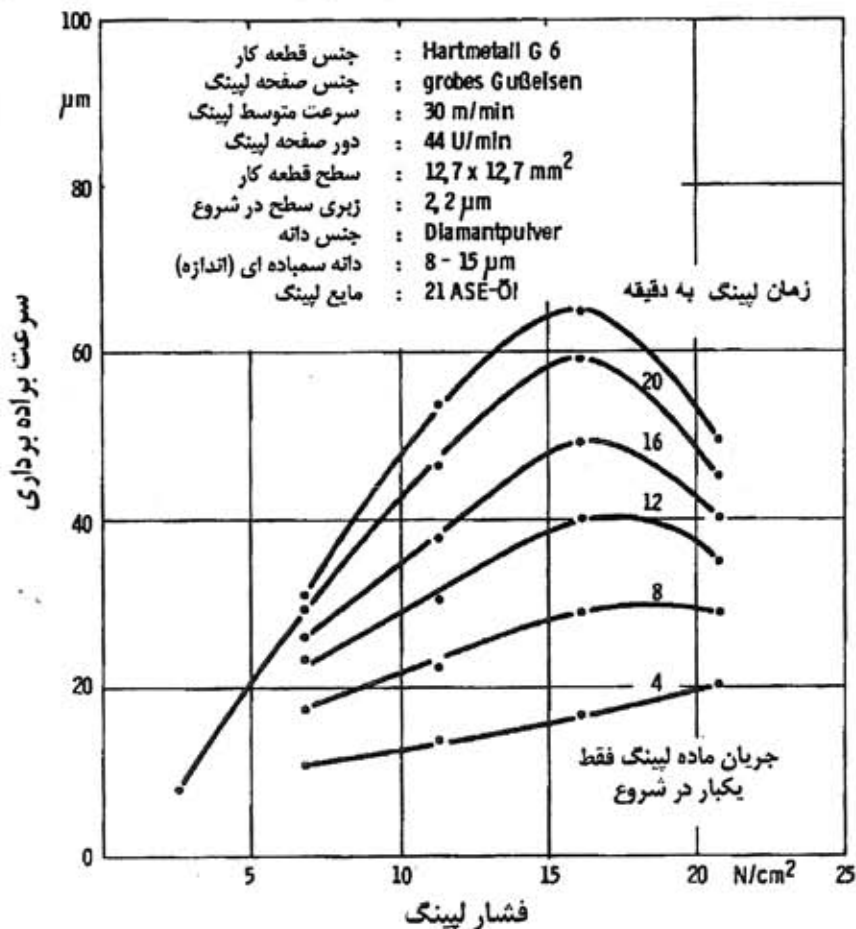

شکل ۶-۴ تأثیرات فشار بر سرعت براده برداری

کیفیت هائی که از طریق لپینگ بدست میآیند

• کیفیت سطح

- برای صنایع ماشین سازی $Rz=2-3 \mu m$
- برای آببندی سطوح روغن با فشار و بخار $Rz=0.2-0.5 \mu m$
- برای ابزار اندازه گیری استاندارد $Rz=0.03 \mu m$

• صافی سطح Flat, Plane

- برای صنایع ماشین سازی $1-2 \mu m/m$
- برای صنایع ظریفه کوچکتر از $1 \mu m/m$
- برای ابزار اندازه گیری $0.3 \mu m/m$

• موازی بودن سطوح

- کوچکتر از $1 \mu m/100mm$

• دقت در اندازه ها

- $1 \mu m$ و کمتر از $1 \mu m$

• کلاً برای رسیدن به کیفیت های بهتر در لپینگ باید:

- فشار کم شود
- سرعت براده برداری کم شود
- ماده لپینگ غلیظ تر انتخاب شود

۴ - ب - پولیشینگ Polishing

- در پولیشینگ معمولاً دانه های بسیار ریز در حدود میکرون و کوچکتر بر روی یک ماده انعطاف پذیر مانند پارچه، چرم + + + ریخته میشود و این ماده انعطاف پذیر دانه ها را در منافذ خود جای میدهد و در تماس با قطعه کار باعث صافی سطح کار میشود.
- برای پولیشینگ مهمترین مسئله فرایندهای قبلی هستند که باید کیفیت بسیار خوبی را ارائه دهند که بتوان آن کیفیت را برتر نمود یعنی سطح مورد نیاز برای پولیشینگ باید قبلاً حداقل بسیار ظریف سنگ زده شده باشد که بتوان آن را بهتر نمود.
- دانه های سمباده ای در پولیشینگ عبارتند از دانه های الماس که در این اواخر کاربرد آنها افزایش یافته است. دانه های دیگر بصورت خاک و یا مخلوطی از مواد طبیعی که در آنها اکسید آلومینیوم وجود دارند نیز برای مواد مختلف بکار برده میشود. انتخاب دانه سمباده ای بستگی به ماده ای که پولیش میشود دارد.
- در بسیاری از مواقع نیز از ساقه گیاهانی که به دور یک چرخ به شکل نخ و یا طناب تکه تکه چسبانده اند استفاده میشوند. این گیاهان در خودشان دانه های سمباده ای دارند و برای پولیشکاری فولادها بسیار مناسب هستند.
- در بسیاری از موارد سعی میشود بالا بردن کیفیت سطح را با پلیسه گیری همزمان با پولیشینگ انجام دهند.
- اکثر مواد را میتوان پولیشکاری نمود، فولادها، طلا، پلاستیک، سطح خودروها، قطعات بزرگ مانند صفحات فولادی، نوارهای فلزی، ظرفشویی آشپزخانه ها، قاشق و چنگال، شیشه های آب، ابزار پزشکی و دندان پزشکی، چینی آلات و + + +

تئوری پولیشینگ

برای پولیشینگ دو تئوری اصلی وجود دارد:

۱- بعضی معتقدند که مانند سنگ زنی دانه سمباده ای از روی قطعه کار براده های بسیار ریز میکرونی بر میدارد و یا بعبارت دیگر دانه های سمباده ای تک کریستالهایی را از روی سطح قطعه کار جدا میکنند. برای اثبات این مدعا گفته میشود حتی اگر با یک پارچه و دانه های سمباده ای بر روی یک ماده بکشیم وجود مقداری از مواد را میتوان بر روی پارچه دید (با استفاده از میکروسکپ و یا FEM).

۲- تئوری دیگر **Beilby**، میگوید که در روش پولیشینگ هیچگونه ماده ای از قطعه کار جدا نمیشود و دانه سمباده ای با فشاری که بر جزیی از قطعه کار میآورد، حرکت بر روی آن باعث بالا رفتن حرارت و ذوب نقطه ای در یک لایه بسیار نازک قطعه کار میشود. عین همین عمل در پولیشینگ با شعله اتفاق میافتد که برای سطح مواد پلاستیکی استفاده میشود.

این سطح آمورف مقاومت بیشتری در مقابل اکسیداسیون دارد. از این خاصیت برای اثبات نظریه **Beilby** استفاده میشود.

با احتمال زیاد میتوان از هر دو مکانیسم در روش پولیشینگ نام برد که برای هر ماده خاص یکی از این دو اهمیت بیشتری دارد.