





قطعات خودرو

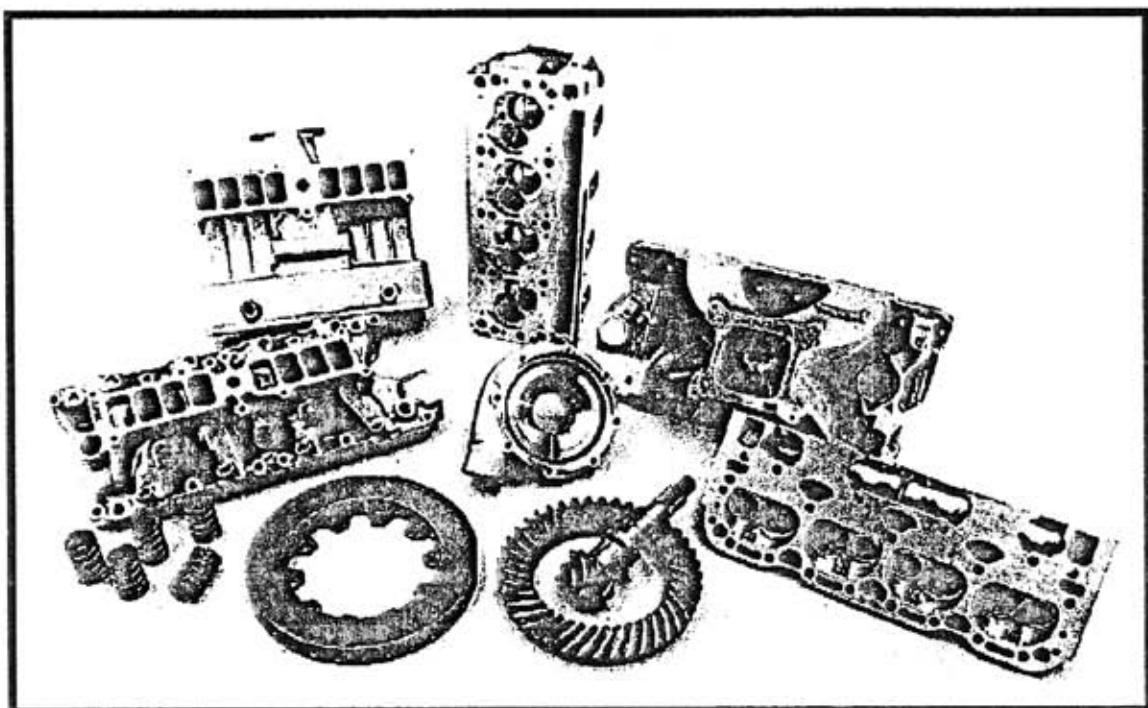

قطعات موتور دیزل

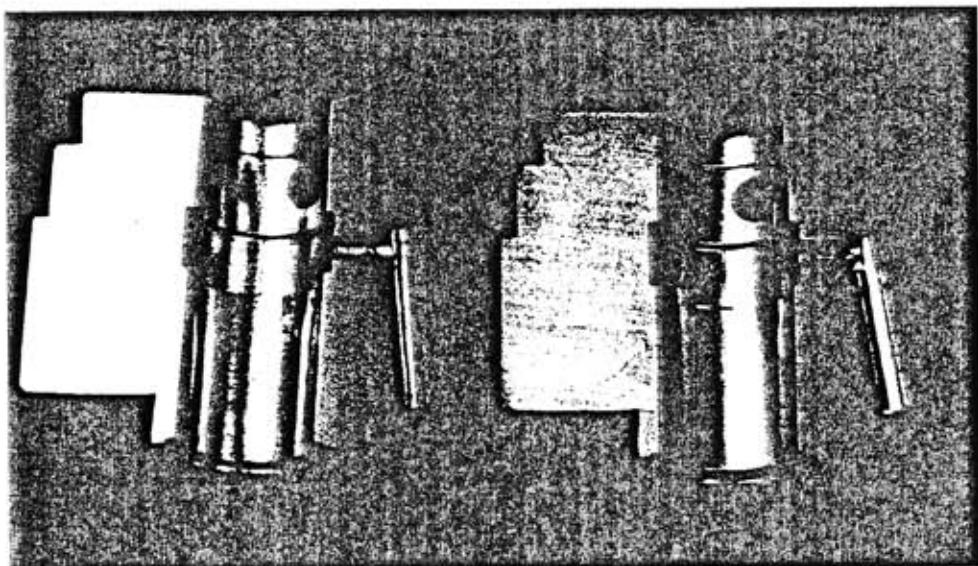

قطعات انژکتور موتورهای دیزل در نقاط
حساس از طریق **AFM** پولیشکاری می‌شوند
و لبه های تیز پخ زده می شوند

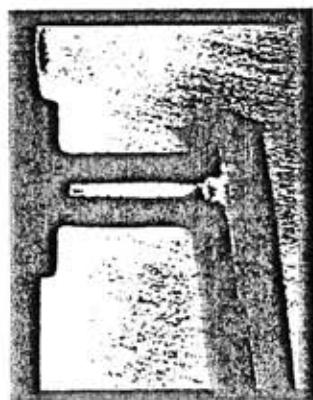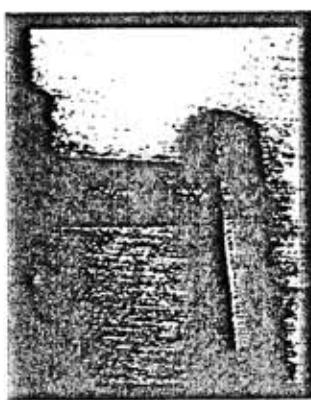

تراشکاری و فرزکاری ظریف، براده برداری میکرونی

برای تراشکاری و فرزکاری ظریف تعریف دقیقی وجود ندارد ولی کلاً میتوان تولید قطعات مکانیکی و اپتیکی بسیار ظریف با ابزار ویژه و ماشینهای ویژه را با دقیقی تولید نمود که با روشهای ماشینهای و ابزار مرسوم ممکن نیستند.

ویژگیهای تراشکاری و فرزکاری ظریف عبارتند از:

- تولید قطعات از جنس فولاد یا آلیاژهای آلومینیوم و مس و نیکل و پلاستیک با دقتهای $1-1/0$ میکرون
- ایجاد کیفیت سطح در حدود نانو متر
- اندازه براده‌ها به پهنهای میکرونی و ضخامت میکرونی هستند و بهمین دلیل به این روش براده برداری میکرونی نیز گفته میشود
- ابزار براده برداری عموماً الماس است
- ماشینهای اسلایدهای آنها بسیار دقیق هستند و در فضائی نگهداری میشوند که حرارت آن تا دهم و حتی تا صدم درجه سانتیگراد ثابت است
- تعداد قطعات تولیدی معمولاً محدود است و اندازه آنها نیز عموماً در حدود میلیمتر و کوچکتر از میلیمتر است
- با این روش میتوان دقتهای بهتر از روش‌های براده برداری عادی مانند تراشکاری و فرزکاری را ایجاد نمود ولی دقتهای ایجاد شده کمتر از روشهای شیمیایی میباشد

کاربردهای تراشکاری و فرزکاری خریف

در مجموع میتوان کاربردهای این روش را برای تولید دو مجموعه قطعات مکانیکی و قطعات اپتیکی خلاصه کرد

• قطعات اپتیکی عبارتند از:

آئینه ها برای:

- لیزر

- تلسکوپ

- وسایل اندازه گیری

- آزمایشات فیزیکی

• اپرکتیوها (عدسی ها) برای:

- عدسی Infrount

- عدسی های پلاستیکی

- پریسمen Prismen

- اجزاء اپتیکی ویژه

• قطعات مکانیکی عبارتند از:

- مهر پانج ، فرم پانج

- اجزاء اسلاید های هوائی

- اجزاء حرکت خطی


- سطوح دقیق

- سنجه ها برای کالیبره سطوح


- ابزار با استراکچر سطحی مخصوص

- پمپ ها و ادوات برای جریان سیالها با دقت بالا

مثال برای کاربرد روش تراشکاری و فرزکاری ظریف

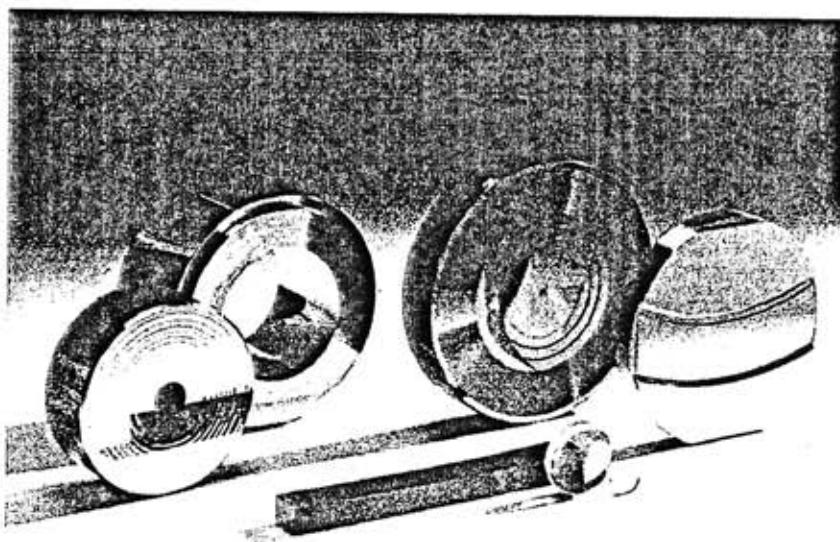


قطعات اپتیکی که با ابزار الماس تراشیده شده‌اند

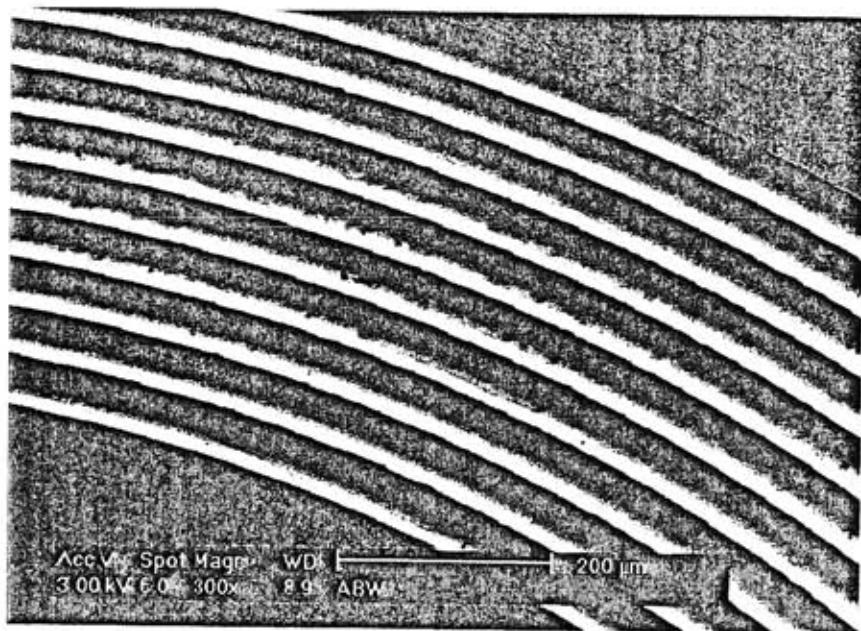


تراشکاری استراکچرهای کروی

کاربردها

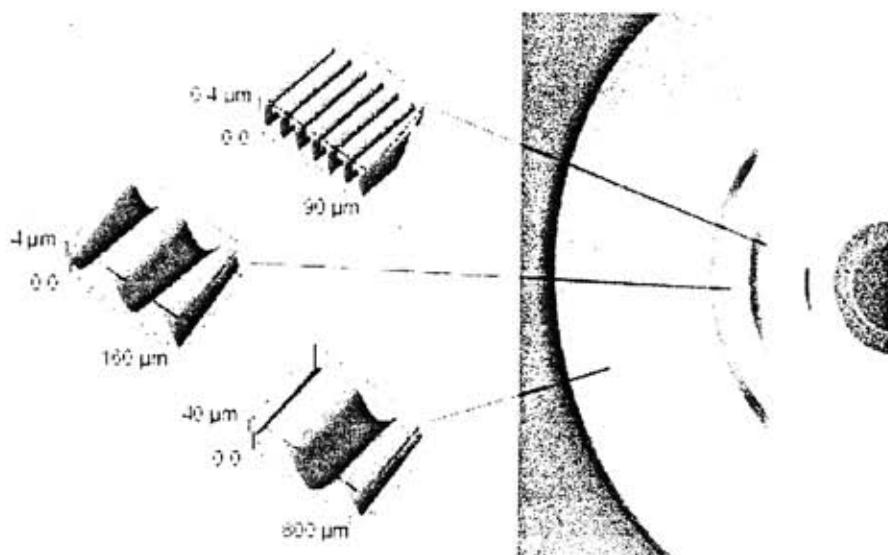


سنجه برای کالیبره کردن ماشینهای اندازه گیری سطح

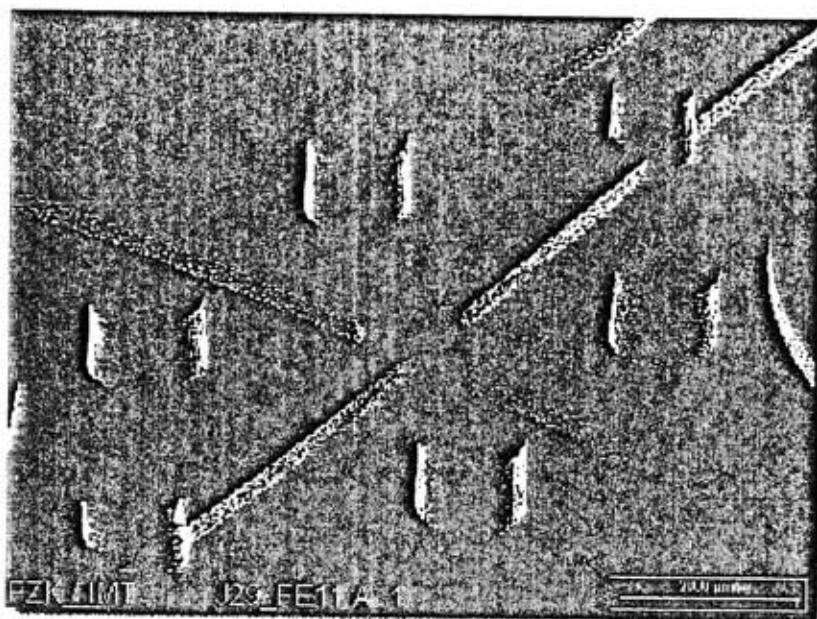


یک قطعه فرز کاری شده

کاربردها

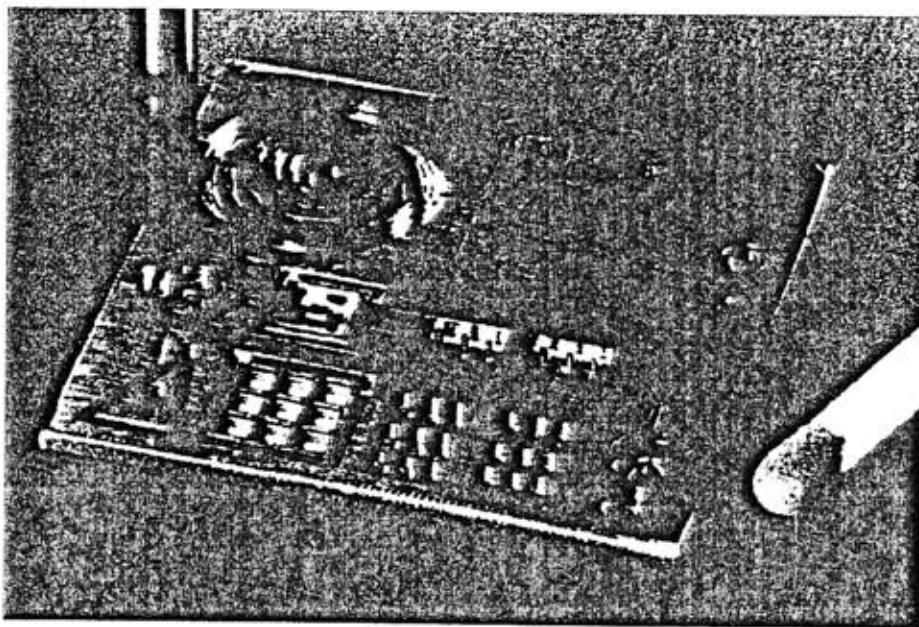

یک نمونه قطعه فرزکاری شده X 40 CrMov5.1

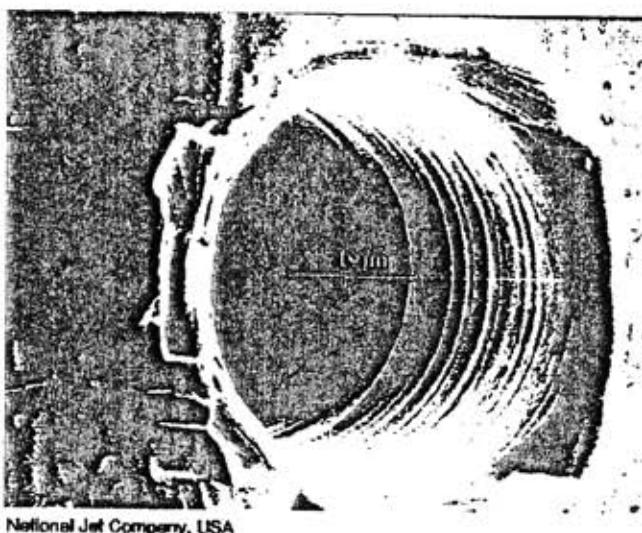

یک سوراخ به قطر ۱۹ میکرون از طریق برآده برداری سوراخکاری شده



ماشین ابزار برای تراشکاری و فرزکاری بسیار ظریف

برای تولید قطعات ظریف که مثلاً اندازه های آنها و یا اندازه شیارها و برش ها مقداری در حدود ۱۰-۳۰۰ میکرون و مثلاً تولرانس تا حدود ۵ درصد میتوان قبول کرد که با ماشینهای ابزار عادی و یا اسپندل های عادی یا مثلاً سیستم اسلاید بلبرینگی چنین دقت هایی نمیتواند بدست آید یعنی ماشینهای ویژه ای لازم است که دقت بالا داشته باشند، لرزش نداشته باشند، راندس Rundness بالا و سیستم ابزارگیر ویژه و دور دقیق داشته باشند، سیستم اسلایدها و ساختمان ماشینی باید ویژه باشد و بخصوص ایجاد گرما در ماشین و تاثیرات حرارت بر دقت ماشین محدود باشد.

بطور خلاصه دیگر ویژگیهای ماشین ابزار عبارتند از:


- سیستم کنترل CNC مخصوص با امکان باردهی و حرکت نانومتری
- دقت حرکتی محورها برای رسیدن به یک Position دقیق باشد
- صلابت کل سیستم و اسپندل بخصوص
- صلبیب سیستم قطعه گیر و ابزارگیر
- کیفیت بالا برای ابزار
- سیستم خنک کننده ماشینی و اسلایدها و موتورها و سیستم روغنکاری دقیق
- سیستم انتقال براده ها
- سیستم اندازه گیری ابزار و قطعه کار
- اسلایدها برای سیستم های حرکتی و گردشی باید بخصوص دقیق و با اصطحکاک کم باشند و نقش تعیین کننده دارند. عموماً از اسلایدها با سیستم آیرواستاتیکی و یا هیدرواستاتیکی هستند

مثال : چند سیستم حرکتی و چرخشی برای ماشینهای

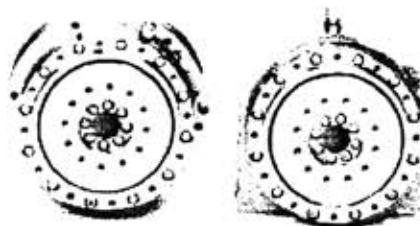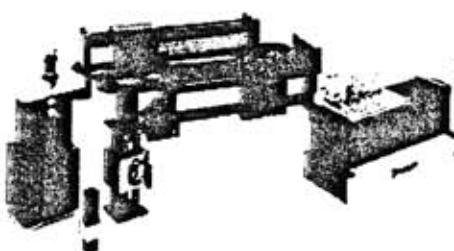


سیستم موتور خطی با اسلاید آیرودینامیکی

سیستم چرخشی با اسلاید آیرودینامیکی

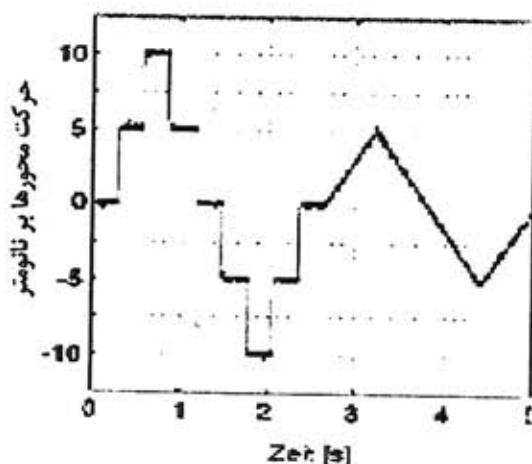


میز با محور Y-X با سیستم اسلاید آیرودینامیکی

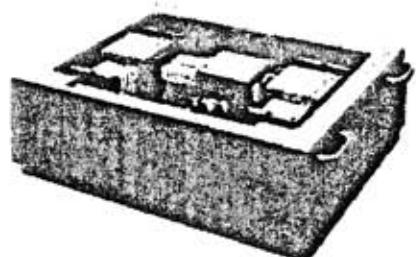


دیاگرام حرکت یک محور با اسلاید آیرودینامیکی
طول کل حرکت ۷۰۰ میلیمتر

اجزاء ماشین ابزار


- سیستم اندازه گیری حرکت و پوزیشن محورها معمولاً با روش لیزر اینترفرومتری که امکان اندازه گیری یک نانومتر را میدهد اندازه گیری میشود
- بدن ماشین معمولاً از جنس گرانیت دانه ریز و یا از بتون پلیمری میباشد

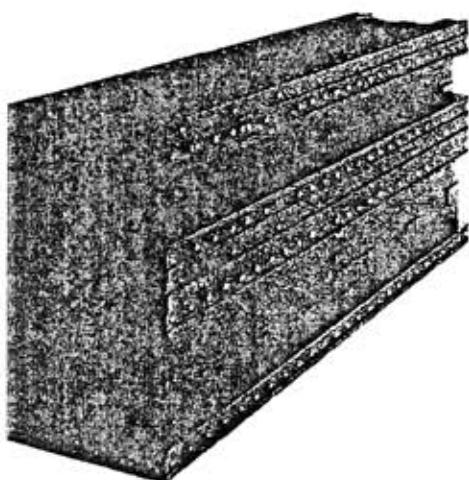


بدنه ماشین فرز از بتون پلیمری

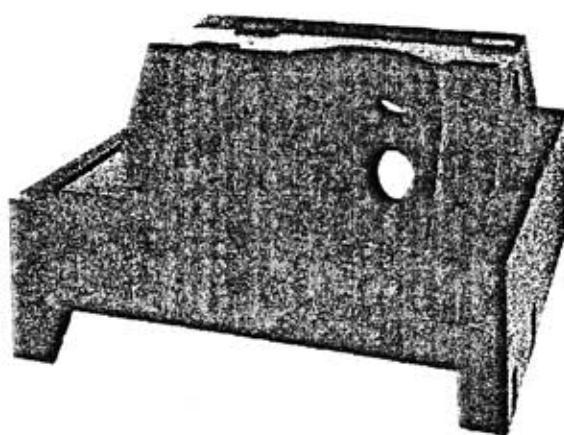

بدنه ماشین فرز از بتون پلیمری

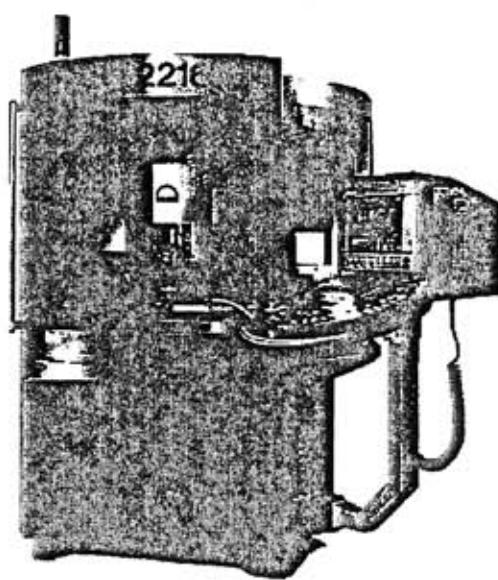

ماشین ظرفیت فرز کاری و سوراخکاری
بدنه از بتون پلیمری

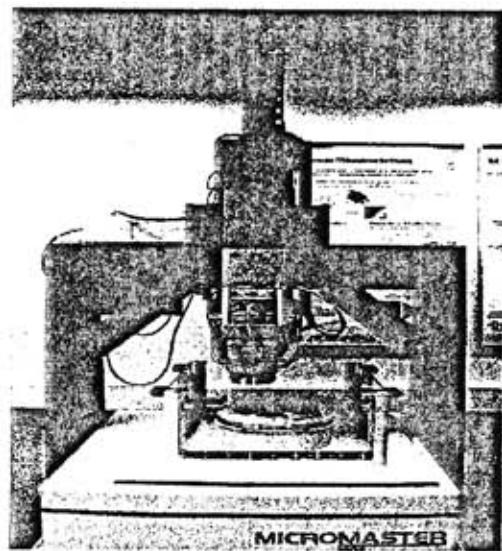

ماشین سنتر میکرونی، بدن ماشین از
گرانیت دانه ریز

ابزار برای برآده برداری میکرونی، برآده برداری ظریف

با کوچک شدن قطعات کار و ظریف و ریز شدن برآده ها طبیعتاً باید ابزار برآده برداری ظریف نیز ویژگی های خاصی داشته باشند.


ویژگی های هندسی ابزار، شکل، تیزی لبه های برنده و ماده ای که ابزار از آن ساخته میشود اهمیتی خاص دارند و در این موارد تحقیقات و تحولات فراوانی انجام گرفته است.

غیر از ویژگیهای ذکر شده برای ایجاد سطوح بسیار دقیق و یا استراکچرهای مخصوص بر روی قطعه کار نقش سایش ابزار و لبه های برنده آن بسیار تضمین کننده است و در حقیقت سایش ابزار باید به حداقل برسد. برای موادی که در آنها آهن Fe وجود ندارد، بهترین ماده برای ابزارها، الماس طبیعی و یا الماس مصنوعی است بخصوص از نوع مونو کریستالی آن (تک کریستالی) این الماسها را میتوان بسیار خوب فرم داد و لبه های آن را پولیش داد و با آنها موادی مانند مس و آلومینیوم را تراش داد و میتوان حتی زبری سطحی در حدود nm یک نانومتر بدست آورد.


برای قطعات کاری که در آنها آهن وجود دارد باعث میشود که اتم آهن با الماس ترکیب شود و ذرات الماس را از ابزار جدا کند و درنتیجه سایش ابزار بسیار بالاست و استفاده از الماس غیر اقتصادی است و نتیجه کار نیز رضایت بخش نیست.

برای مواد آهن دار نتیجتاً ابزارهای از جنس کارباید و یا CBN استفاده میشود که بدلیل تک کریستالی نبودن و اشکالات ساختمان کریستالی نمیتوان لبه های بسیار تیز بر روی آنها ایجاد نمود.

نمونه ابزارهای تراشکاری و فرزکاری ظریف

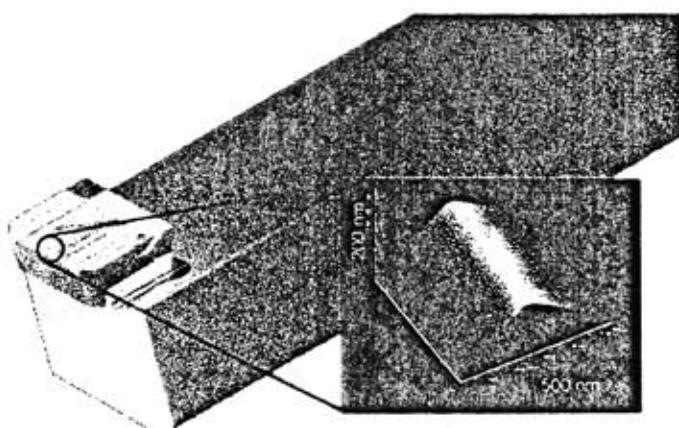


ابزار بسیار تیز که شعاع لبه برنده آن کوچکتر از 40nm نانومتر می‌باشد

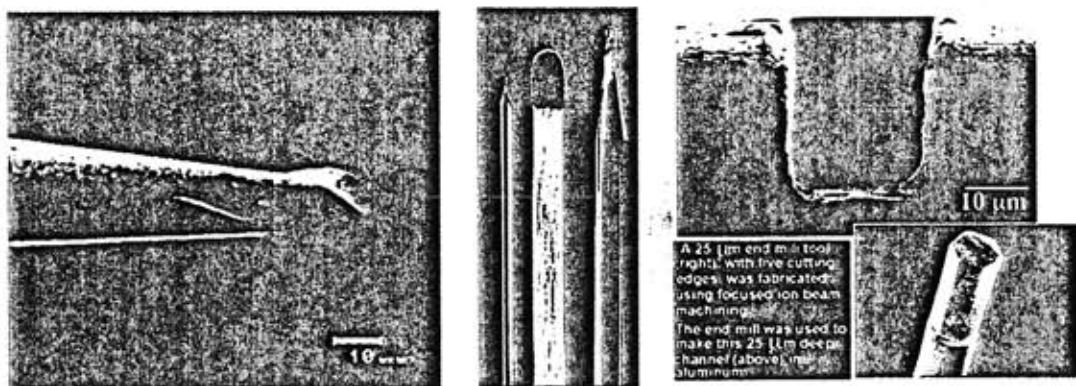


ابزار برای فرزکاری میکرونی

ابزار برای براده برداری میکروونی، براده برداری ظریف

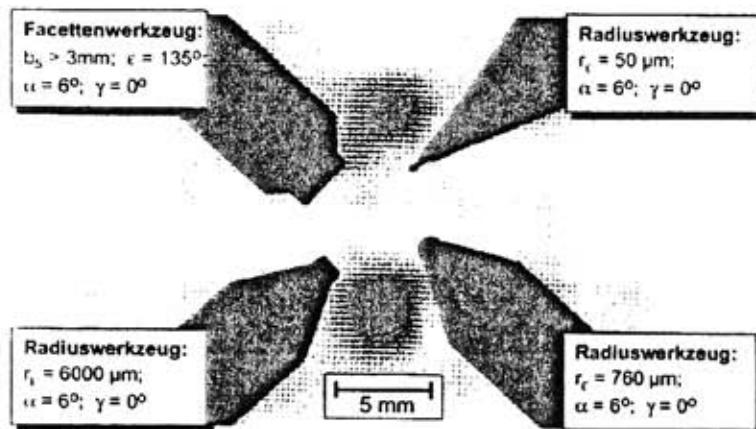

ابزار ویژه تراشکاری

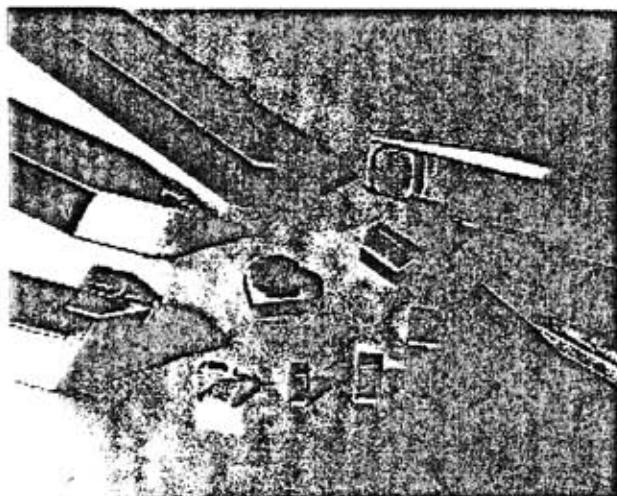

ابزار ویژه الماس برای براده برداری میکروونی

در اشکال بالا چند نمونه ویژه از ابزار عمدهاً الماس برای تراشکاری و فرزکاری ظریف نشان داده شده است.

ابزارهای الماس از طریق سنگ زنی و پولیشینگ تولید می‌شوند و بخساً نیز از طریق اشعه لیزر فراهم می‌شوند. برای بالا بردن کیفیت ابزار براده برداری ظریف کماکان فعالیت‌های تحقیقاتی فراوانی برای بهتر شدن نوع الماس و کارباید‌ها و بخساً پوشش دهی آنها انجام می‌گیرد.

۱- صیقلکاری غلطکی Hard Roller Burnishing

صیقلکاری غلطکی و یا صیقلکاری ظریف و یا غلطک کاری سخت، روشی است که میتواند در بسیاری از موقع بعنوان آلترناتیو در مقابل روش‌های دیگر مانند سنگ زنی ظریف، هونینگ، لپینگ، پولیشینگ و ساچمه زنی استفاده شود.

صیقلکاری غلطکی با توجه به انتخاب ابزار و پارامترها میتواند برای رسیدن به اهداف زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- صیقلکاری، صاف کردن سطح برای رسیدن به زبری سطح کوچکتر از ۱ میکرون بدون تغییرات فرم و اندازه قطعه کار
- غلطک زنی برای رسیدن به اندازه و تولرانس معین
- غلطک زنی برای بالا بردن سختی و عمر قطعه کار بخصوص در محل تغییر قطر قطعه کار و یا در شیارها برای بالا بردن تنفس فشاری و عمر قطعه کار

پرسیب صیقلکاری غلطکی

در روش غلطک کاری برای بهتر کردن سطح و یا اندازه و یا بالا بردن سختی قطعه کار از یک و یا چند غلطک و در شرایطی نیز از یک ساقمه استفاده می‌شود که بر روی قطعه کار با فشار معین می‌غلطد و یا میگردد و در تماس با برجستگی‌های سطح قطعه کار و بالا رفتن تنش برجستگی‌ها تغییر فرم پلاستیکی میدهدند و در فرورفتگی‌ها که تنش کمتری دارند فشرده می‌شوند و در این حالت سطح قطعه کار صاف و براق می‌شود.


باید توجه داشت که برجستگی‌ها خم نمی‌شوند که فرورفتگی‌ها را پر کنند بلکه مجموعه لایه‌ای از سطح و بخصوص برجستگی‌ها با افزایش نیروی فشاری شروع به **flow yield** می‌کنند.

طبعاً موادی که سختی بالائی نداشته باشند میتوانند از طریق این روش صیقلکاری شوند. موز سختی در حدود ۴۰ راکول می‌باشد یعنی در شرایط عادی موادی که سختی بالاتری دارند نمیتوانند غلطک کاری شوند. (کارهای تحقیقاتی در جریان است که این مرز را برای بعضی از مواد بالاتر ببرند.)

قبل از غلطک کاری باید قطعه کار در حد نزدیک به تولرانس لازم تراشکاری و یا سوراخکاری شده باشد چون تغییرات تولرانس با این روش در حد کم ممکن است.



شکل ۱-۱- سطح قطعه کار بعد از تراشکاری و بعد از غلطک زنی

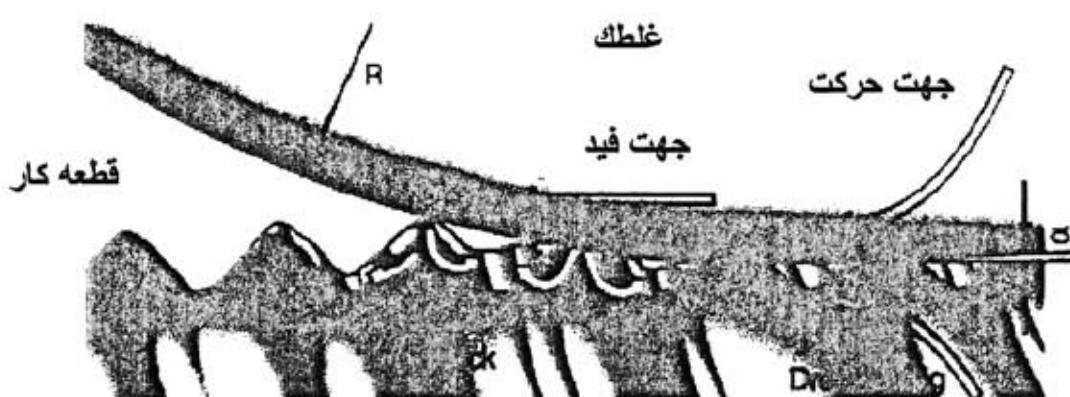


شکل ۱-۲- پرنسیپ تغییرات پلاستیکی "توسان" سطح قطعه کار

- در پشت غلطک و سطح قطعه کار یک زاویه α که مقدار آن حدود ۱ تا حداقل ۲ درجه میباشد ایجاد میشود.
- در جلوی غلطک در مرحله اول حتی ارتفاع برجستگی ها افزایش نیز می یابد و بعد بسمت فرو رفتگی ها جریان می یابد.
- با روش غلطک زنی میتوان زبری سطح $Rz=1$ و $Ra=0.2$ میکرون و در شرایطی بهتر از آن را نیز بدست آورد.


روش‌های غلطک زنی

نیروی غلطک: F_w قطعه کار ①


فید غلطک: t_w ابزار ②

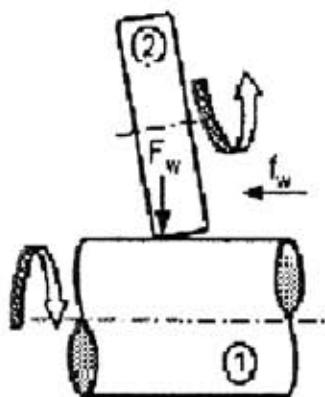

صیقلکاری

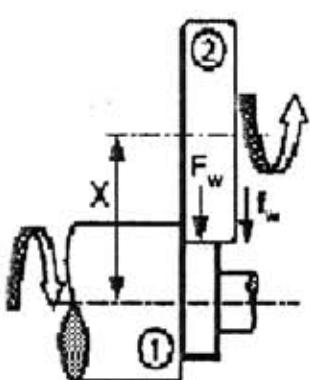


غلطک زنی اندازه

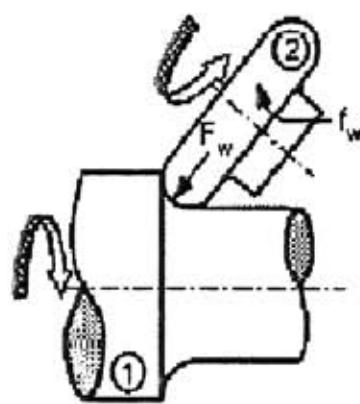

غلطک زنی سخت کاری

- در صیقلکاری - زبری سطح مورد نیاز بدهست می‌آید.
- در غلطک زنی برای رسیدن به اندازه و یا تولرانس معینی در یک قسمت از قطعه کار این روش بکار می‌رود و فشار بر روی سطح بالاتر از روش صیقلکاری است.
- در غلطک زنی برای سخت کردن و بالا بردن تنفس فشاری در مقطعی از قطعه کار از فشار معینی و فید و سرعت ثابت استفاده می‌شود.
- روش‌های غلطک زنی در مقایسه با دیگر روش‌های پولیشینگ بسیار سریع هستند و مخارج ابزار نیز نسبتاً کم می‌باشد و از ماشینهای موجود در صورت داشتن وقت لازم، مثلاً ماشینهای تراش CNC و فرز می‌توان استفاده نمود.

غلطک کاری برای سخت کردن سطح Deep Rolling

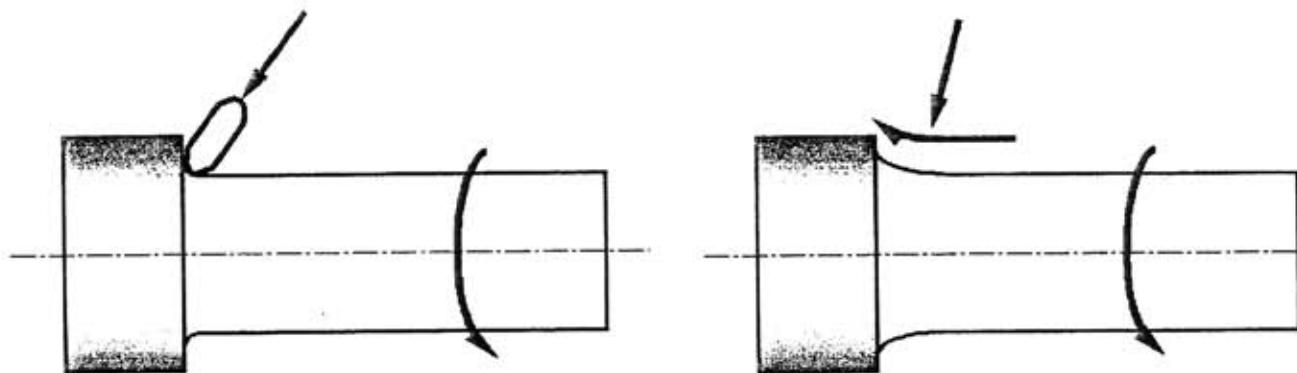

شکل ۴-۴- غلطک کاری برای بالا بردن سختی با روش فشار بدون فید محوری


شکل ۴-۵- غلطک کاری برای بالا بردن سختی با روش فید محوری و عمودی

- در روش فشار بدون فید محوری محلی که در معرض بیشترین نیروها و خستگی است فشرده میشود و فید نیز فقط در جهت شعاع است
- در روش غلطک کاری با روش فید محوری و عمودی سطح بزرگتر از قطعه کار سخت میشود فرق آن با روش قبلی در فید محوری است.
- در روش غلطک کاری برای بالا بردن سختی کوشش میشود که سه تأثیر فیزیکی با هم تلفیق شوند.
 - ۱- ایجاد تنفس فشاری که در قطعه کار ایجاد میشود و میماند.
 - ۲- سخت کاری سرد لایه های خارجی قطعه کار.
 - ۳- بهتر کردن زبری سطح.
- چون آزمایش نتایج بدست آمده بر روی قطعه کار آسان نیست باید دقت شود که پارامترهای مناسب بدست آمده در عمل تغییر نکنند مانند فشار، سرعت گردشی و فید.

خواص صیقلکاری غلطکی

- کوتاهی زمان فرایند.
- امکان تلفیق مثلاً سوراخکاری و غلطک کاری در یک ماشین و در یک فرایند، سمت جلوی ابزار مثلاً متنه است و در انتهای متنه غلطکها قرار دارند.
- امکان استفاده یک ماشین برای مثلاً غلطک کاری و تراشکاری در یکبار بستن قطعه کار به سه نظام. اول تراشکاری و بعد در همان ماشین ابزار غلطک زنی بکار گرفته می‌شود.
- امکان استفاده از ماشین ابزار عادی و ماشین CNC.
- چون هیچگونه برآده ای برداشته نمی‌شود مشکل برطرف کردن برآده نیز وجود ندارد.
- در این روش سر و صدا ملایم است.
- انرژی مورد نیاز نسبتاً کم است.
- روش و فرایند نسبتاً ساده است و تکرار آن با نتایج ثابت عملی است.
- مواد خنک کننده مورد نیاز، کم است.
- عمر ابزار زیاد است.
- سایش ابزار باعث تغییر اندازه قطعه کار نمی‌شود.
- ابزار غلطک کاری میتوانند در سیستم ابزارگیر ماشین ابزار عادی قرار گیرد.
- در روش غلطک کاری سطح قطعه کار، سطحی ایجاد می‌شود که برجستگی‌های آن محدود است و در تماس با سطح مقابل باعث سایش آن و سایش خودش نمی‌شود چون لبه‌های تیز ندارد و سطح تماس با سطح قطعه مقابل افزایش می‌یابد.

ابزار غلطک کاری داخل سوراخ

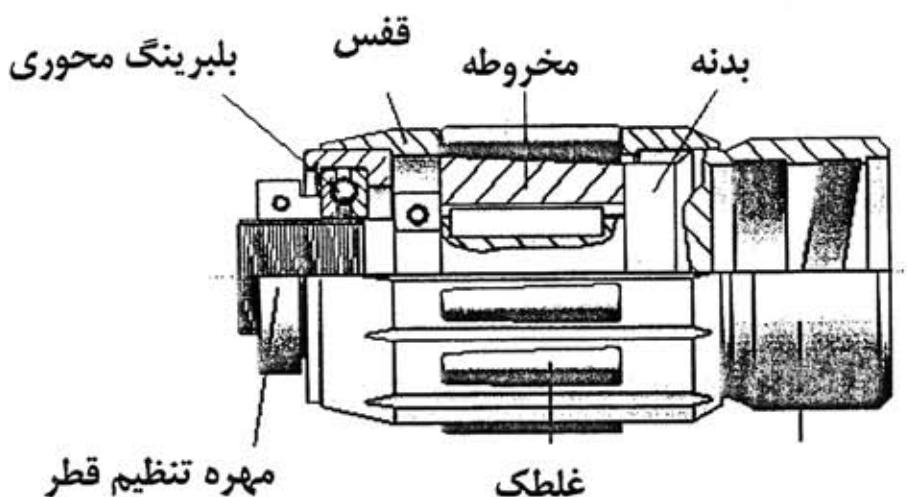


شکل ۷-۱- ساختمان ابزار غلطک زنی داخل

- ابزار در شکل بالا برای غلطک زنی داخل سوراخ سیلندری استفاده می‌شود.
- این مانند یک رولبرینگ است که رول خارجی آن را قطعه کار تشکیل میدهد.
- غلطک ها (رولها) معمولاً از جنس کارباید هستند و شکل آنها تا حدودی مخروطی است و وقتی غلطکها و رینگ داخلی بر روی هم قرار می‌گیرند شکل خارجی آن برای غلطک زنی سوراخ سیلندری مناسب است.
- با تغییر در مهره تنظیم میتوان غلطکها را به خارج و یا بداخل فشرد بنحوی که بتوان قطر بزرگتر و یا قطر کوچکتر را غلطک زد و یا مقدار فشار بر روی سطح سوراخ را بیشتر و یا کمتر نمود.

- برای سوراخهای "دررو" غلطک‌ها تا حدودی مخروطی نگهداشته می‌شوند و نوک آنها فشار محدود ایجاد می‌کند و انتهای آنها فشار بیشتر و هر چه غلطک‌ها بیشتر داخل سوراخ می‌شوند. سطح را صاف‌تر می‌کنند و قطر سوراخ را افزایش میدهند.
- برای سوراخهایی که انتهای آنها بسته است، سطح خارجی غلطک‌ها موازی با محور ابزار است و نوک غلطک و انتهای آن به یک مقدار فشار ایجاد می‌کنند. معمولاً روغن و یا گریس برای کم کردن گرما و کم کردن اصطحکاک استفاده می‌شود.
- باید توجه داشت در صورت استفاده از روغن موجود داخل ماشین ابزار بهتر است که از یک فیلتر جداگانه استفاده نمود که ذرات براده و کثیفی داخل روغن (آب صابون) باعث پائین رفتن کیفیت سطح صیقلکاری نشود.

سیستم هیدرواستاتیکی برای غلطک زنی ساچمه‌ای

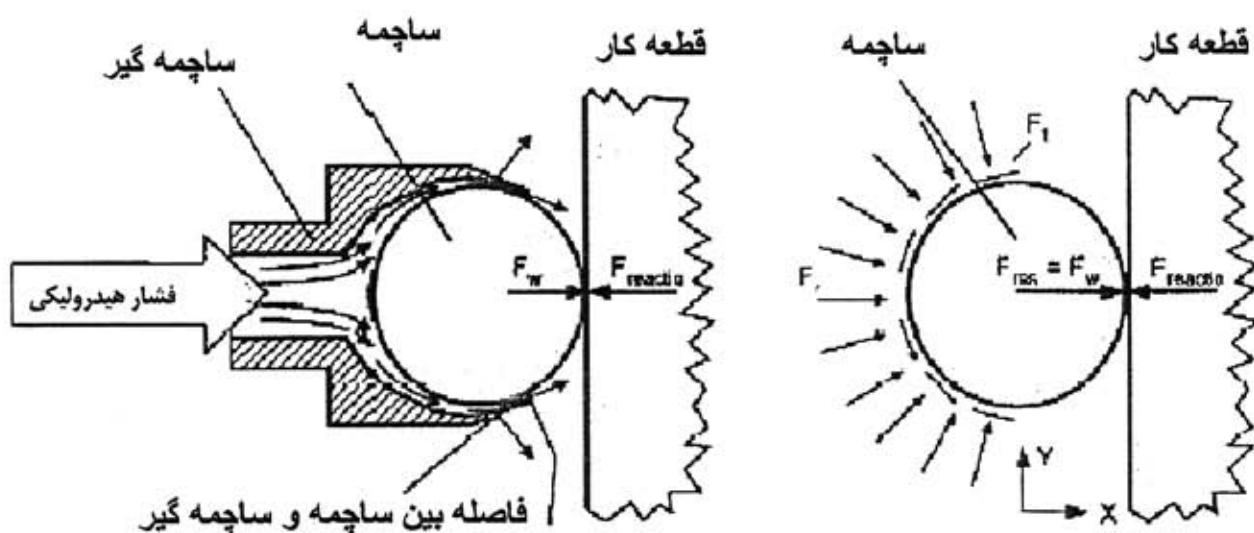

شکل ۷-۱-۷- پرنسیپ هیدرواستاتیکی غلطک زنی ساچمه‌ای


در این روش ساچمه و یا کره که کار غلطک زنی را انجام میدهد از طریق فشار هیدرولیکی بر روی قطعه کار فشرده میشود و میتواند تغییرات محدود قطر قطعه کار را نیز بدون لزوم تغییر فید صیقل بزنند. این مانند یک رولبرینگ است که رول خارجی آن را قطعه کار تشکیل میدهد.

ساچمه معمولاً از جنس سرامیکی و یا کارباید میباشد که در حدود ۵۰ درصد از قطر آن بوسیله ساچمه گیر پوشانده شده و ساچمه در داخل ساچمه گیر مقدار کمی بازی دارد. از فاصله کم بین ساچمه و ساچمه گیر میتواند مقدار کمی روغن، سطح بیرونی ساچمه را نیز چرب کند. ساچمه میتواند در هر جهتی و بدور هر محوری بگردد.

فشار بر روی قطعه کار از طریق سیستم هیدرواستاتیکی تأمین میشود. یعنی فشار روغن به پشت ساچمه آن را بر روی قطعه کار فشار میدهد و سطح را صیقل میدهد.


در صورتیکه ساچمه بر روی قطعه کار فشار نیاورد در اینصورت ساچمه فاصله را تا دور ساچمه گیر پر میکند و روغن هیدرولیک خارج نمیشود. روغن هیدرولیک و مایع روغنکاری یکی است.

سیستم اتوماتیک فید تلسکوپی برای ابزار غلطک کاری

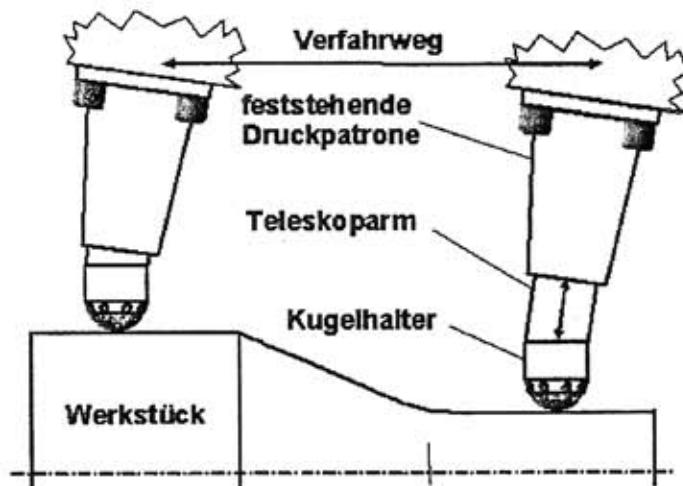

شکل ۱-۸- سیستم فید تلسکوپی

برای صرفه جویی در یک محور ماشین و یا برنامه ریزی برای تغییر باردهی (فید عمودی) قسمت جلویی کله ابزار غلطک کاری ساچمه ای با همان فشار هیدرولیکی بجلو حرکت میکند و یا در صورت لزوم همراه با بزرگ شدن قطر قطعه کار به عقب فشرده میشود و این مجموعه فرایند را باز هم ساده تر میکند.

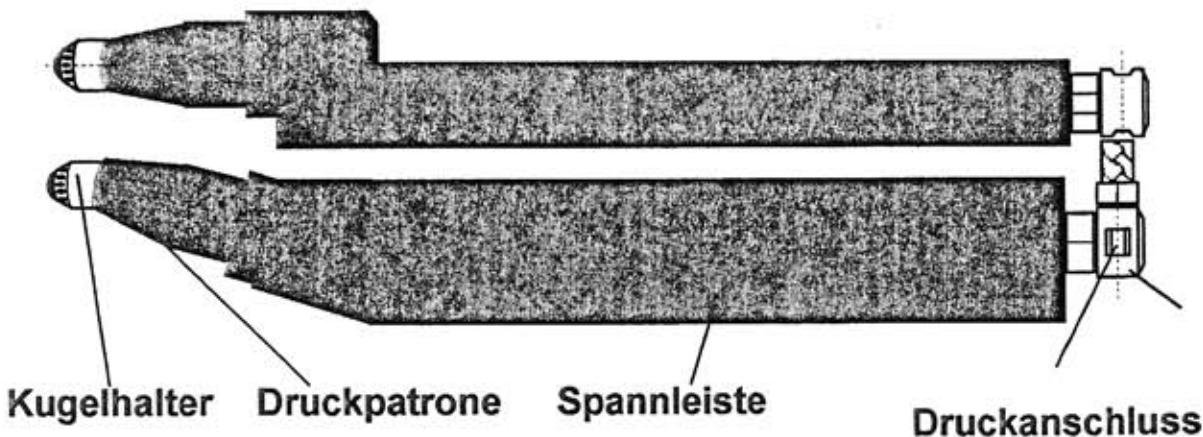


شکل ۱-۹- ابزار غلطک کاری برای ماشین تراش

این ابزار مانند قلم تراشکاری بر روی ماشین تراش سوار میشود و کار صیقلکاری غلطکی را با یک ساچمه انجام میدهد.

تلفیق ابزار تراش (پوسته برداری) و ابزار غلطک زنی


KSS-Apparat

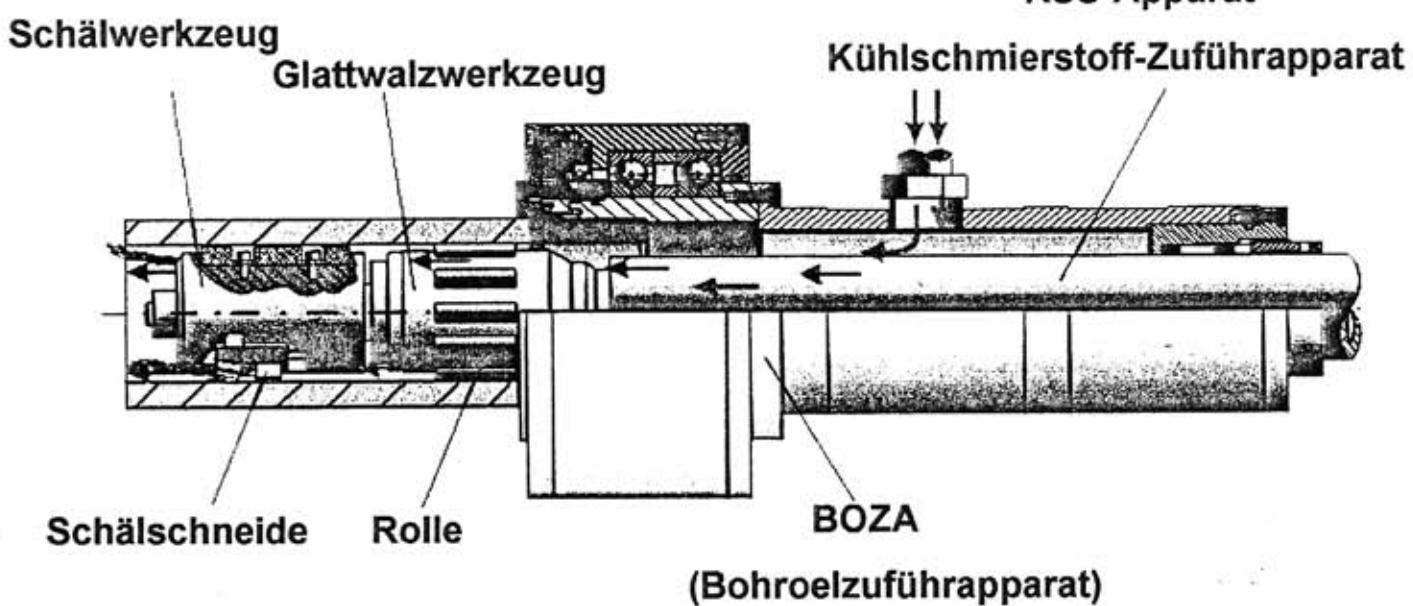

شکل ۱۰-۱-تلفیق ابزار تراش و غلطک زنی برای داخل سوراخ


- ابزار تراش (پوسته تراشی) که قطر آن بین ۰/۰۵ تا ۱/۵ میلیمتر بزرگتر از سوراخ است کار دقیق تر کردن و گرد کردن سوراخ را بعهده میگیرد.
- پوسته تراشی داخلی کار ابزار بعدی که بلا فاصله بعد از تراش از طریق غلطک کاری فرایند بعدی را انجام میدهد.
- تعداد غلطک های ابزار بستگی به قطر سوراخ و تئوری تولید کننده ابزار دارد و معمولاً بین ۳ تا ۱۲ عدد میباشد.
- غلطک ها در حدود ۶۰ درصد از قطرشان داخل یک قفس است بهمین دلیل نمیتوانند از ابزار جدا شوند.

کاربردهای ویژه غلطک زنی

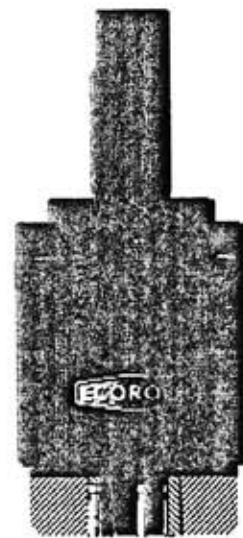


- برای قطرهای ۱۶۰-۳ میلیمتر.
- قطر ابزار در حدود ۰/۰۵ - ۰/۰۲ میلیمتر کوچکتر است.
- ابزار میتواند سرعتی گردشی تا ۲۵۰ متر در دقیقه داشته باشد
- سرعت پیشروی میتواند تا ۳/۰ میلیمتر در هر دور برسد.

شکل ۱۱-۱-غلطک زنی میله گرد

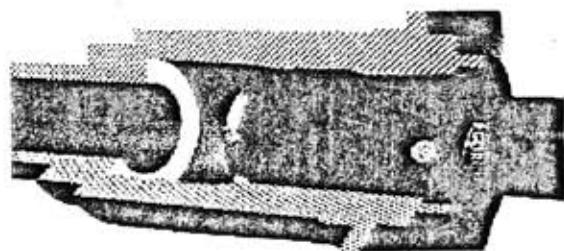

شکل ۱۲-۱-ابزار غلطک زنی پله داخل سوراخ

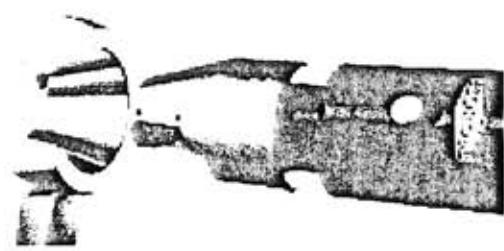

شکل ۱۳-۱-ابزار غلطک زنی مخروط

- سوراخهای مخروطی را از این طریق میتوان صیقل داد و فرم آن را نیز تا حدودی اصلاح کرد.
- سرعت ابزار تا ۸۰ متر در دقیقه نیز ممکن میباشد و در حدود ۱۰ دور گردش کافی است.