

اندازه‌گیری و کنترل فنی در تولید



اندازه‌گیری و نتیجه‌گیری

در تولید

از اشتراک صندوق کارآموزی

در اینجاد صنایع مطمئن و مالم که وزیر بنای اقتصاد هر جامعه را بمعنی وسیع کلمه تشکیل میدهد عواملی دخالت مؤثر و مستقیم دارد که (ماشین، مواد اولیه و نیروی انسانی) نمونه بر جسته بشعار میروند از این سه عامل مهم، نیروی انسانی ماهر، مرتبه و ارزش اول را حائز است، زیرا در تهیه دو عامل دیگر (ماشین و مواد اولیه) نیز نیروی انسانی ماهر، عامل اصلی و علت وجودی است.

صندوق کارآموزی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی بر طبق قانون، وظیفه تعلیم جوانان فاقد تخصص و کارگران شاغل را تامین کننده استانداردهای مهارت از طریق آموزش در دوره‌های تخصصی کوتاه مدت بعده دارد و برای این منظور از امکانات مرکز کارآموزی ثابت، مرکز کارآموزی سیار، مریبان سیار، تعلیمات ضمن کار و روش ارتقاء مهارت از طریق مکاتبه استفاده می‌کند.

با توجه به این امر که مریبان، کتاب و تجهیزات آموزشی در سطح کارگران ماهر فراهم نیست صندوق کارآموزی برای تعلیم مریبان و تهیه کتاب‌های فنی و جامع و در عین حال ساده و مفهوم در مورد هر یک از حرشهای صنایع، اولویت خاصی قائل است.

کتاب حاضر بمنظور آموزش کارگرانی که به نحوی در امور اندازه‌گیری و کنترل فنی دخالت داشته و یا قسمی از شعبات مریبان را در حرفه خود دارد می‌کنند تهیه شده و در درجه اول جهت آموزش کارگرانیکه در نظام آموزشی وضوابط صندوق کارآموزی تحت تعلیم قرار می‌گیرند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دروتالیف و تدوین کتاب، می‌شده که اساس کار بر پایه ساده نویسی قرار گیرد و مطالب فنی، با کمک از تصاویر و نقشه‌های روشن و گویا به شیوه‌ای بیان شود که فراگیری آن برای توده کارگر و عموم افراد آسان باشد.


صندوق کارآموزی در حد است علاوه بر تعلیم و تدارک مریبان حرشهای و آموزش مداوم و همه جانبی کارآموزان و کارگران ماهر، پانشر اینگونه کتاب‌های ساده و مصور، امکان دانش‌اندوختی و حرفه‌آموزی همگان را (اعم از افراد شاغل در صنایع یا علاقه‌مندان به فنون و حرف) فراهم و وزیر بنای آموزش مداوم غیر کلاسیک را برای همگان ممکن سازد.

کتاب اندازه‌گیری و کنترل فنی در تولید به کوشش مجتبی سکه‌چی و جمعی دیگر از متخصصان و صاحب نظر این صندوق کارآموزی تهیه و تدوین گردیده کامی است در راه تحقق بخشیدن به تعمیم آموزش حرشهای و پاسخی به خواست محسوس و منطقی کسانی که چرخهای صنایع کشور را به رکت در می‌آورند. امید است این اقدام که برای اولین بار در ایران صورت می‌گیرد، مورد استقبال کارگران و سایر افراد فنی کشور قرار گیرد و بعطر داشته باشند که سرویس اطلاعاتی فنی صندوق کارآموزی آماده پاسخگویی بهرگونه مشکلات فنی و حل مشکلات حرشهای است.

فهرست متن در جات

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۴۴	۱۳ - اندازه‌گیری دندانه‌های پیچ و مهره	۱	۱ - روش‌های بازرسی
۰۹	۴ - استفاده از میکروسکوپ ابزارسازی	۲	۲ - روش‌های نگاهداری و کاربرد ابزارهای اندازه‌گیری
۶۴	۵ - مقایسه کننده‌ها	۰	۳ - انتخاب صحیح ابزار اندازه‌گیری
۶۸	۱۶ - آزمایش ناهمواریهای سطح	۷	۴ - تکه‌های اندازه‌گیری و روش کاربرد آنها
۷۲	۱۷ - میزهای گردان و صفحه تقسیم‌های مدرج	۱۱	۵ - آزمایش همواری
۷۳	۱۸ - اندازه‌گیری چرخهای دندانه‌دار اولونت	۱۲	۶ - آزمایش صافی
۷۸	۱۹ - آزمایش گردی اجسام	۱۴	۷ - آزمایش گونیائی بودن
۷۹	۲۰ - آزمایش سختی	۱۶	۸ - درجه‌بندی خط‌کش تیغه‌ای به میله صفحه صافی
۹۳	۲۱ - آزمایش‌هایی که به قطعه کار آسیب نمی‌رسانند	۱۸	۹ - استفاده از ساقچه و میله
۱۰۶	۲۲ - مدرج کردن صفحه صافی	۲۷	۱۰ - استفاده از فرمانهای اندازه‌گیری
۱۱۴	۲۳ - کالیبرهای گیرنده	۳۶	۱۱ - خط‌کش سینوسی
۱۱۷	۲۴ - موارد استفاده از اتوکولیماتور	۳۸	۱۲ - اندازه‌گیری با استفاده از نورافکن
۱۲۱	۲۵ - موارد استفاده از دکور زاویه		
۱۲۴	۲۶ - موارد استفاده از تلسکوپ		
۱۲۷	۲۷ - تولرانس‌های هندسی		

روشهای بازرسی

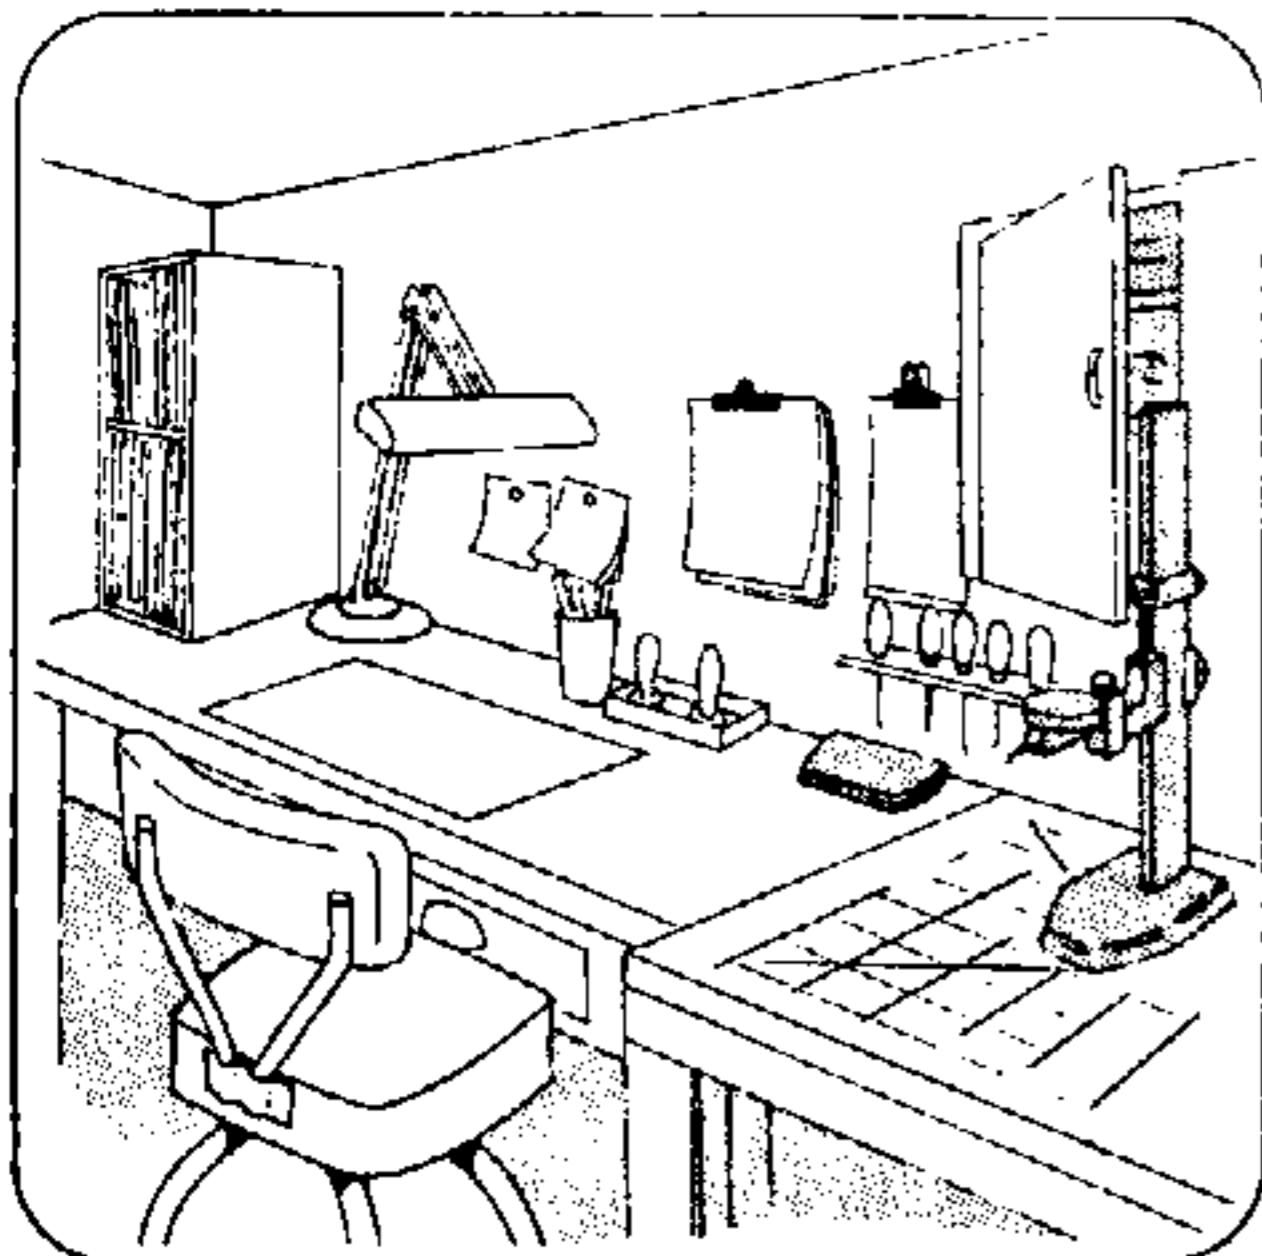

آمادگی و روش کار: میز بازرسی و وسائل کار را تمیز نگهدارید. نقشه و مشخصات کاری را که برای بازرسی ارائه میشود، تهیه و در دسترس قرار دهید. براساس مقررات موجود، یاروش بازرسی شرکت مربوط بررسی را آغاز کنید. نسبت به وظیفه خود علاقمند و جدی باشید، زیرا اگر در بازرسی مرتکب اشتباه شوید تصحیح آن در آینده بسیار مشکل خواهد بود. اگر شک داشتید پیروی کنید.

هنگامیکه کاری مورد تائید واقع شد، به کارهای بعدی پردازید.

رد کردن کار

قطعات معیوب را رد کنید. دلیل ناقص بودن قطعه کار را در گزارش مربوط بنویسید. جای نقص فنی قطعه سورد بازرسی را دقیقاً گزارش کنید. عیوب را به سرپرست بازرسی یا قسمت بررسی کالاها گزارش کنید. قطعه کارهایی را که پس از بازرسی عاوی از نقص شده‌اند، دوباره بازرسی کنید و دقت کنید که برای برطرف کردن نقص موجود در کار، بساخیر قسمت‌های آن صدمه‌ای وارد نشود.

عیوب‌های کوچک

تصمیم‌گرفتن درباره عیوب‌های کوچک بستگی دارد به روش کارسازمان و مشخصات مربوط.

امتیازات

در بعضی از قراردادها، برای عیوب‌های کوچک موجود در کار امتیازاتی برای خریدار در نظر گرفته میشود. گاهی این روش جزوی از سیاست کار شرکت است. برای صرف نظر کردن از نقصی که در کار بچشم میخورد دلیل کافی جستجو کنید.

روش برای تهیه گزارش درباره عیوب‌های موجود در کار

نقص‌های فنی کارها را براساس مقررات قسمت بررسی مواد در گزارش‌های مربوط ذکر نمائید.

پذیرش

مهر بالویی: در بیشتر سازمانها بازرس‌ها مهرهای ویژه دارند. شعاره کارت شناسائی بازرس نیز در مهر حکم شده است. مهر بازرسی را همواره با خود نگهدارید و فقط خودتان از آن استفاده کنید. اگر مهر گم شد، قدان آنرا گزارش کنید. روش مهرزدن باید بطور واضح از طرف سازمان مشخص گردد.

اجناسی که خریداری می‌شوند معمولاً در قسمت بازرسی اجناس ورودی مورد بازرسی قرار می‌گیرند. پس از بدست آوردن اطلاعات سورد نیاز درباره اجناس خریداری شده، آنها را براساس استانداردهای شرکت مورد بازرسی دوباره قرار خواهند داد. گاهی امکان دارد که برای ورود اجناس خریداری شده بکارگاه مهر بازرسی مورد نیاز باشد.

قراردادها و سفارش‌های کاری

قبل از بازرسی وسائل، از هم‌آهنگی آنها با قراردادهای تنظیم شده آگاه شوید. شرایط تحویل کار همواره در سفارش‌نامه کار ذکر می‌شود. نکات مهمی که در بازرسی وسائل سفارشی باید مورد توجه قرار گیرد بقرار زیراست:

- ۱ - اطمینان از اینکه لوازم ساخته شده دارای خصوصیت‌های مذکور در قرارداد است.
- ۲ - دقت کنید که بسته‌بندی براساس قرارداد انجام گیرد. بکوشید که تحویل شدن اجناس مورد تظر در اوراق مربوط یادداشت شود.
- ۳ - شرایط بازرسی را مورد توجه قرارداده بکوشید که کالاها برطبق روش‌های پیش‌بینی شده از مراحل بازرسی بگذرند.

روشهای اندازه‌گیری و کاربرد ابزارهای اندازه‌گیری




اساس اندازه‌گیری درازا، مقایسه درازای جسمی است با اندازه‌ای شناخته شده. برای این نوع اندازه‌گیری دوروش بکار برده می‌شود. روش اندازه‌گیری با واحدهای انگلیسی و روش اندازه‌گیری با واحدهای متری.

در جستجوی واحدی یکانه، از امواج نور بعنوان اندازه‌ای یکانه استفاده می‌شود. بکار گرفتن امواج نور این برتری را دارد که اندازه‌ها را بسیار دقیق وغیرقابل تغییر اندازه می‌گیرد. در اندازه‌گیری یکانه‌ای که اندازه‌ها با امواج نور بدست می‌آید، روشی بوجود آمده است بنام INTERFEROMETRY (تدخل امواج). از تداخل امواج برای اندازه‌گذاری و درجه‌بندی‌های وسائل اندازه‌گیری اصلی استفاده می‌شود. بیشتر وسائل اندازه‌گیری که در اختیار بازرسها قرار می‌گیرد، با این روش اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین میتوان مقایسه‌ای را بامیار مطلق بدست آورد. درجه‌بندی و آزمایش ابزارهای اندازه‌گیری احتیاج به وسائل مخصوص دارد. با رعایت بعضی مقررات، بازرس میتواند ابزارهای اندازه‌گیری خود را در وضع خوبی نگاهدارد.

نکاتی چند درباره مواظبت، استفاده و نگهداری وسائل اندازه‌گیری:

- ۱ - ابزارها را تیز نگهدارید و از آنها مواظبت کرده با روشن صحیح مورد استفاده قرار دهید.
- ۲ - موقعی که ابزاری مورد استفاده نیست آنرا به جعبه یا پوشش ویژه خود بازگردانید.
- ۳ - داخل جعبه‌های ابزارها را تیز نگهدارید زیرا این جعبه‌ها تنها بخاطر نگاهداری ابزارها ساخته شده‌اند.
- ۴ - قطعات ابزارهای اندازه‌گیری را از هم جدا نکنید. اگر ابزاری خوب کار نمی‌کند، آنرا به قسمت تعمیرات بفرستید.

میکرومترها

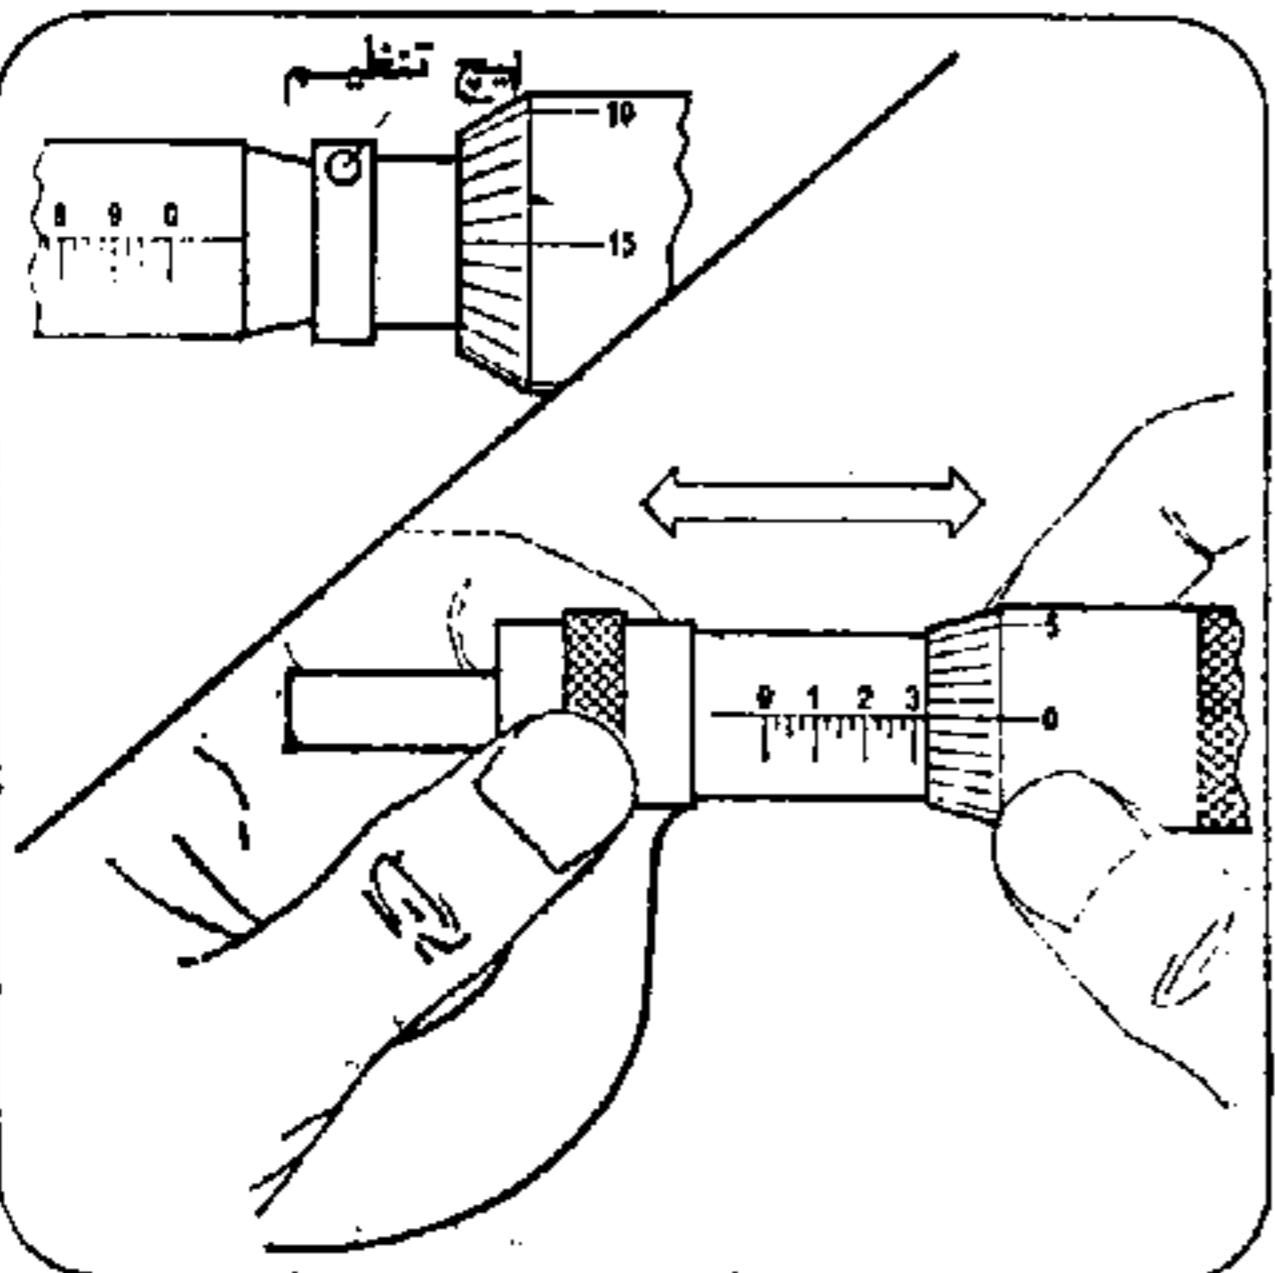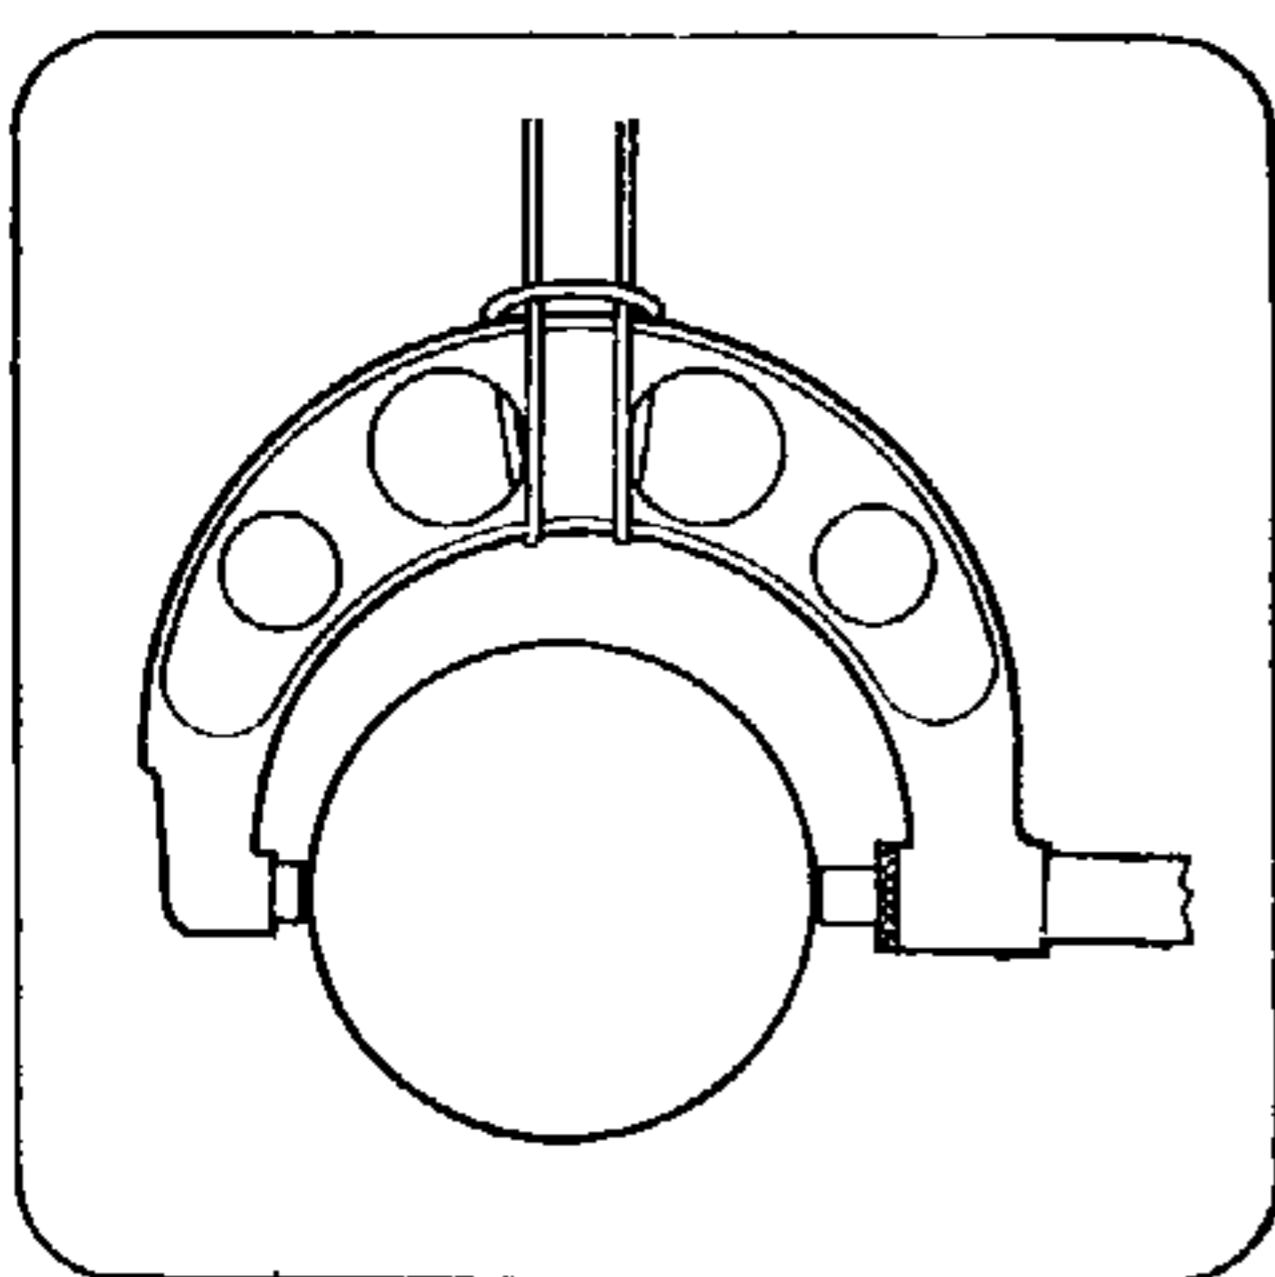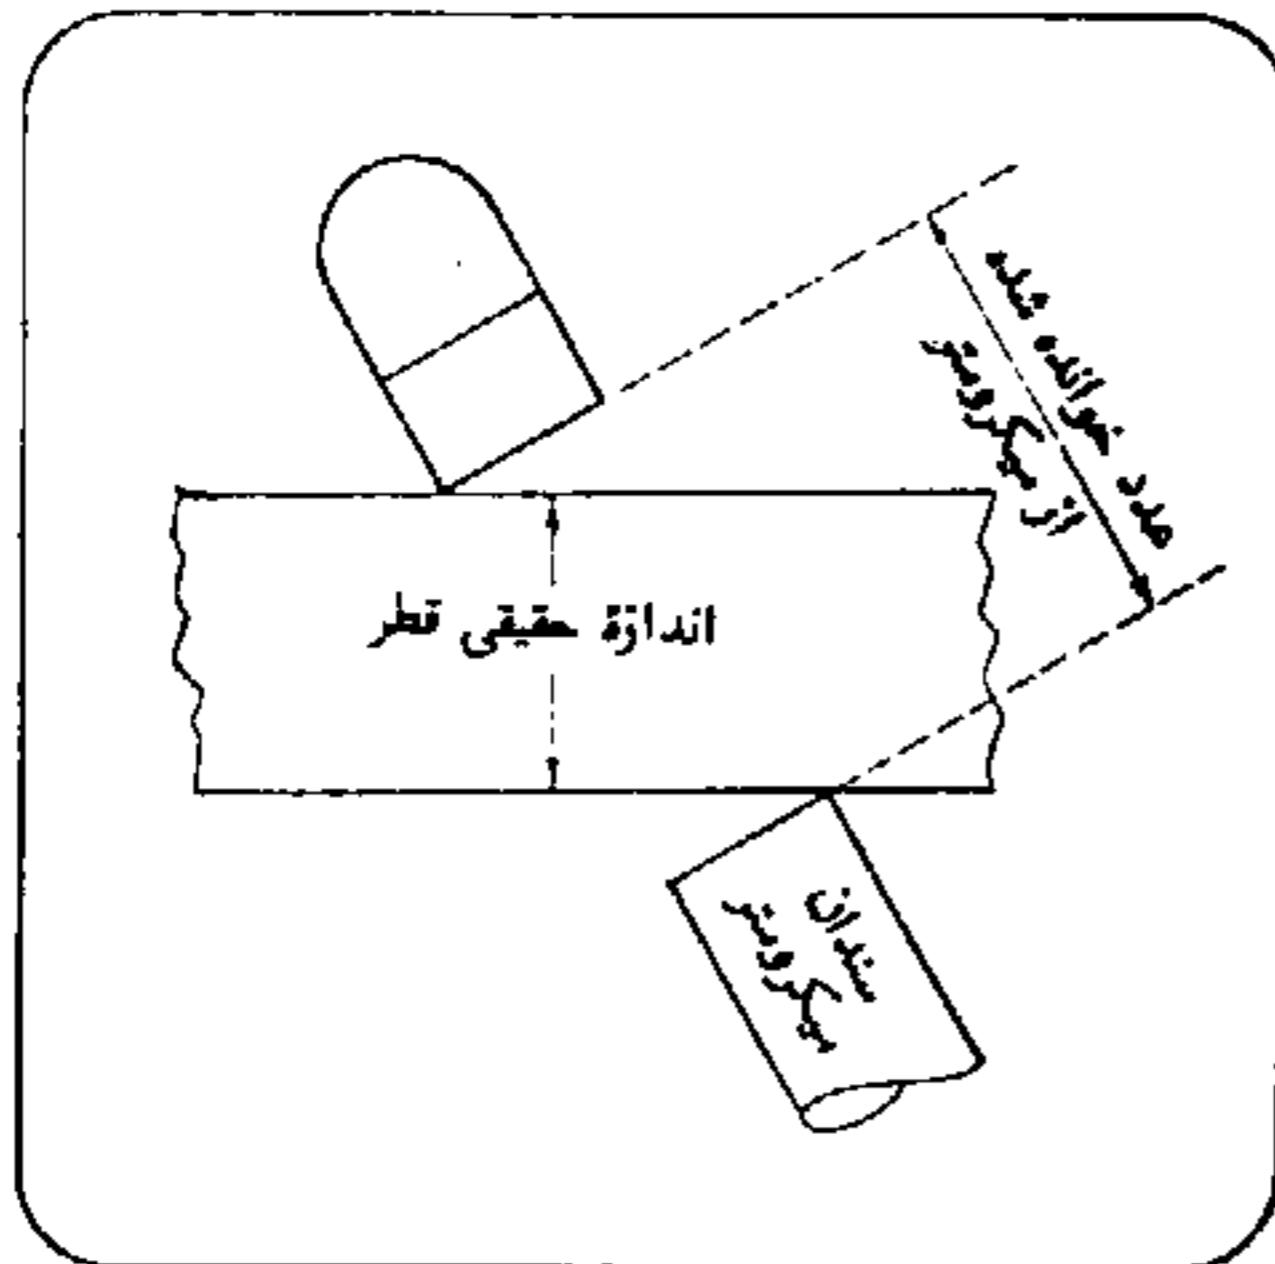

۱ - سطوح اندازه‌گیری را قبل از استفاده تمیز کنید . دقت کنید که این سطوح فرسوده و معیوب نشده باشند .

۲ - سعی کنید میکرومتر را زیاد دستمالی نکنید چون حرارت دستها باعث منسقشدن میکرومتر میشود و دقت آن از بین میرود .

۳ - بهنگام اندازه‌گیری ضامن را بکار ببرید تا فشاریکنواختی بر روی قطعه کار وارد شود و در نتیجه اندازه‌های ثابتی بدست آید .


۴ - مطمئن شوید که سطح فکها با سطح قطعه کار کاملا در تماس است .

۵ - اگر میکرومترهای بزرگ مانند شکل آورزان شده باشند ، کار با آنها آسانتر است .

۶ - لقی پیچ میکرومتر را آزمایش کنید . برای برطرف کردن لقی میکرومتر از کلید ویژه این کار استفاده کرده مهره تنظیم را بچرخانید .

۷ - میکرومترهای کوچک را با جفت کردن فکها میتوان آزمایش کرد . میکرومترهای بزرگ را با تکه های اندازه‌گیری آزمایش میکنند . اگر دقت میکرومتر کم شده باشد ، بوسیله مهره تنظیم لقی پیچ گرفته میشود .

ساعت‌های اندازه‌گیری

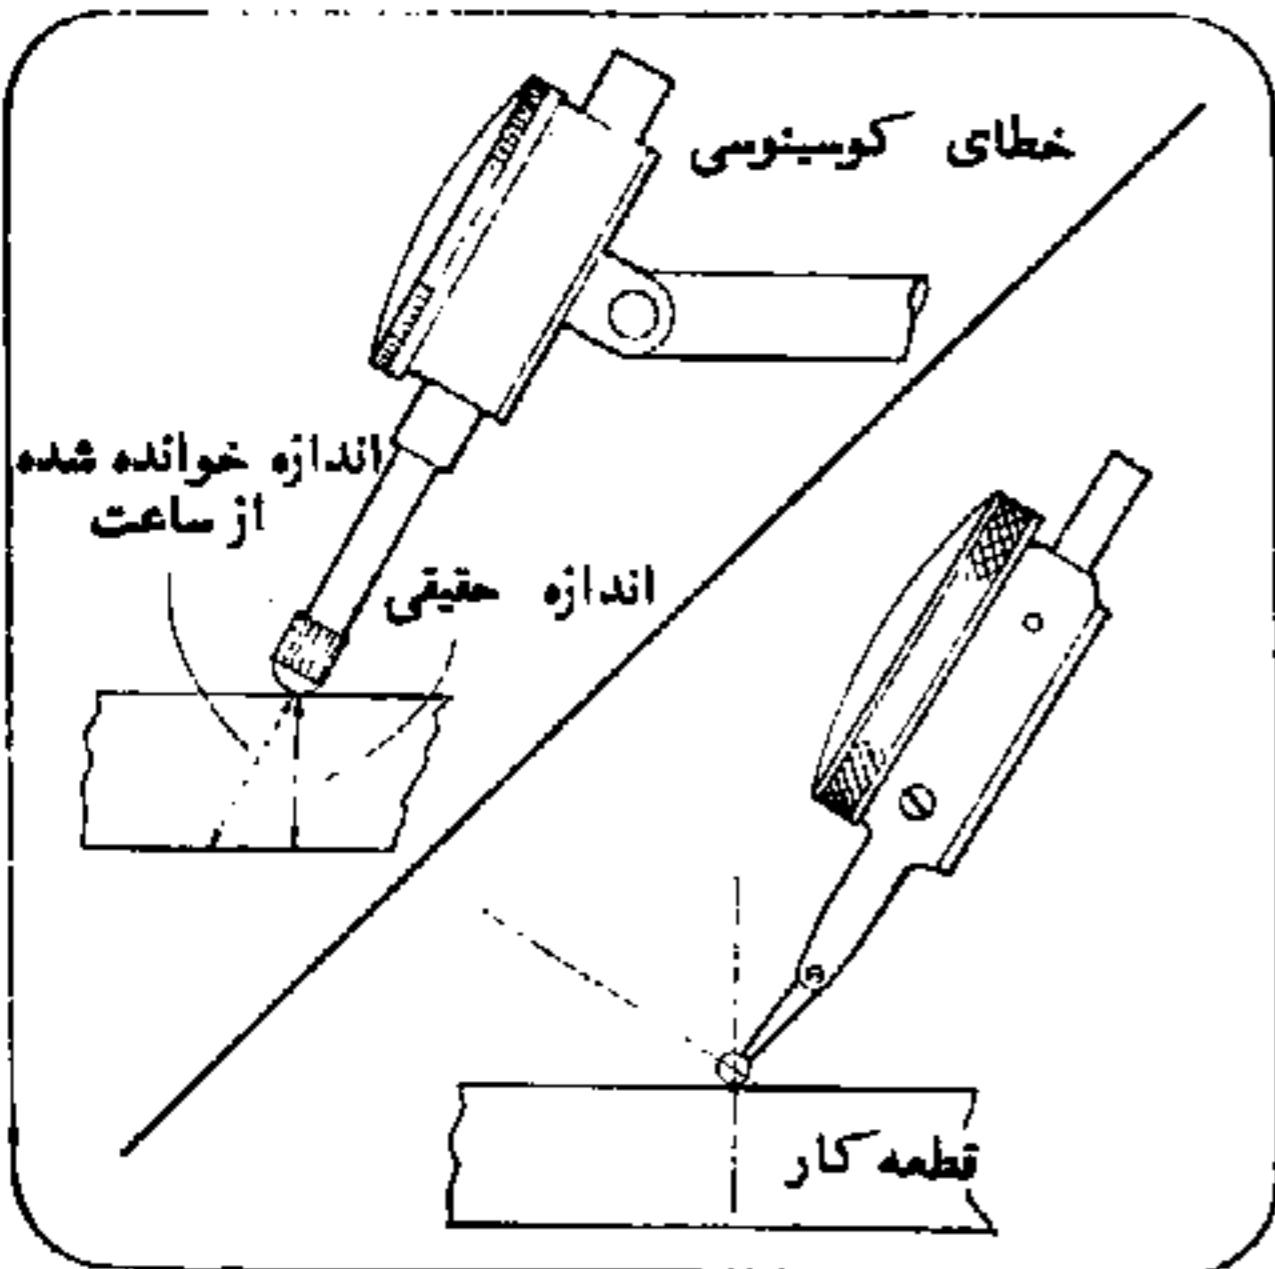

۱ - ساعت را تمیز نگهدارید و محور آنرا با پارچه تمیز کنید.

هیچوقت به محور روغن نزنید چون روغن ساعت جذب گرد و خاک می‌شود، اگر محور خوب بازی نمی‌کند، دوسر آنرا با پارچه تمیز کنید.


۲ - مواطبه باشید هیچ نوع ضربه‌ای به ساعت وارد نشود، و در ساختمان آنها دخالت نکنید.

۳ - در موقع استفاده از ساعتها بیستونی، اطمینان حاصل کنید که محور برقطعه کار عمود است. در موقع استفاده از ساعتها اهرمی، سعی کنید زاویه مایین سوزن ساعت با قطعه کار کوچک باشد. هرچه این زاویه کوچکتر باشد، اشتباه کوسینوسی کوچکتر خواهد بود.

۴ - ساعت‌های اندازه‌گیری را همواره روی پایه‌ای محکم سوار کنید. سعی کنید آویزش بازوی ساعت کم باشد. هرگز برای سوار کردن ساعت از وسائل نوک تیز استفاده نکنید.

۵ - فراموش نکنید که تغییردادن طول سوزن ساعت اندازه‌گیری اهرمی، بزرگ‌نمائی ساعت را نیز تغییر میدهد.

کولیس‌ها

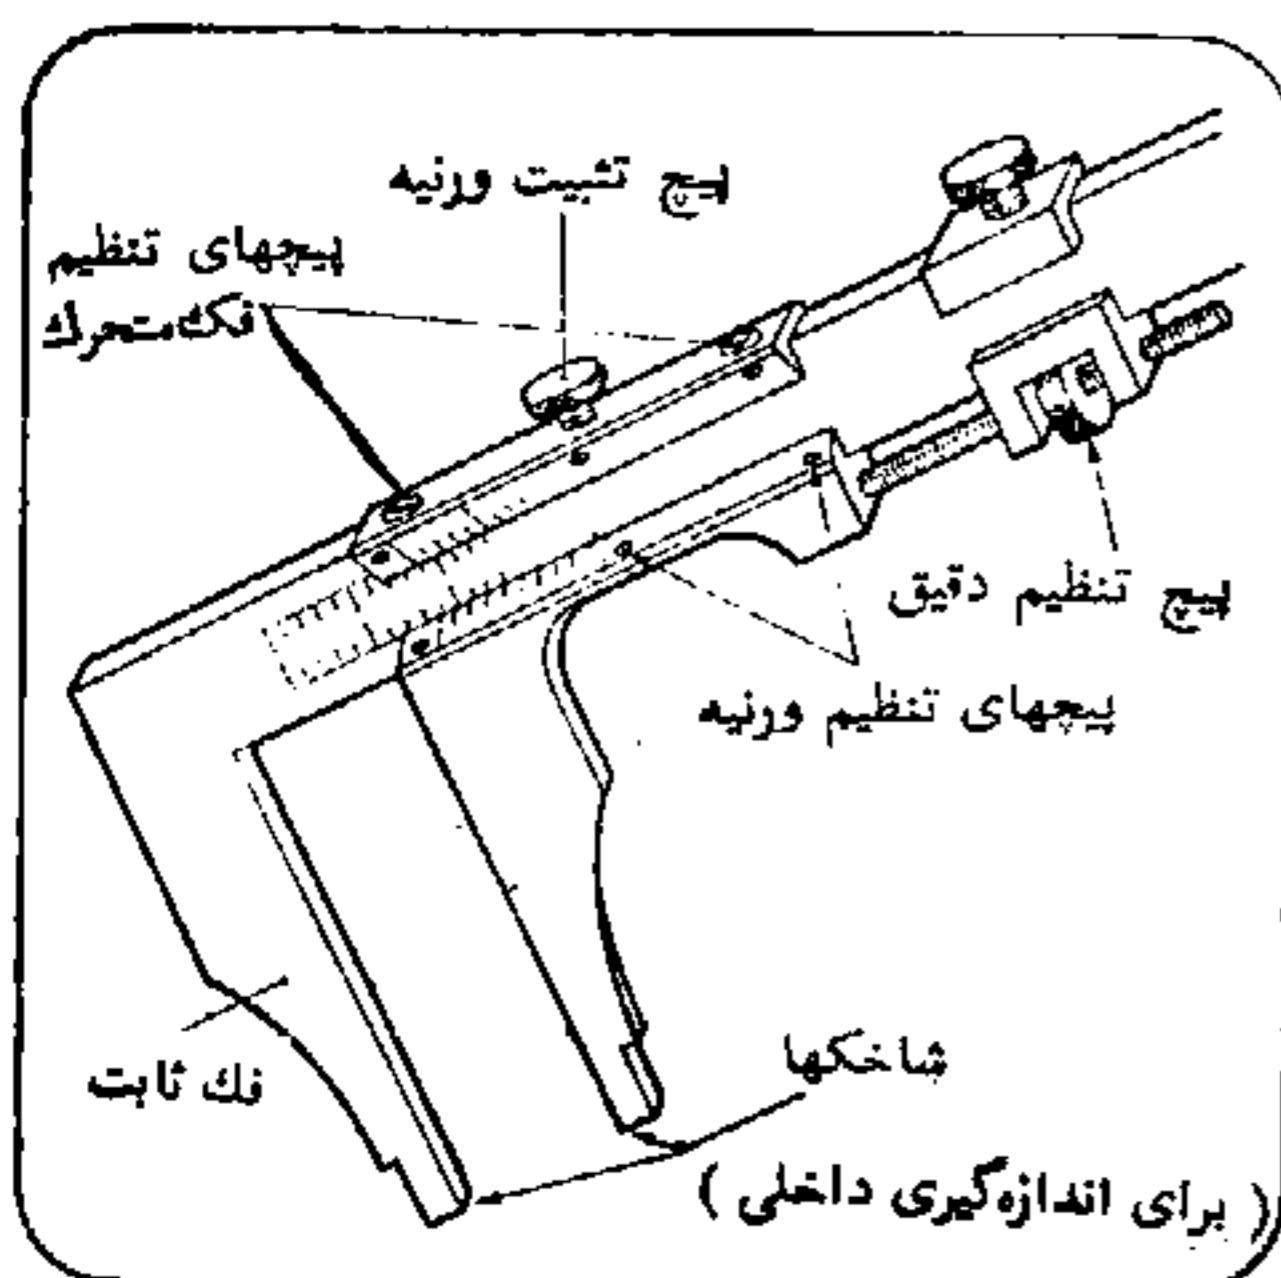

۱ - قبل از بکار بردن کولیس آنرا تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که قسمت‌های متحرک کولیس براحتی حرکت می‌کنند.

۲ - به کولیس فشار زیاد وارد نیاورید چون باعث از دست دادن دقت آن می‌شود.

۳ - با استن فکها و آزمایش فاصله بین فکها در برابر نور، موازی بودن فکها قابل بررسی است.

۴ - برای اندازه‌گیری داخلی، شاخک‌های کولیس را باید آزمایش کرد که فرسوده نشده باشند. تولرانس شاخک‌ها راهم باید با میکرومتر آزمود.


۵ - تنظیم درجه‌بندی کولیس و فاصله آزاد بین قسمت‌هایی که روی هم می‌لغزند، با لیچ‌هایی که در کولیس پیش‌بینی شده، قابل تنظیم است. ولی اگر کولیس به تنظیم کلی نیاز دارد آنرا به قسمت تعمیرات بفرستید.

انتخاب صحیح ابزار اندازه‌گیری

سهولت اندازه‌گیری قطعه کار و دقیقی که موردنیاز است، بستگی بسیاری به انتخاب صحیح ابزار اندازه‌گیری دارد. طبیعی است که شکل قطعه کار و موقعیت قسمتی که باید اندازه‌گیری شود، تأثیر زیادی در انتخاب ابزار اندازه‌گیری دارد.

نکاتی چند درباره انتخاب ابزار اندازه‌گیری:

- ۱ - ابزار اندازه‌گیری را با در نظر گرفتن تولرانسی که باید بکار برده شود انتخاب کنید.
- ۲ - در صورت امکان، ابزاری را انتخاب کنید که بتوان اندازه‌ها را مستقیماً از روی آن بررسی کرد بدون اینکه نیازی به محاسبات بعدی پیدا شود.
- ۳ - از ابزارهای فرسوده یا معیوب استفاده نکنید.
- ۴ - فراموش نکنید که دقت ابزارهای اندازه‌گیری حدودی نیست.

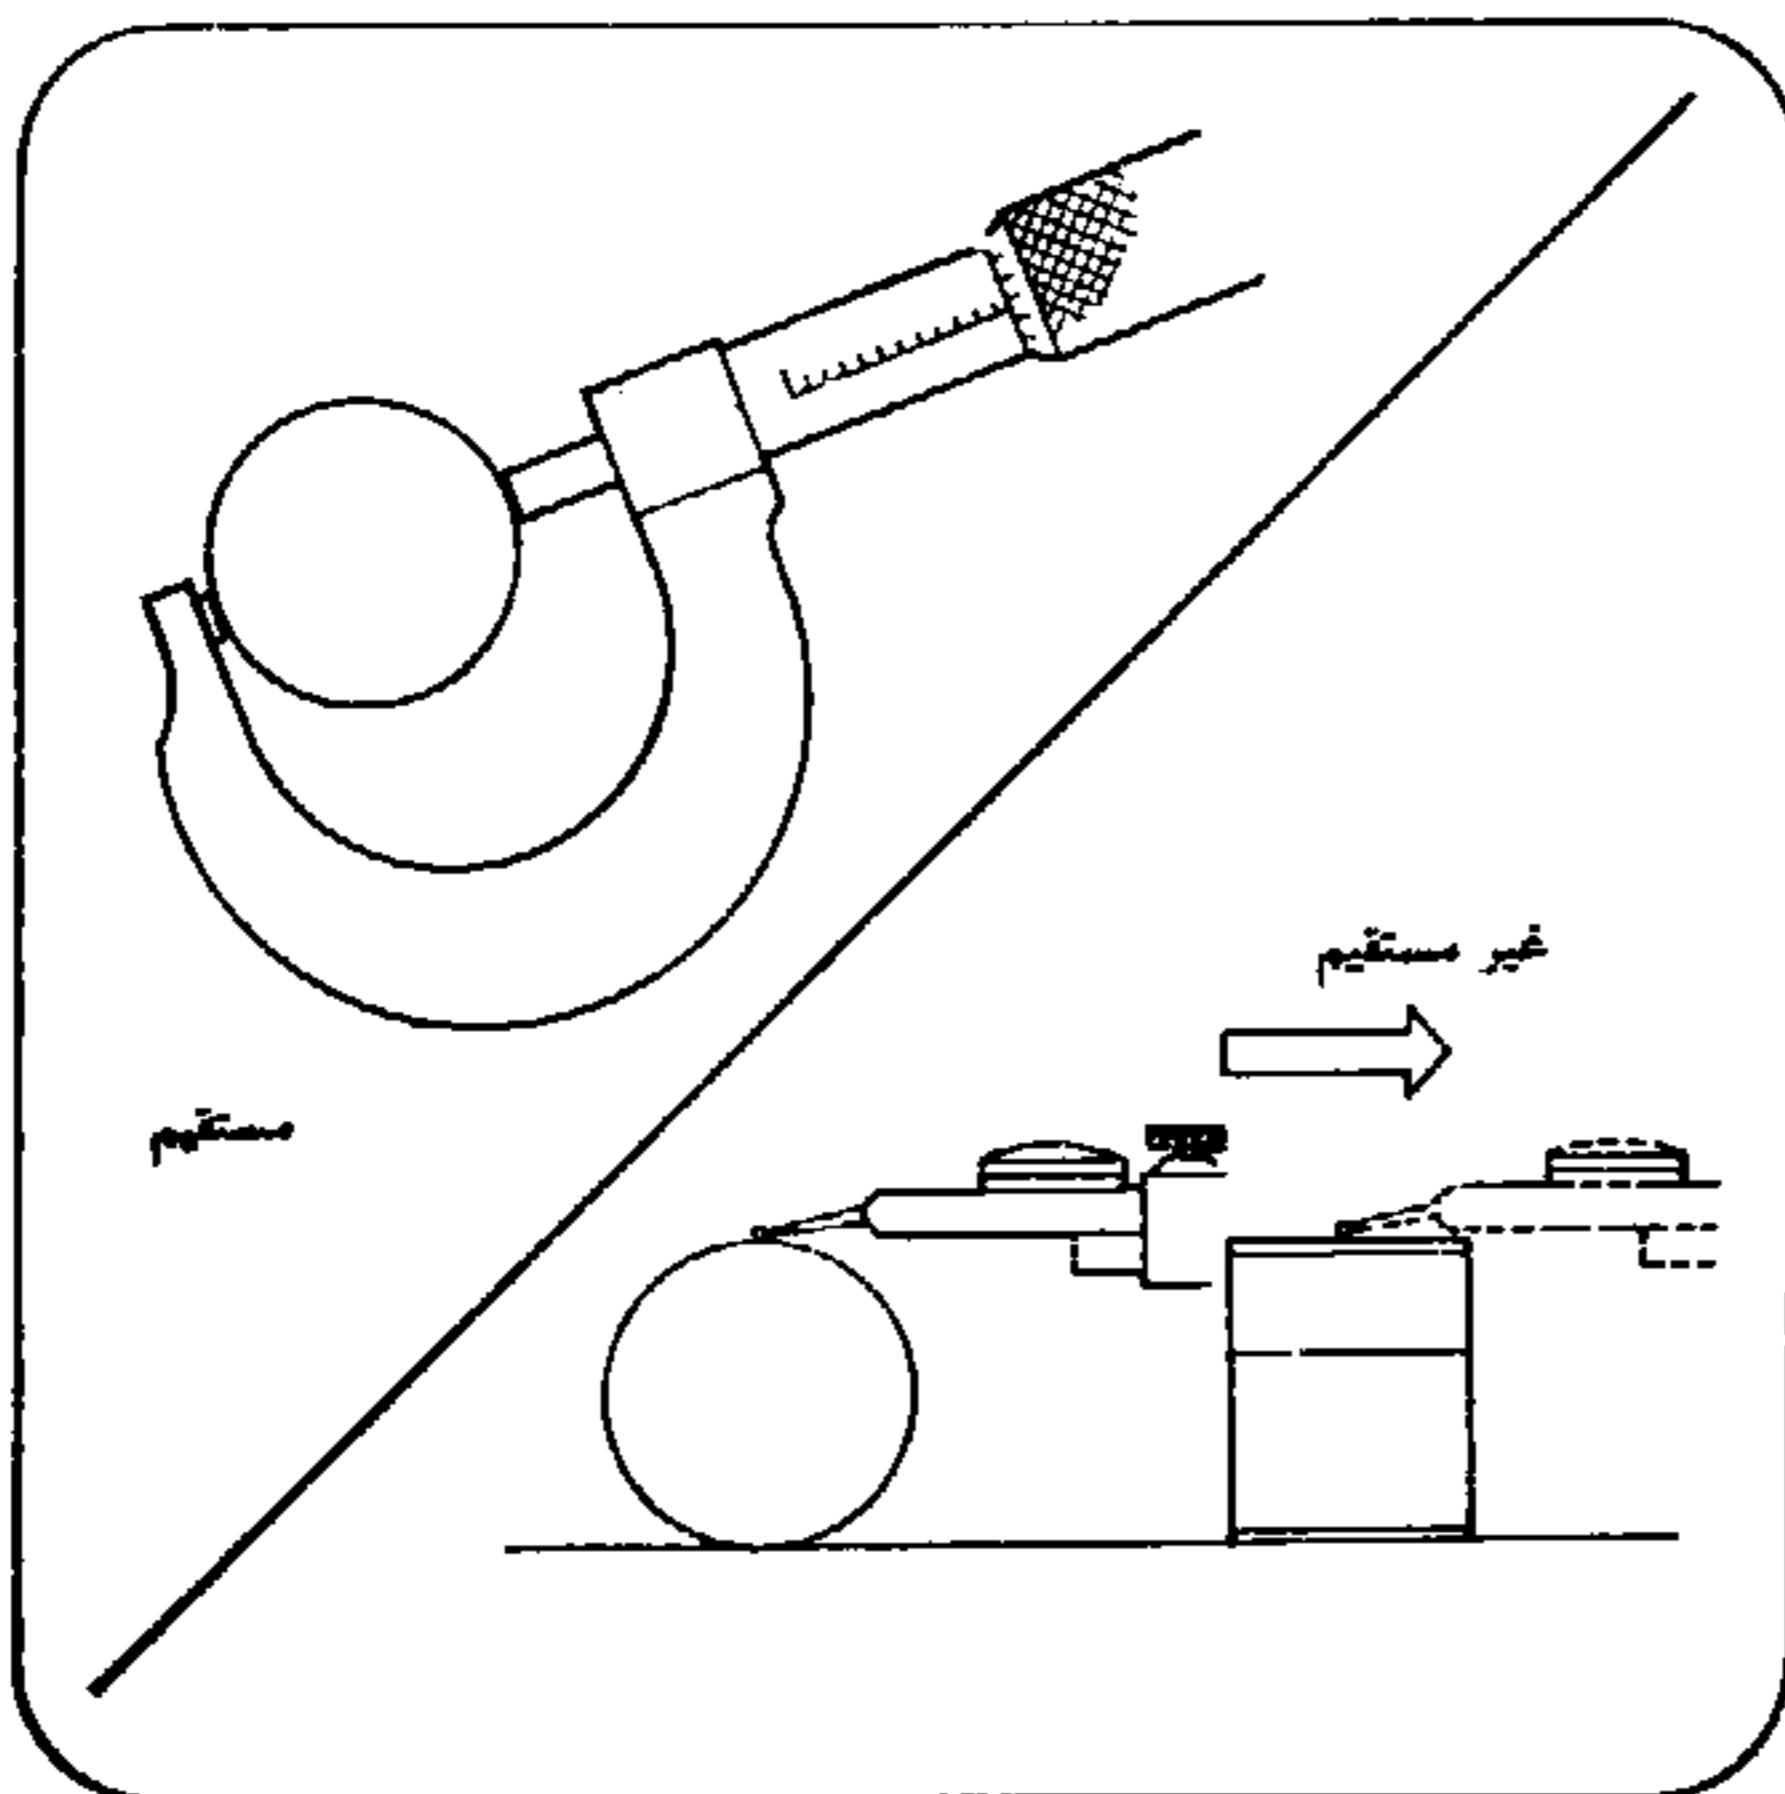


مثالهای از دقت‌های تخمینی ابزارهای اندازه‌گیری

لذکر: هرچه بعد مورد نظر بزرگتر باشد، بهمان نسبت دقت اندازه‌گیری کمتر خواهد بود.

ابزار	نوع اندازه‌گیری	حدود اندازه	اندازه کوچکترین درجه روی ابزار	اعتماد
خط‌کش	مستقیم	150-600 mm.	0.5 mm.	± 0.5 mm.
خط‌کش عمیق سنج	مستقیم	150 mm.	0.5 mm.	± 0.5 mm.
پرگار	انتقالی	150 mm.	ندارد	± 0.5 mm.
کولیس	مستقیم	600 mm.	0.01 mm.	± 0.05 mm.
کولیس (عمق سنج)	مستقیم	300 mm.	0.01 mm.	± 0.05 mm.
کولیس (ارتفاع سنج)	مستقیم	600 mm.	0.01 mm.	± 0.05 mm.
میکرومترها				
25-50 mm.	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
تا 150 mm. (ساده)	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
150-300 mm. (ساده)	مستقیم		0.01 mm.	± 0.02 mm.
میکرومترهای داخلی	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
میکرومترها (عمق سنج)	مستقیم		0.01 mm.	± 0.01 mm.
اندازه‌گیرهای تلسکوپی	انتقالی	150 mm.	ندارد	± 0.02 mm.
تکه اندازه‌گیری		100 mm. تا	0.001 mm.	0.0005 mm.
ساعت اندازه‌گیری	مقایسه	5 mm.	0.01 mm.	0.01 mm.
ساعت اندازه‌گیری	مقایسه	1.0 mm.	0.001 mm.	0.001 mm.
گونیومتر	مقایسه			30 ثانیه
استوانه	مقایسه			5 ثانیه

تکه‌های اندازه‌گیری و روش کاربرد آنها

استفاده از تکه‌های اندازه‌گیری از اوایل قرن بیستم توسعه یافت. این تکه‌ها کاملاً دقیق بوده بطور ردیفی و از قولاد آبدیده ساخته بیشوند. سطوح روی روی این تکه‌ها بسیار صاف و صیقلی است (مانند آئینه).

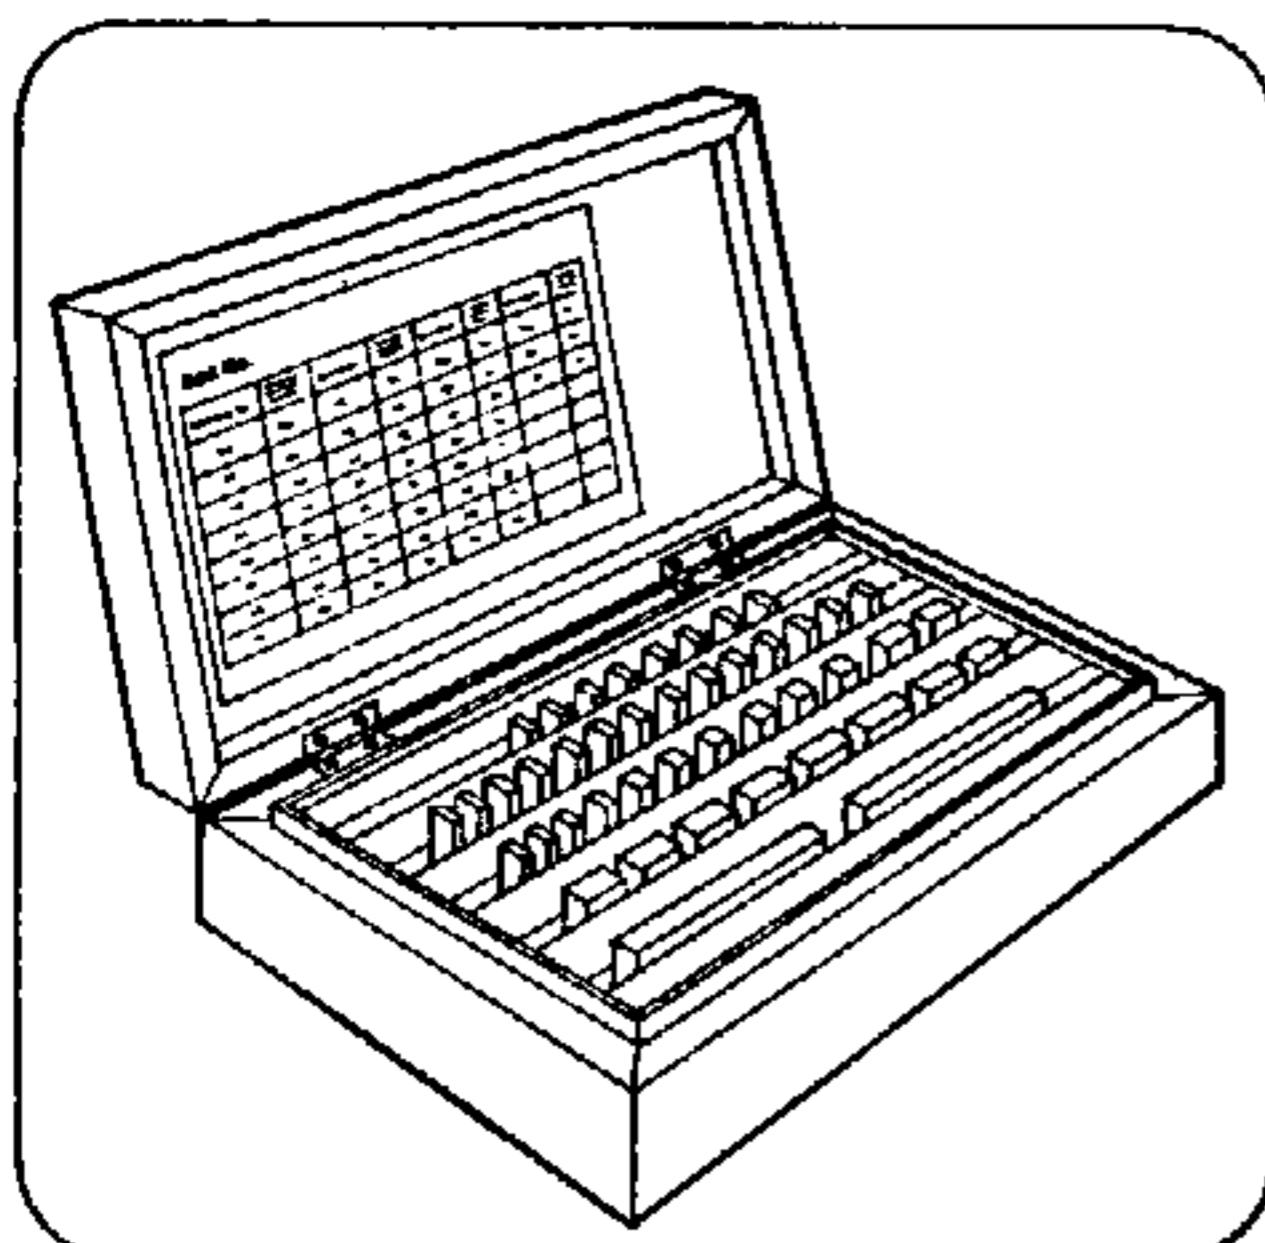


مواظبت از تکه‌های اندازه‌گیری

تمیزی تکه‌های اندازه‌گیری بسیار مهم است. هنگامیکه بکار برده نمی‌شوند باید آنها را در جعبه‌های ویژه خود قرارداد. از دستمالی کردن سطوح صاف و صیقلی تکه‌های اندازه‌گیری خودداری کنید. تکه‌های اندازه‌گیری را باید قبل و بعد از استفاده تمیز کرد.

تمیز کردن


در شرایط معمولی می‌توان تکه‌های اندازه‌گیری را با دستمالی نرم و لطیف تمیز کرد، ولی اگر تکه اندازه‌گیری روغنی شد، برای تمیز کردن آن می‌توان از کربن تراکلورید استفاده کرد.

ایمنی: به مقررات مربوط به محلولهای شیمیائی توجه کنید.

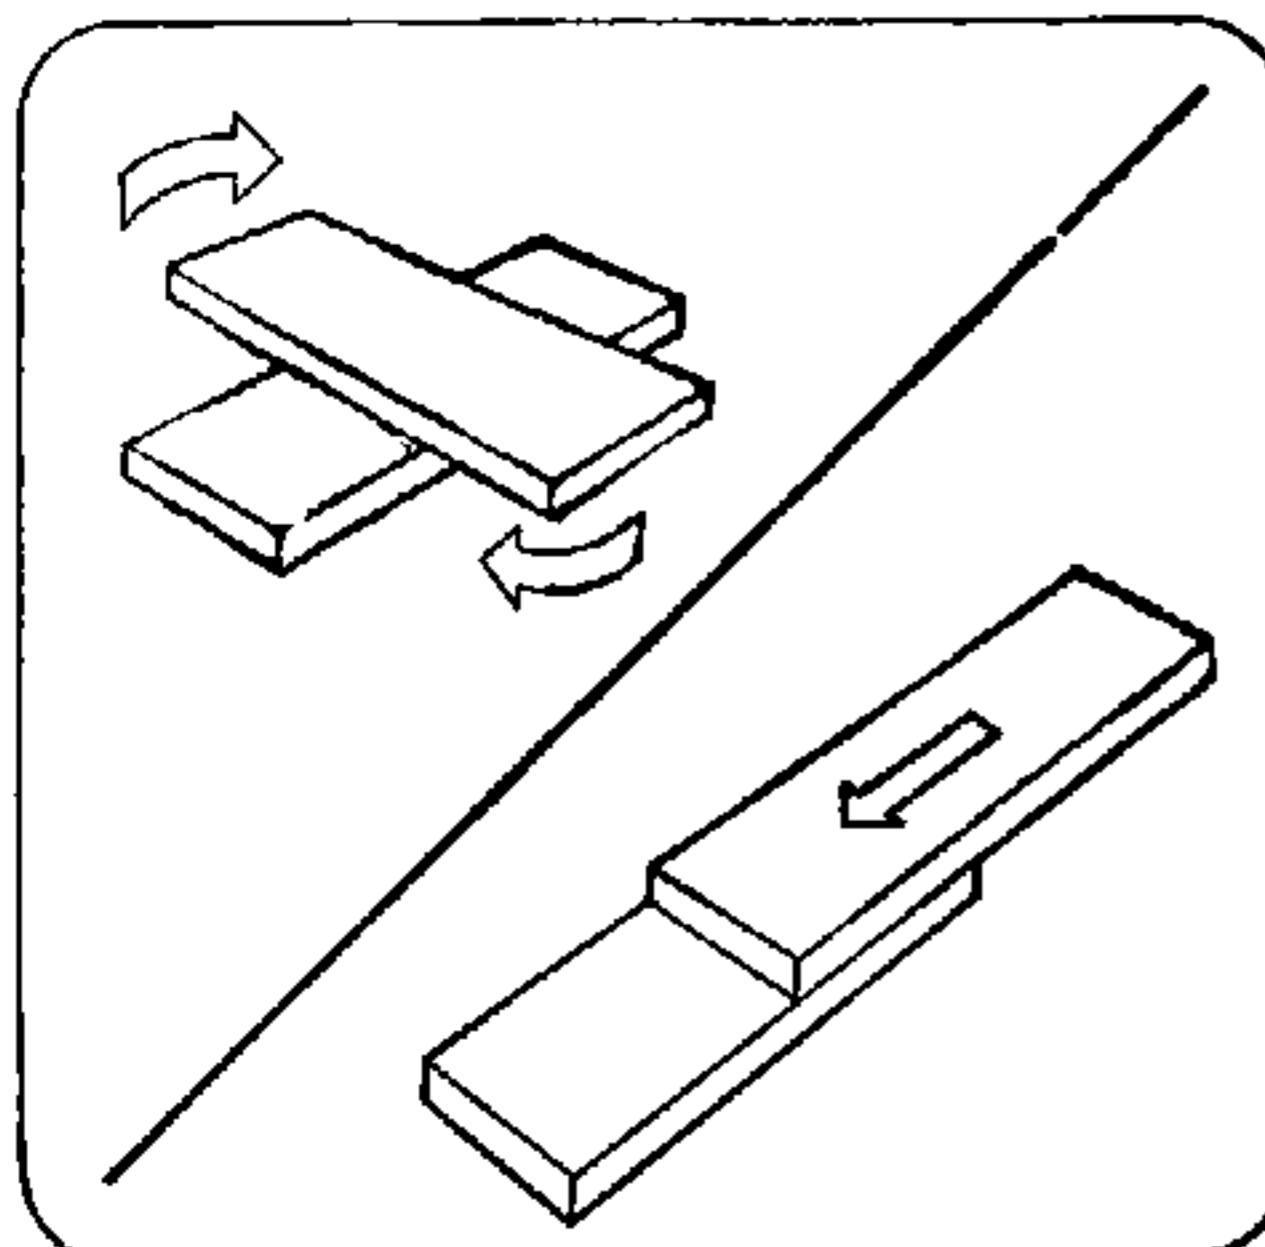

جفت کردن تکه‌های اندازه‌گیری

ابتدا تکه‌هایی را که می‌خواهید باهم جفت کنید انتخاب کرده سطوح مربوط را با دستمالی لطیف تمیز کنید. اول دو تا از بزرگترین تکه‌های انتخاب کنید. آنها را برهم عمود کرده باشاری جزئی در یک خط قرار دهید تا با هم جفت شوند. تکه‌ها را از تکه بزرگتر شروع کرده بترتیب باهم جفت کنید. تکه‌هایی را که اندازه آنها از 1025 میلیمتر کمتر است باروش لغزاندن روی هم جفت کنید.

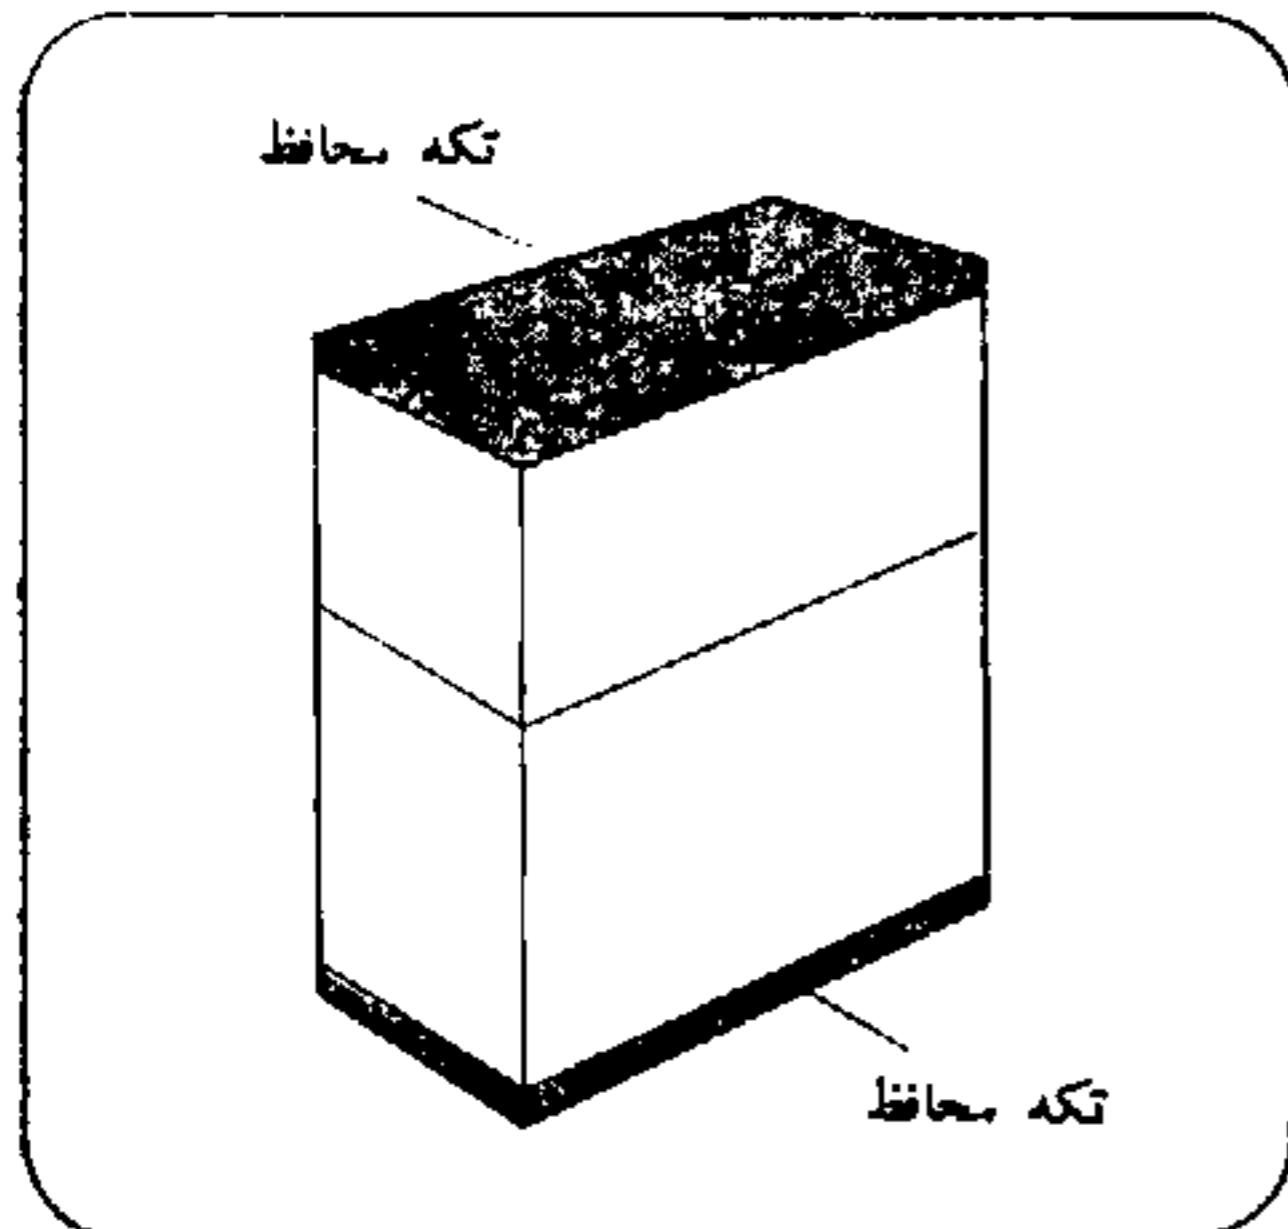

استفاده از حفاظهای تکه‌های اندازه‌گیری

برای جلوگیری از خراشیدشدن سطوح بدون پوشش تکه‌ها، معمولاً حفاظی به روی سطوح می‌لغزانند. این حفاظها معمولاً از دقا ۲ میلیمتر ضخامت دارند و پس از فرسودشدن بآسانی قابل تعویض‌اند. استفاده از حفاظها عمر تکه‌های اندازه‌گیری را زیاد می‌کند.

استفاده از جداول درجه‌بندی

جعبه شماره	
میانگین خطای اندازه‌اسمی در 68°F	اندازه‌اسمی (به اینچ)
10^{-6}	
-15	0.1001
-5	0.1002
-25	0.1003
-12	0.1004
-18	0.1005
-15	0.1006
-22	0.1007
-14	0.1008
-8	0.1009

درجه‌بندی تکه‌های اندازه‌گیری بازرسی بوسیله مقایسه آنها با تکه‌های اندازه‌گیری مادرانجام می‌شود. تکه‌های اندازه‌گیری مادر باتولرانسی معادل یک چهل هزار میلیمتر ساخته می‌شوند. انحراف اندازه تکه‌های اندازه‌گیری از اندازه‌های اسمی، در یک جدول درجه‌بندی که در حقیقت جدول خطای اندازه‌ها می‌باشد، ثبت می‌گردد. برای کارهای بسیار دقیق استفاده از جدول درجه‌بندی ضروری است. ابتدا اندازه‌های اسمی ترکیب تکه‌های اندازه‌گیری جمع‌زده می‌شود. اندازه بدست آمده اندازه اسمی تکه‌های جفت شده است. سپس میانگین خطای تکه‌های اندازه‌گیری جمع‌زده می‌شود (با در نظر گرفتن منفی یا مثبت بودن علامت). مجموع خطای میانگین به اندازه اسمی تکه‌های جفت شده اضافه یا از آن کم می‌شود. بدین ترتیب اندازه حقیقی تکه‌های ترکیب شده بدست می‌آید.

نتیجه خطاهای جمع شده

بی توجهی در ترکیب کردن تکه های اندازه گیری ممکن است خطاهایی پدید آورد . قسمت های زیر می توانند مسبب اصلی خطاهای باشند :

۱ - انحراف از اندازه حقیقی .

۲ - تمیز نبودن سطوحی که روی هم لغزانده می شوند .

۳ - انساط تکه ها دراثر بی حفاظ بودن و قرار گرفتن در برابر نور شدید یادستمالی شدن زیاد .

با توجه به نکات زیر میتوان خطا را کاست :

۱ - استفاده از جدول درجه بندی .

۲ - پاک نگاه داشتن سطوح تکه های اندازه گیری .

۳ - دستمالی نکردن زیاد تکه ها و بازگرداندن آنها به جعبه های ویژه خود پس از کاربرد .

اگر متوجه شدید که تکه های اندازه گیری خرایشه شده اند ، بایک متخصص مشورت کنید .

فراموش نکنید که تکه های اندازه گیری معیاری برای اندازه گیری های شما می باشند .

لوازم فرعی تکه های اندازه گیری

برای گسترش میدان کاربرد تکه های اندازه گیری بعضی لوازم فرعی طرح شده است . با استفاده از این لوازم می توان اندازه گیری های گوناگونی را ، مانند اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی و خط کشی های دقیق انجام داد . موارد روش کاربرد لوازم فرعی در شکل های زیر نشان داده شده است :

۱ - ساختن و سیله نشانه گذاری


الف) فک و گیره مناسب انتخاب کنید .




ب) اندازه تکه های اندازه گیری مورد نیاز را حساب کنید .

ج) طبق دستورات قبلی تکه های اندازه گیری را روی هم بلغزانید .


د) فکها را روی دوست تکه های جفت شده قرار دهید .

ه) تکه های جفت شده را در گیره گذاشته دوسر فکها را با استفاده از خط کش تیغه ای در یک امتداد قرار دهید .

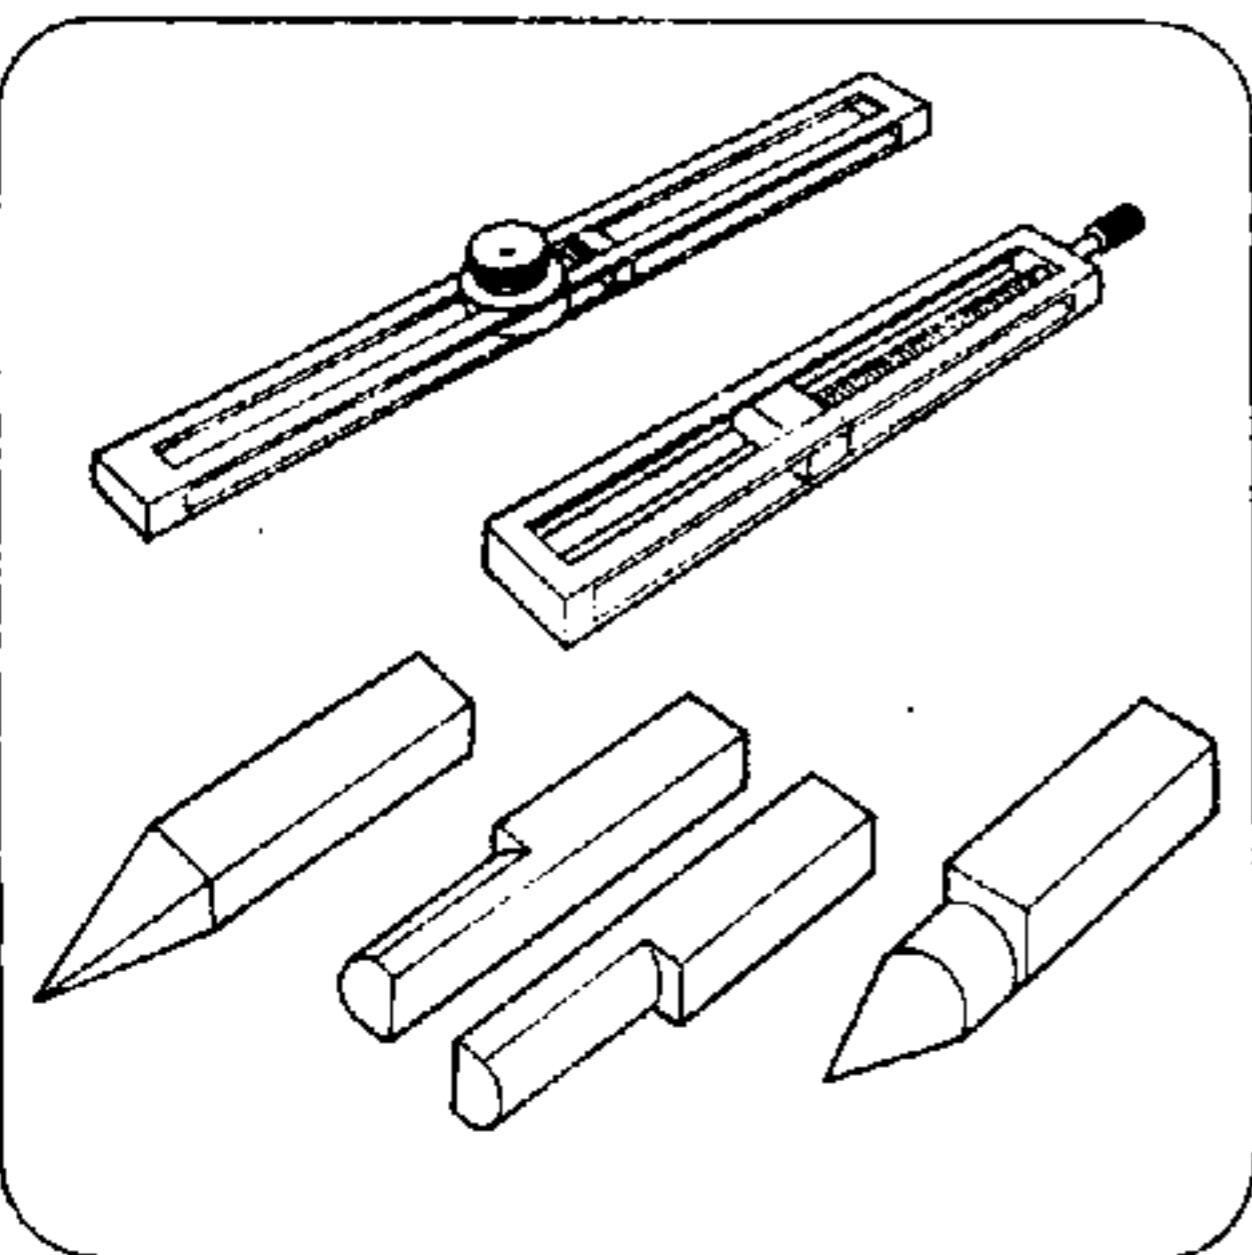

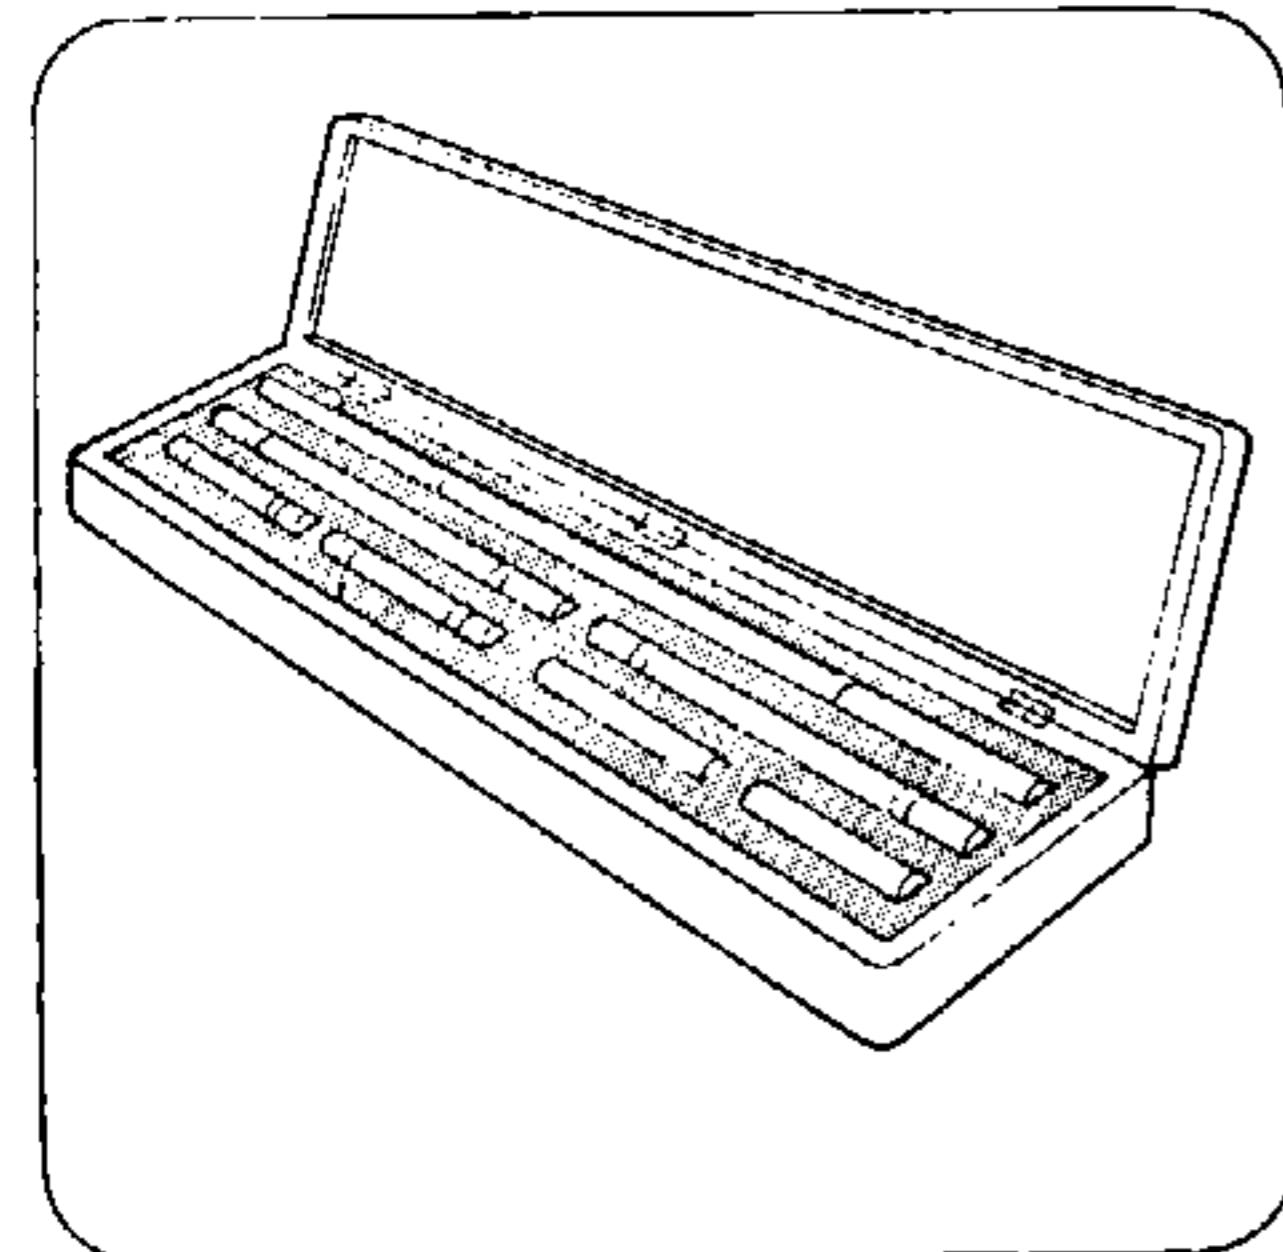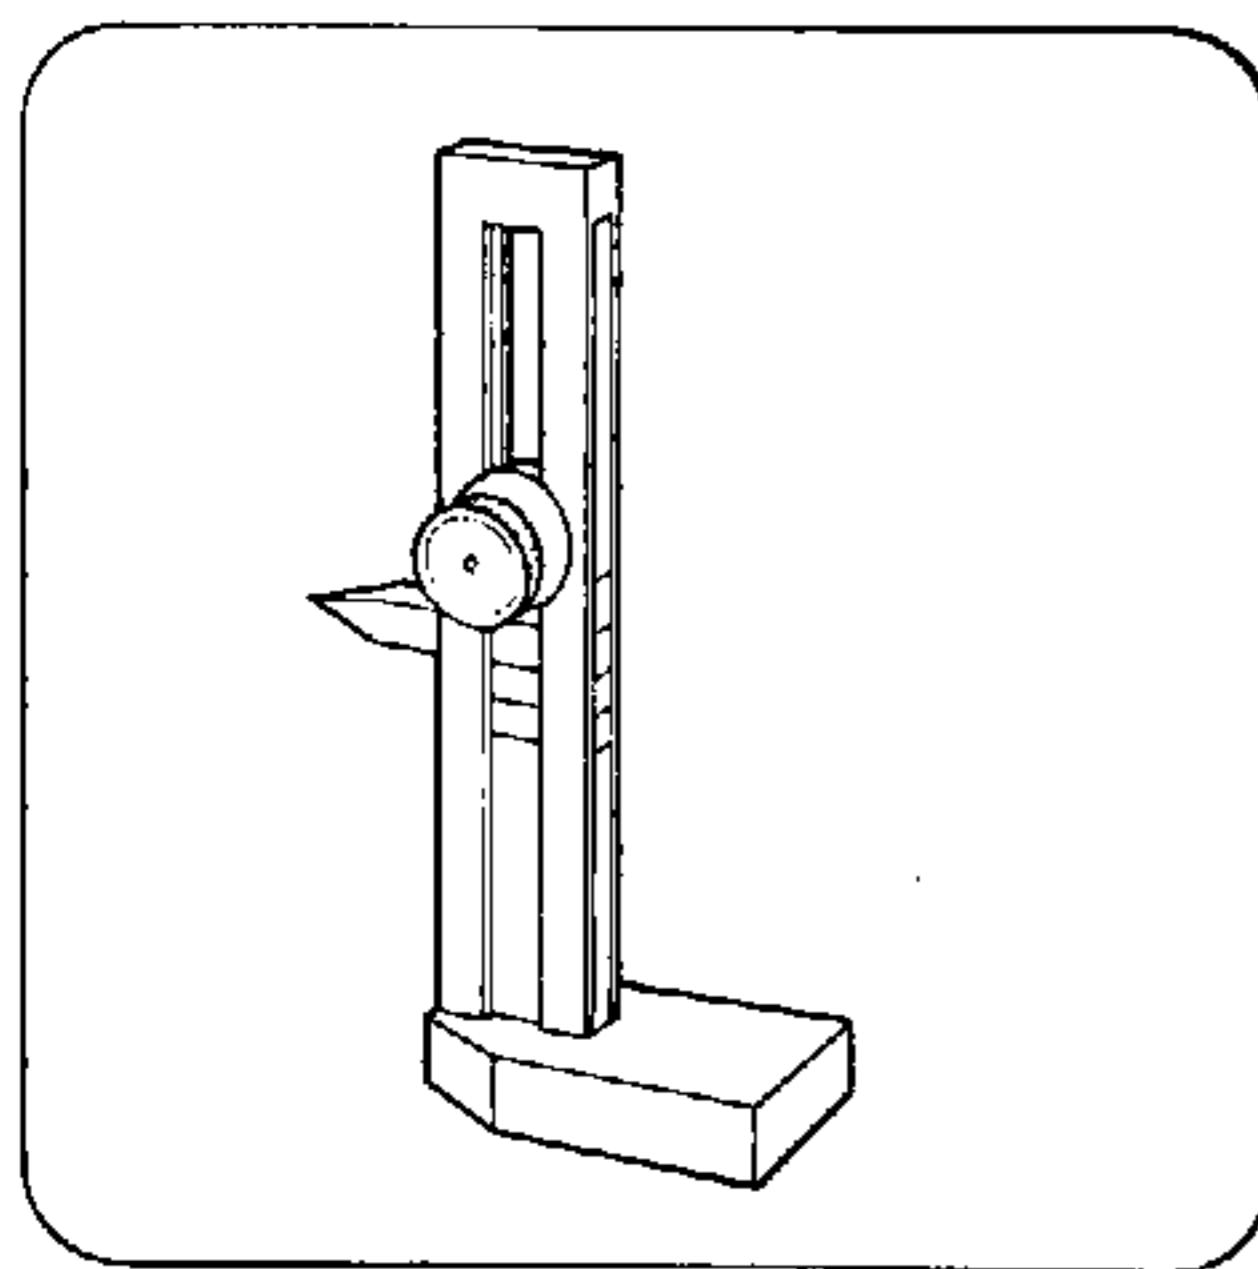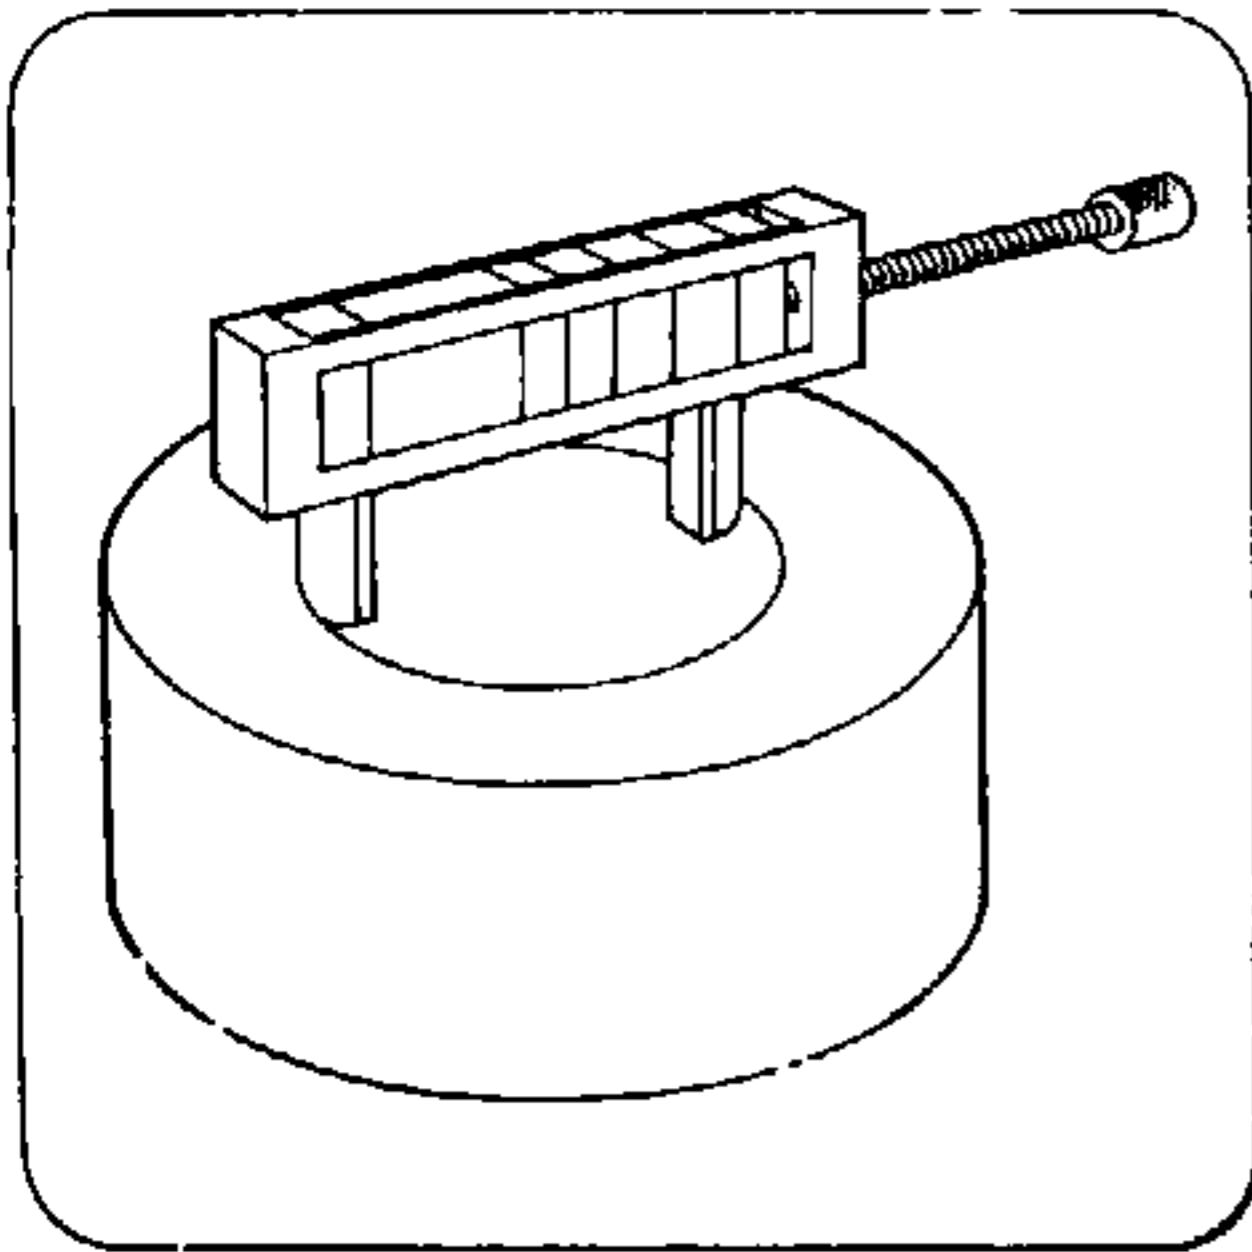


و) گیره را سفت کنید.
فراموش نکنید که بهنگام ساختن پرگار باید
نکها حتماً دریک امتداد قرار داشته باشند تا از خطای
کوسینوسی جلوگیری شود.

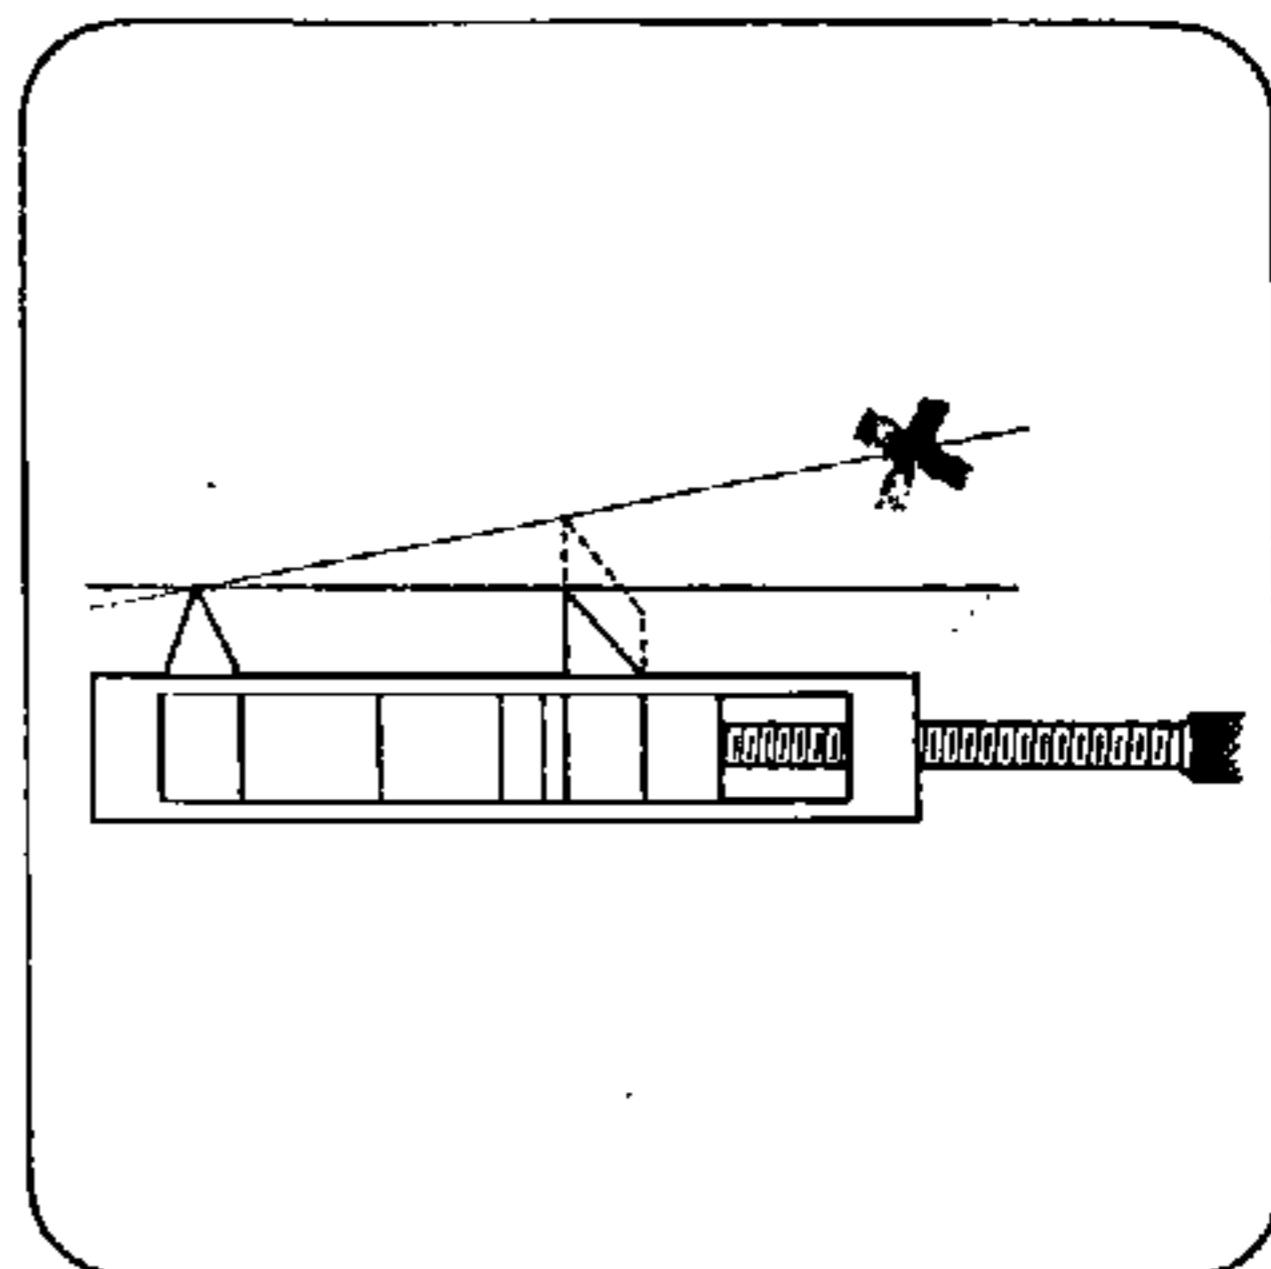


۳- میله‌های اندازه‌گیری توکیبی

برای معیارهای دقیق اندازه‌گیری‌های بیش از 100 میلیمتر
از میله‌های اندازه‌گیری توکیبی استفاده می‌شود. این میله‌ها
معمولاً ردیفی عرضه می‌شوند و حدود اندازه‌های آنها از
25 تا 750 میلیمتر است. بر این میله‌ها دایره‌ای
شکل است، (با قطری معادل 22 میلیمتر). طول این
میله‌ها بادقت معین شده و دوسر آنها کاملاً صاف است.
در هر یک از دوسرانین میله‌ها سوراخی قلاویز شده است
تا بتوان میله‌ها را بهم وصل کرد. این میله‌ها در
سه درجه ساخته می‌شوند؛ میله‌مادر، (برای آزمایش

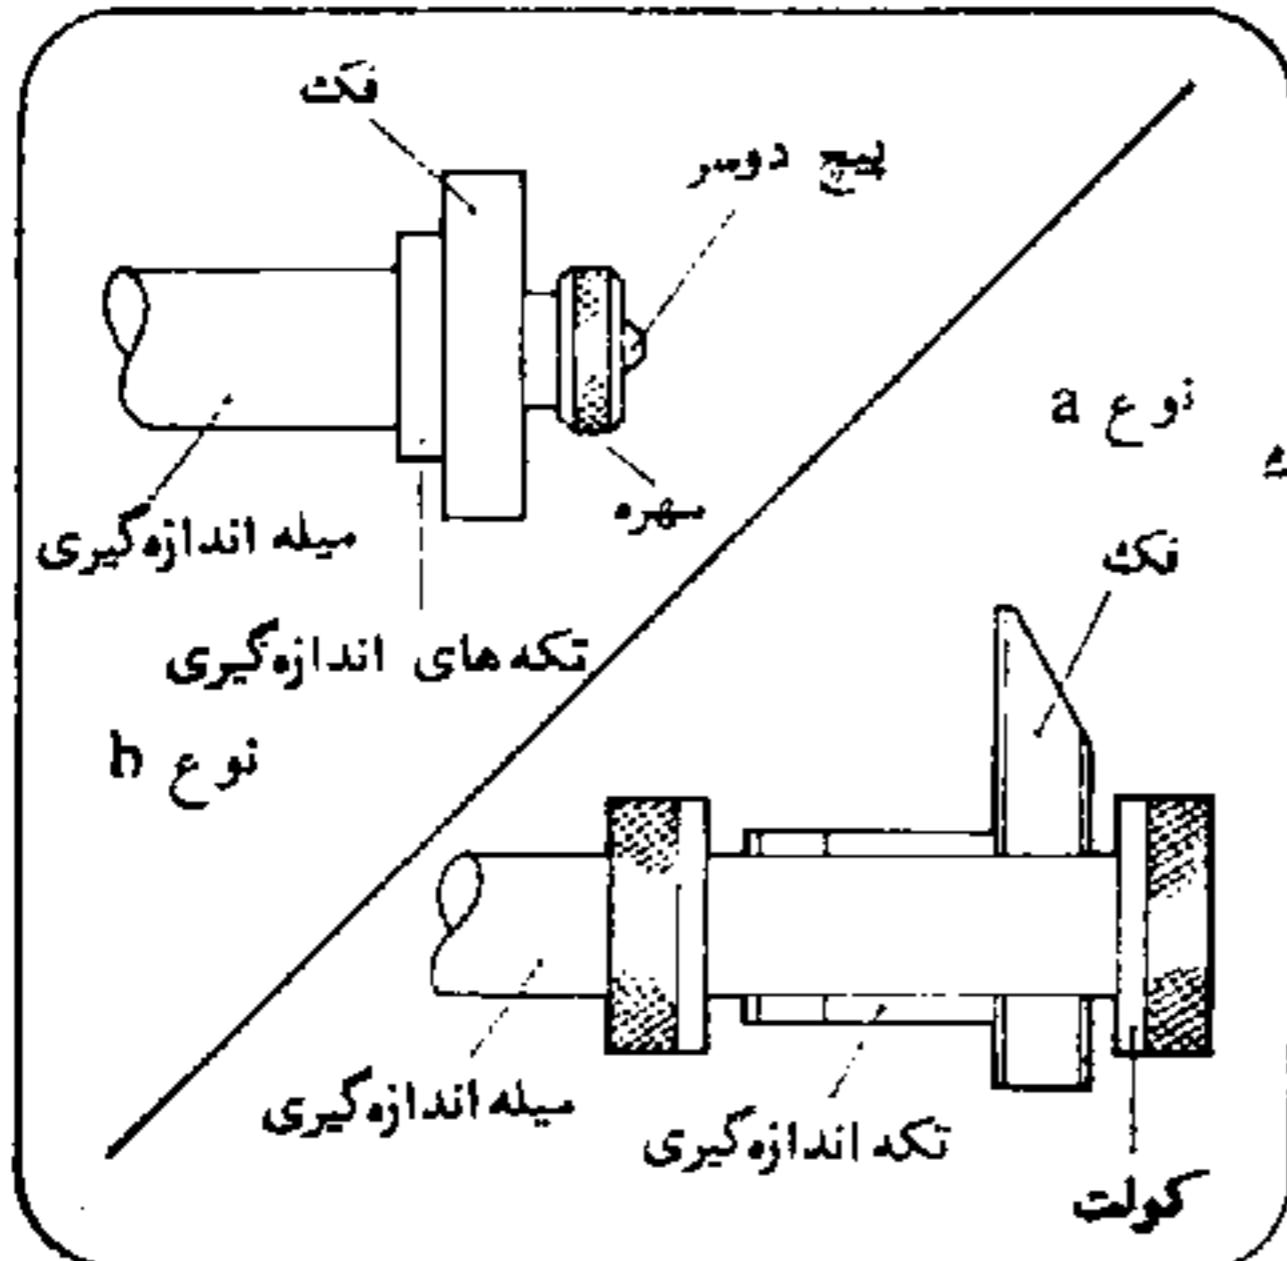

میله های دیگر) ، میله بازویی و میله کارگاهی . این میله ها نیز مانند تکه های اندازه گیری ، با جدول درجه بندی عرضه می شوند . مواظبت و نگهداری میله ها مانند تکه های اندازه گیری است . برای میله ها و تکه های فرعی موجود است . با ترکیب میله ها و تکه های اندازه گیری اندازه گرفتن اندازه های پیشماری امکان پذیر است .

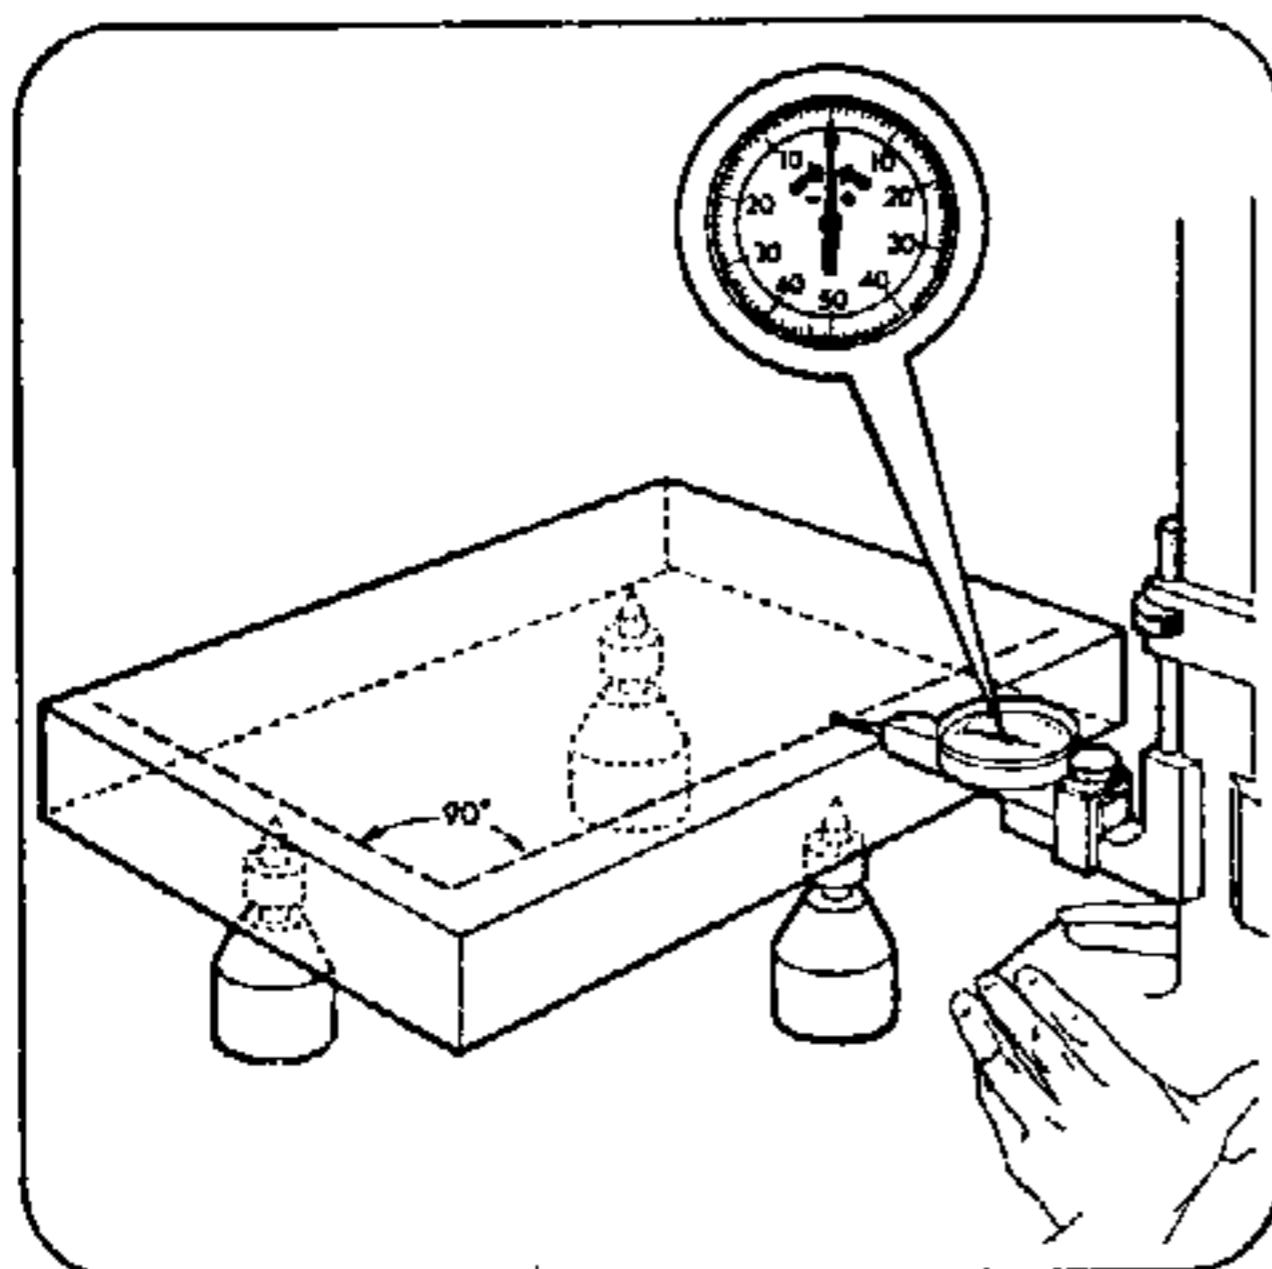

آزمایش همواری

برای آزمایش همواری اجسام روشهای گوناگونی موجود است، مانند : خط کش تیغه ای، اتوکولیماتور، ساعت اندازه گیری وغیره . اما متداولترین روش استفاده از ساعت اندازه گیری است ، بشرط اینکه اندازه قطعه کار مناسب باشد .

۱ - حاضر کردن قطعه کار

الف) قطعه کار را کاملا تمیز کنید

- ب) سه پایه قابل تنظیم را طوری روی صفحه صافی قرار دهید که در حدود قطعه کار مثلثی را ایجاد کند .
- ج) قطعه کار را روی پایه ها قرار دهید . سطح مورد بررسی را بستم بالاتر قرار دهید .
- د) با تنظیم پایه ها ، سطح قطعه کار را با صفحه صافی موازی کنید . این عمل را بصیری انجام دهید .

۲ - آزمایش کردن سطح قطعه کار

الف) ساعت اندازه گیری را روی پایه ای استوار سوار کنید . گف پایه را تمیز کنید .

تذکر : مواظب باشید که ساعت اندازه گیری زیادا ز پایه آویزان نباشد .

- ب) سوزن ساعت اندازه گیری را روی قطعه کار قرار دهید و با چرخاندن سوزن دوربه سطح کار و با تنظیم پایه ها ، رقم ثابتی روی ساعت بلست آورید .

ج) ساعت اندازه گیری را طوری قرار دهید که سطح دیگر ، عمود بر سطح تراز شده را بشود آزمایش کرد . پایه ها را همانند بالا تنظیم کنید .

د) ساعت اندازه گیری را بجای اول خود بازگردانید و دوباره پایه ها را تنظیم کنید .

تذکر : این روش بذین منظور است که سطح قطعه کار از دوچهت برهم عمود باشند .

ه) اندازه‌گیری را با طول بزرگ قطعه کار شروع کرده سوزن ساعت را در گیر کنید. عقربه ساعت را روی صفر بیاورید.

و) سوزن را از قطعه کار جدا کنید و ساعت را در جهت (ه) حرکت دهید. ساعت را آزمایش و اگر لازم بود تنظیم کنید.

تذکر: ساعت در جهت مشخص روی صفر گذاشته شده است مسیر عبورهای بعدی باید در این جهت باشد. مسیر حرکتهای ساعت در شکل مشخص شده است.

ز) ساعت را روی تمام سطح بحرکت درآورید.

مقدار وجهت انحراف از صفر را ملاحظه کنید.

آزمایش صافی

در بسیاری از موارد کافیست صافی اجسام را بوسیله خط‌کش تیغه‌ای آزمایش کرد، ولی با روشی که در زیر شرح داده می‌شود دقت بیشتری بدست می‌آید.

استفاده از خط‌کش تیغه‌ای و تکه‌های اندازه‌گیری

۱- آماده کردن:

الف) سطح زیر آزمایش و خط‌کش تیغه‌ای را تمیز کنید.




ب) دو ترکیب از تکه‌های اندازه‌گیری انتخاب کنید و خط‌کش تیغه‌ای را روی آنها سوار کنید.
(مانند شکل)

تذکر: ترکیب تکه‌های اندازه‌گیری باید طوری باشد که انحرافات مثبت و منفی را بتوان اندازه‌گیری کرد.

ج) ترکیب‌ها را طوری قرار دهید که فاصله بین آنها $\frac{5}{6}$ طول خط‌کش تیغه‌ای باشد (برای حداقل کمانش)


۲- اندازه‌گیری فاصله بین قطعه کار و خط‌کش تیغه‌ای تمام طول سطح قطعه کار را بررسی کنید و مقدار خطای مثبت و منفی را اندازه‌گیری کنید.

۳- خطاهارا با مشخصات لازمه مقایسه کنید
تذکر: برای این نوع آزمایش‌ها تکه‌های اندازه‌گیری ویژه موجود است.

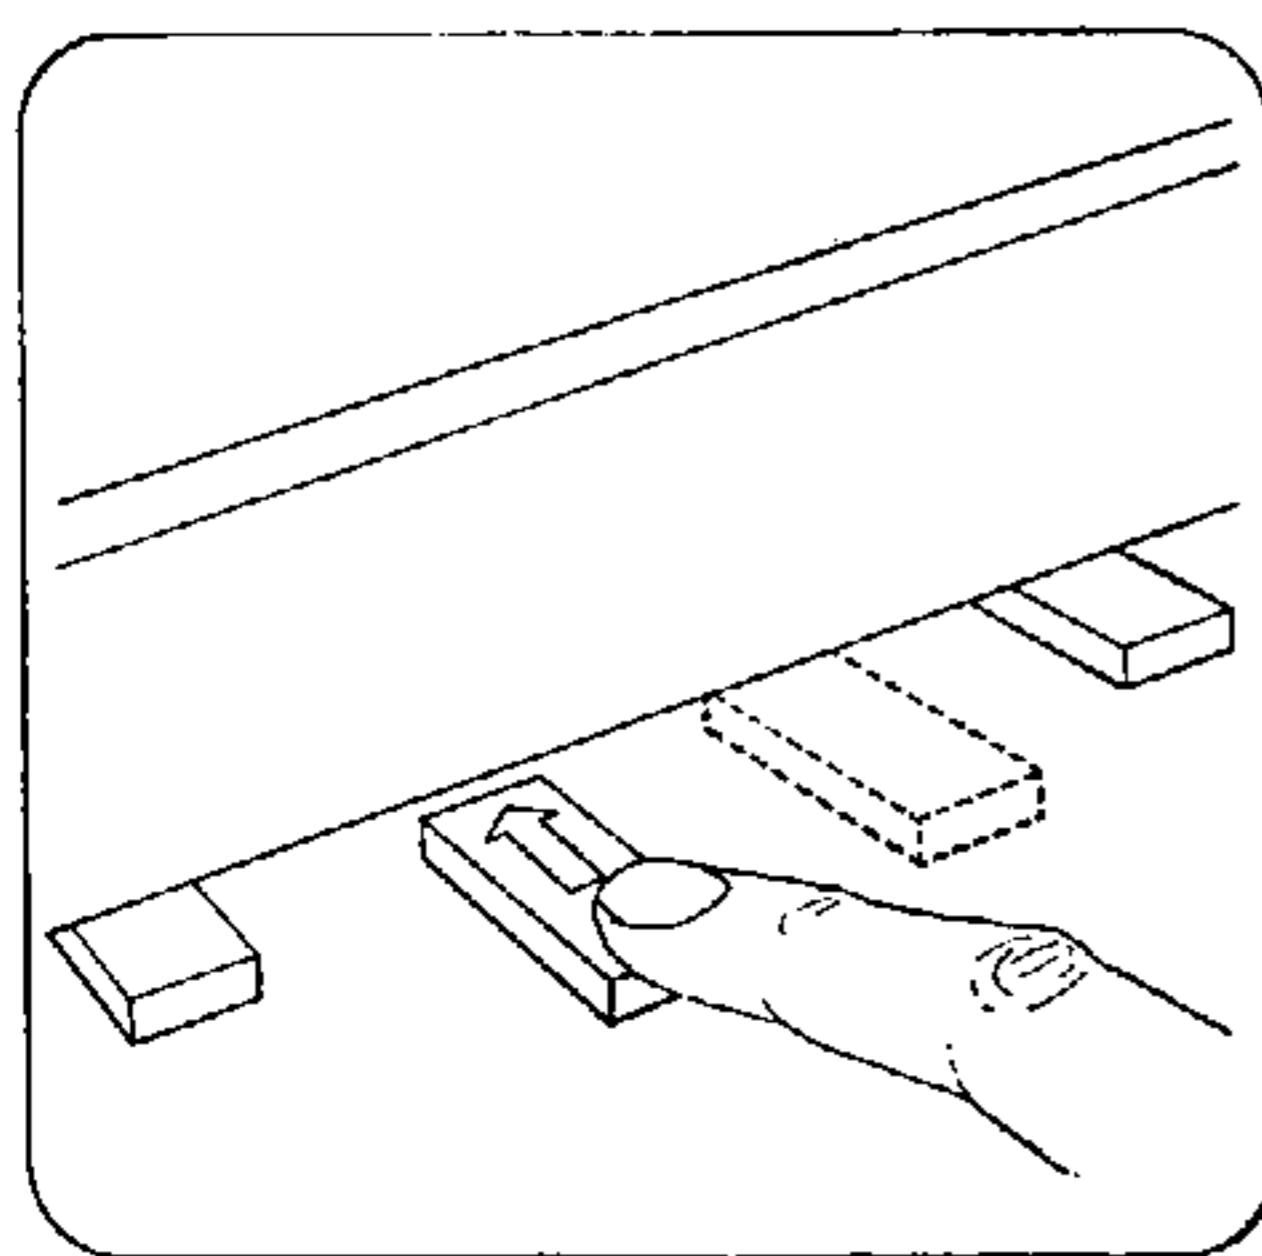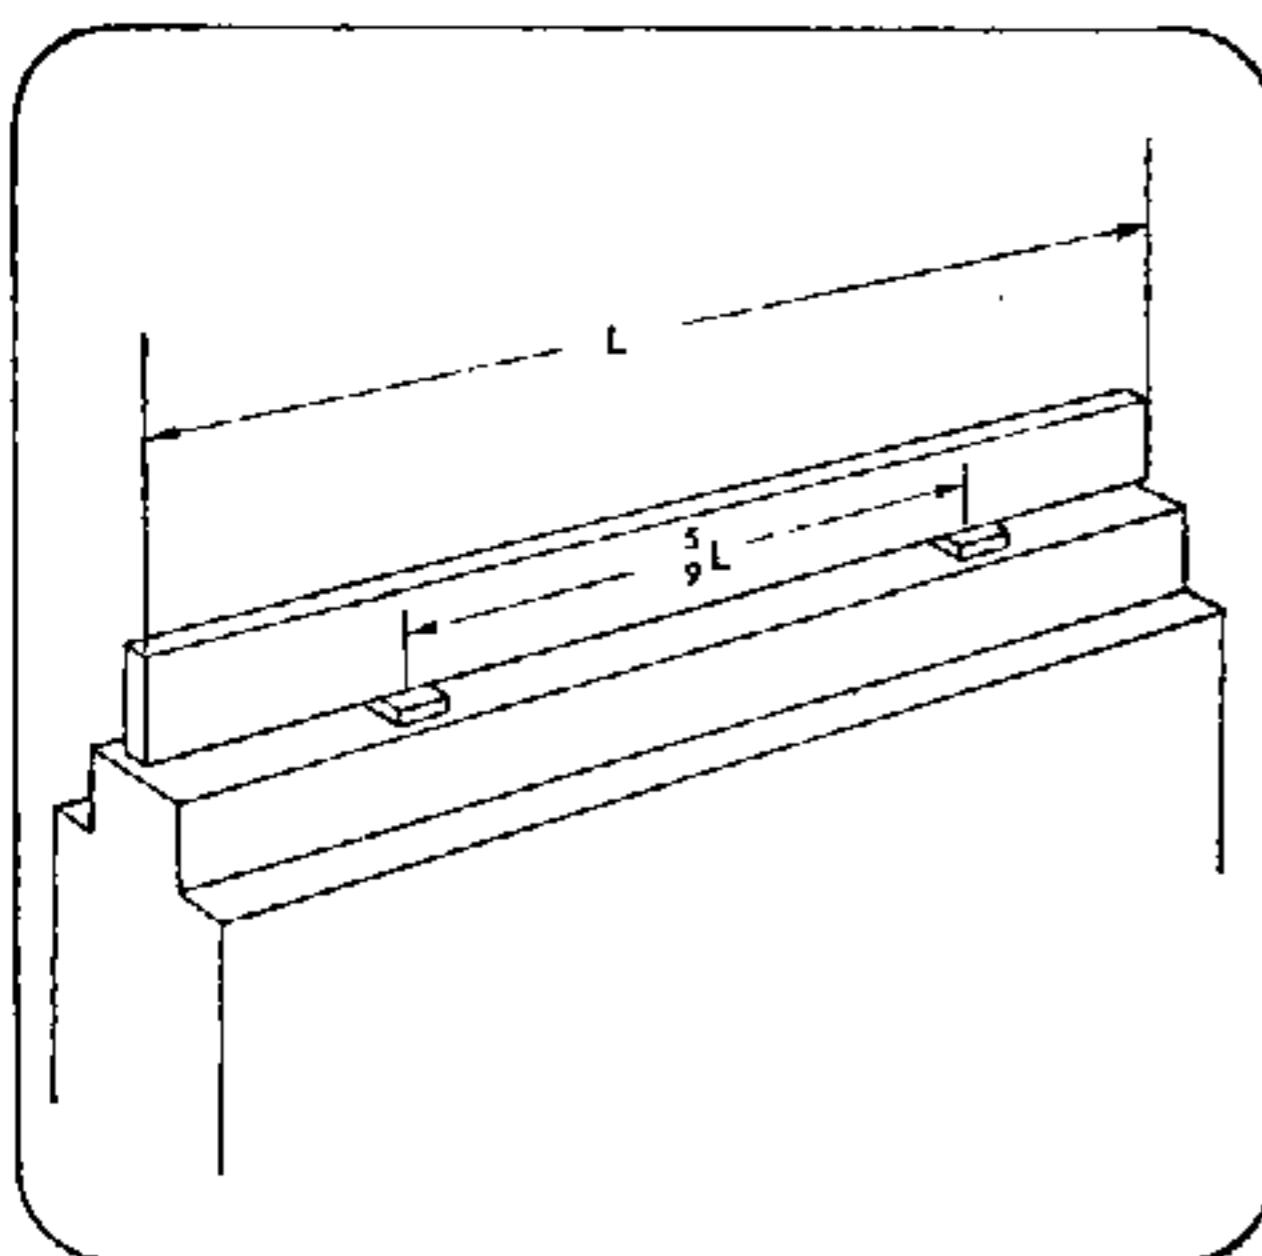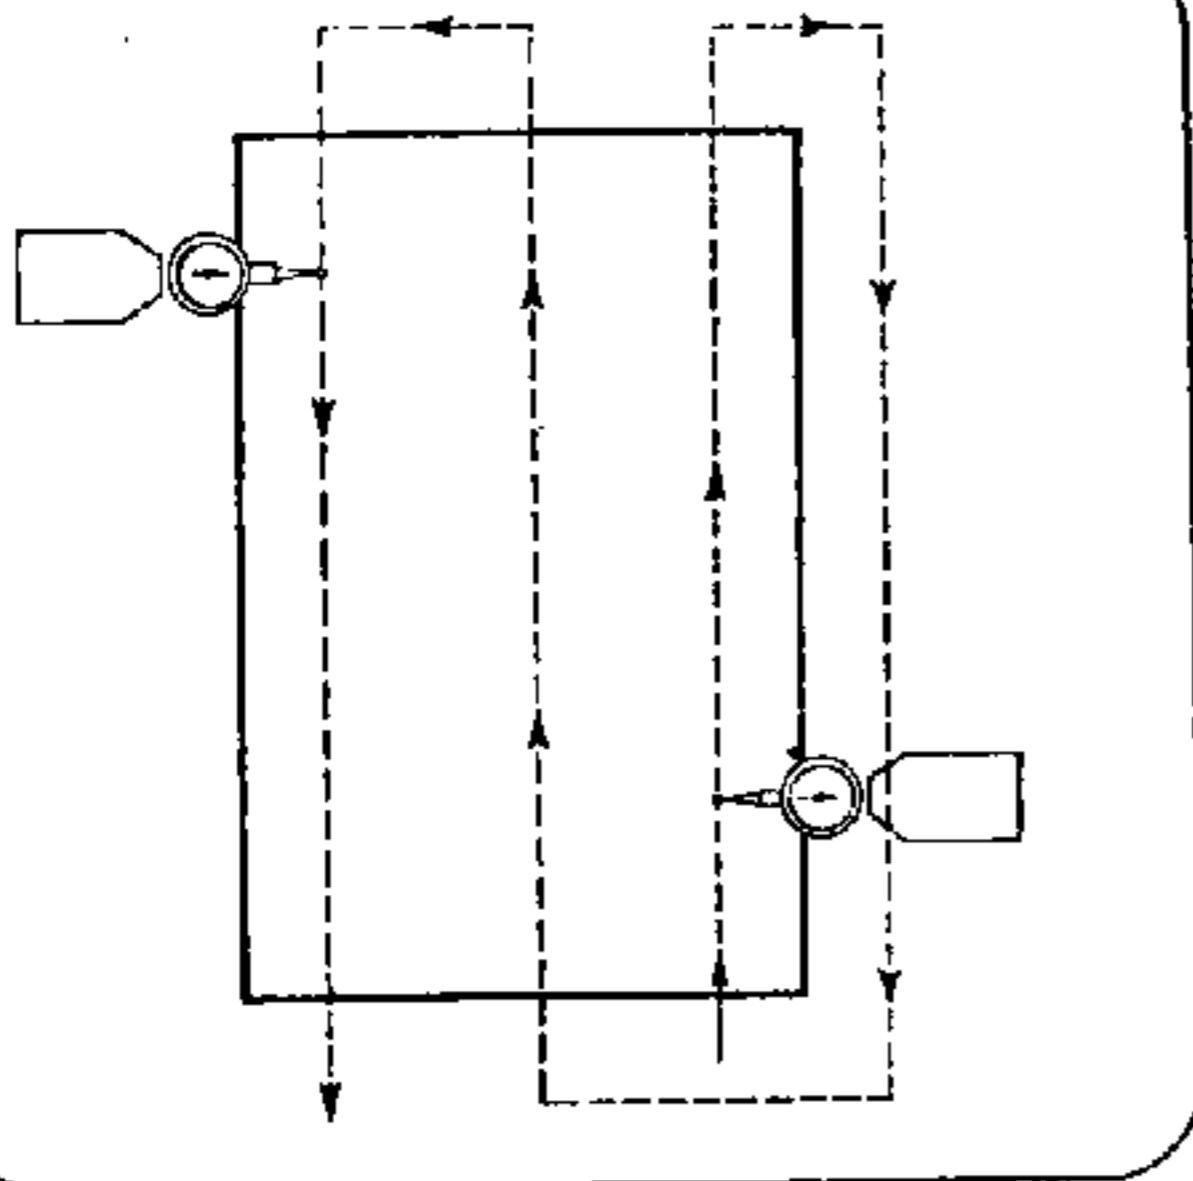


روش‌های دیگر

۱- ساعت اندازه‌گیری با صفحه مرجع (رفرنس پلیت)

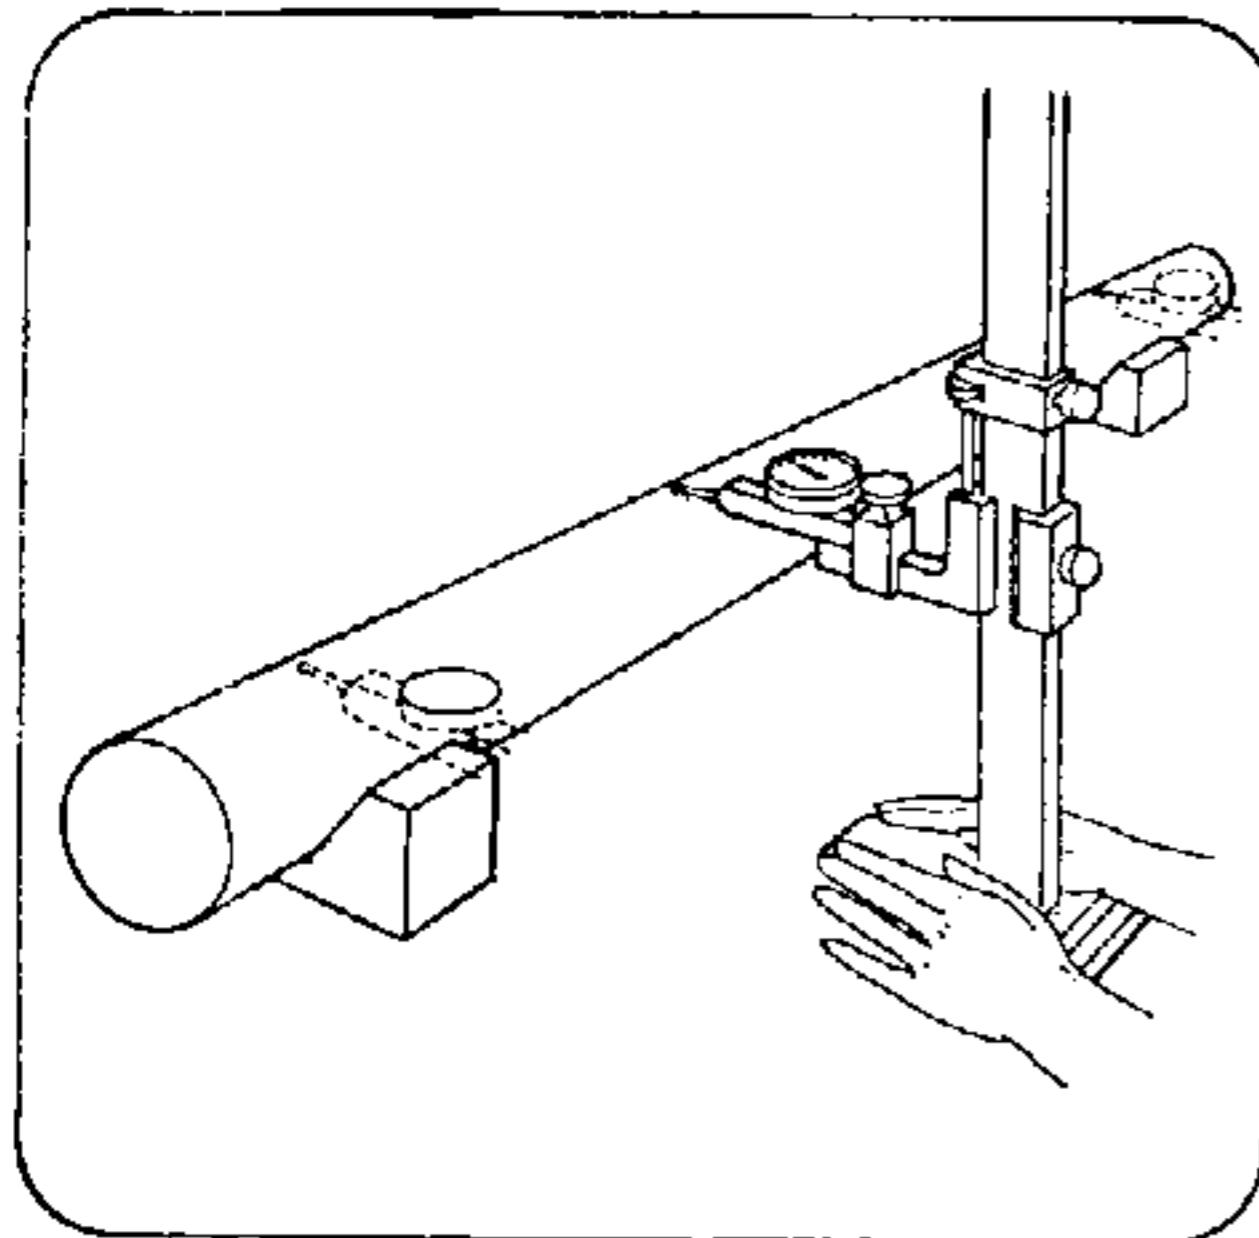


۲ - باقراز

به قسمت «درجه بندی صفحه صافی» مراجعه کنید.

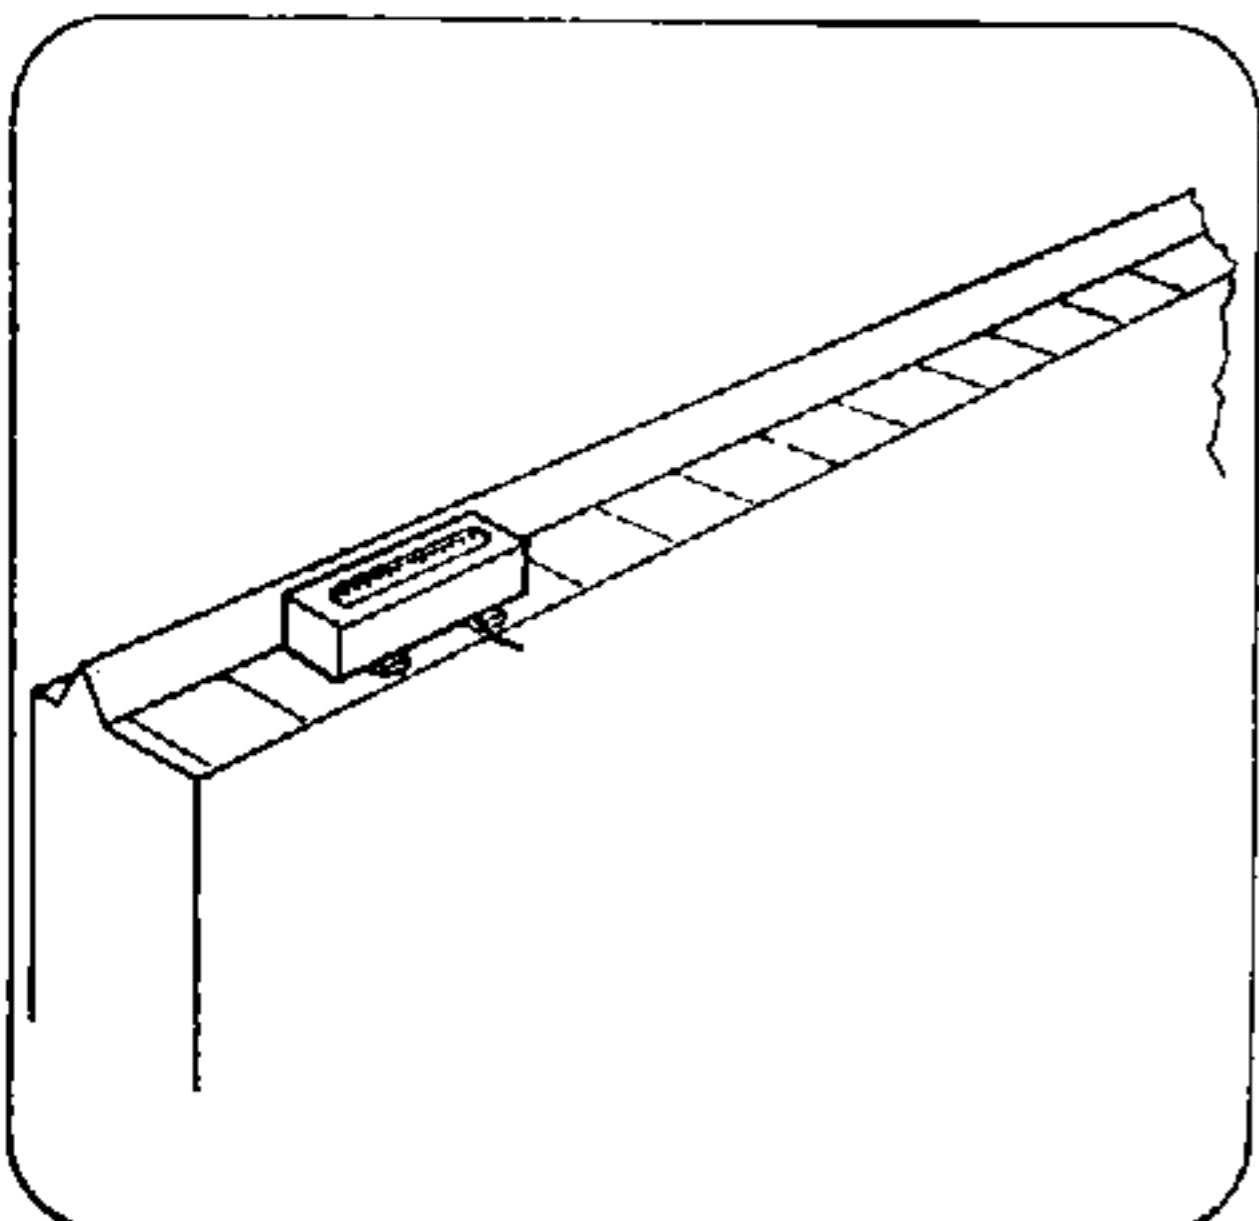

۳ - اتو-کولیماتور (AUTO-COLLIMATOR)

(به قسمت استفاده از اتو-کولیماتور) مراجعه کنید.

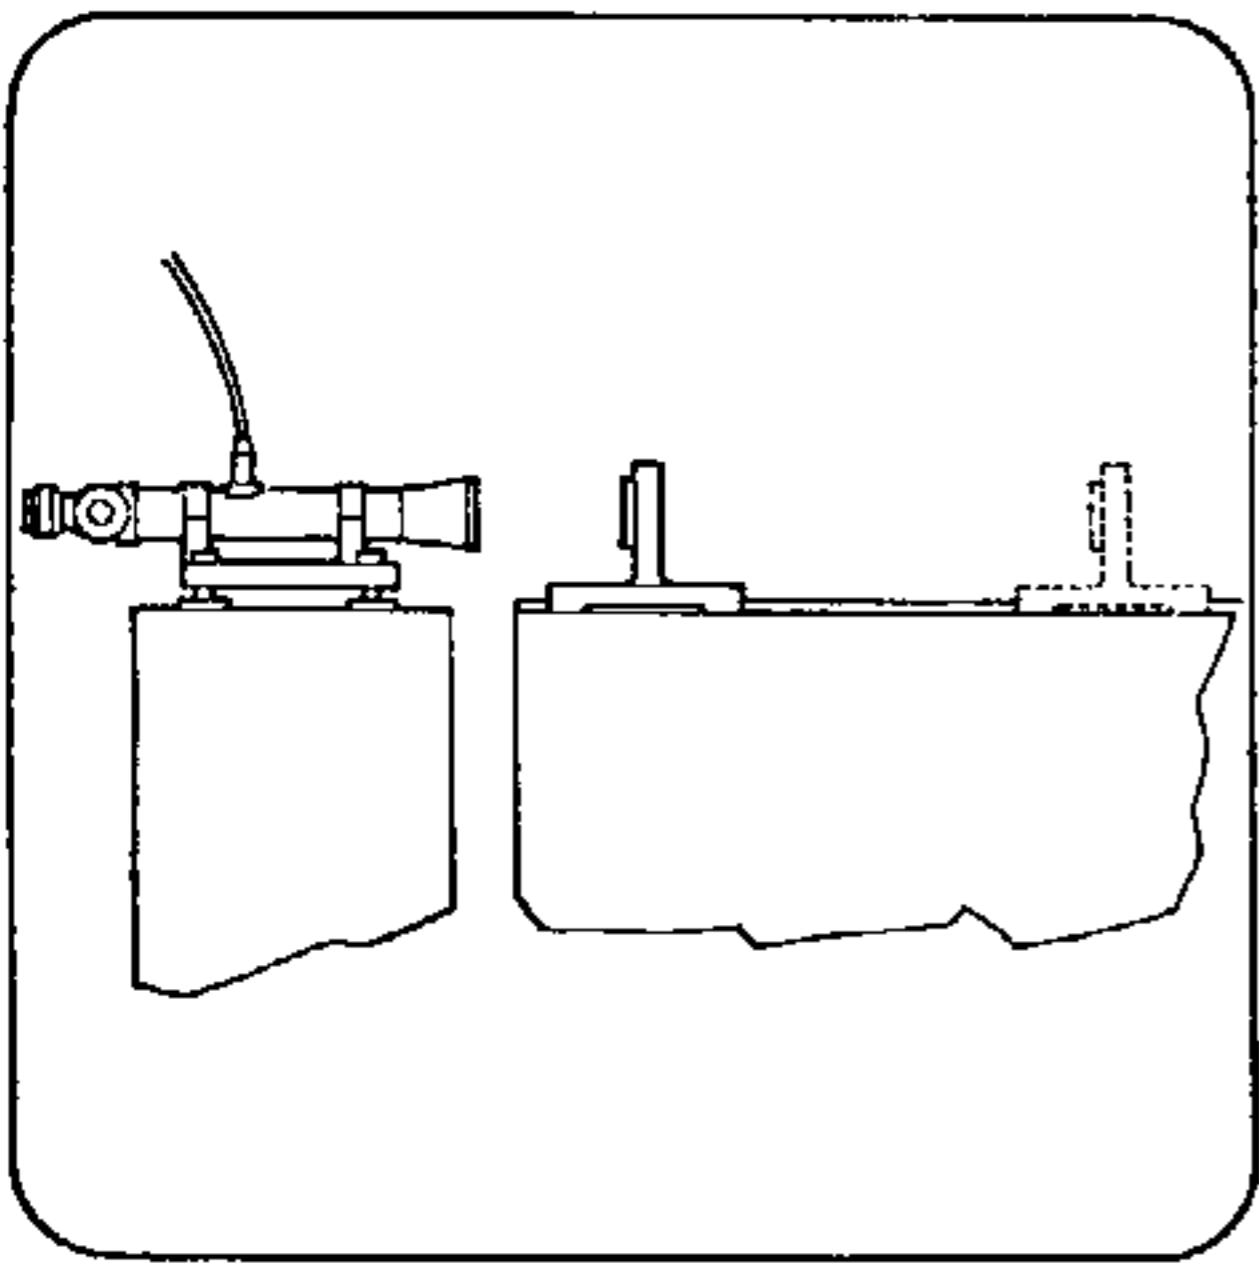

آزمایش گونیائی بودن

گرچه آزمایش گونیائی بودن اجسام معمولاً بوسیله گونیا انجام می‌گیرد، ولی مواردی پیش‌می‌آید که باید از روش‌های دقیق‌تری پیروی کرد، مانند آزمایش با قرارهای زاویه‌ای، اتوکولیماتور وغیره. یکی از ساده‌ترین روش‌های کارگاهی برای کارهای معمولی استفاده از استوانه و تکه‌های اندازه‌گیری است.

۱- آماده کردن:

- الف) سطوح قطعه کار را تمیز کنید.
- ب) صفحه صافی را تمیز کنید و قطعه کار را طوری روی آن بگذارد که کاملاً روی صفحه صافی بخوابد.
- ج) گونیا را انتخاب کرده تمیز کنید.



۲- آزمایش گونیائی بودن قطعه کار

- الف) گونیا را محکم روی صفحه صافی قرار دهید.
- یک تکه اندازه‌گیری انتخاب کنید (مثل یک تکه ۲.۵ میلیمتری)، و آنرا بین ساق گونیا و سطح قطعه کار قرار دهید.

- ب) گونیا را حرکت دهید تا تکه اندازه‌گیری در نزدیکی های پائین سطح قطعه کار گیر کند.


تذکر: گونیا باید با سطح زیر آزمایش زاویه ۹۰ درجه بسازد.

- ج) یک تکه اندازه‌گیری ۲.۶ میلیمتری انتخاب کنید و آنرا در قسمت بالا بین قطعه کار و گونیا قرار دهید.

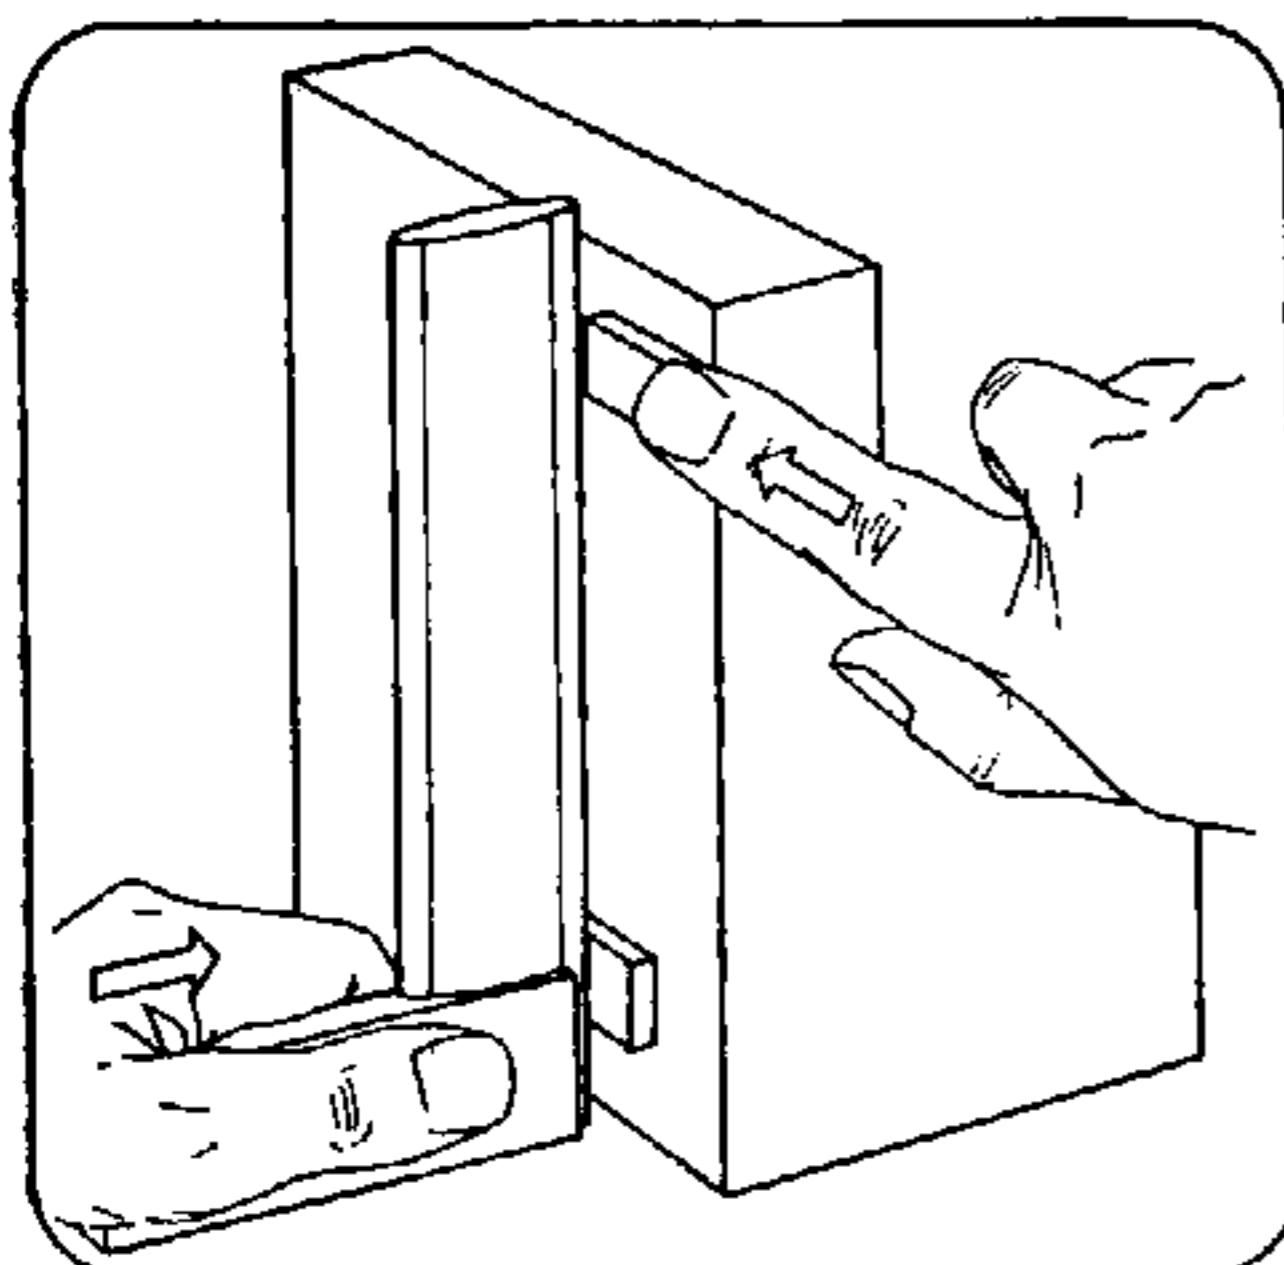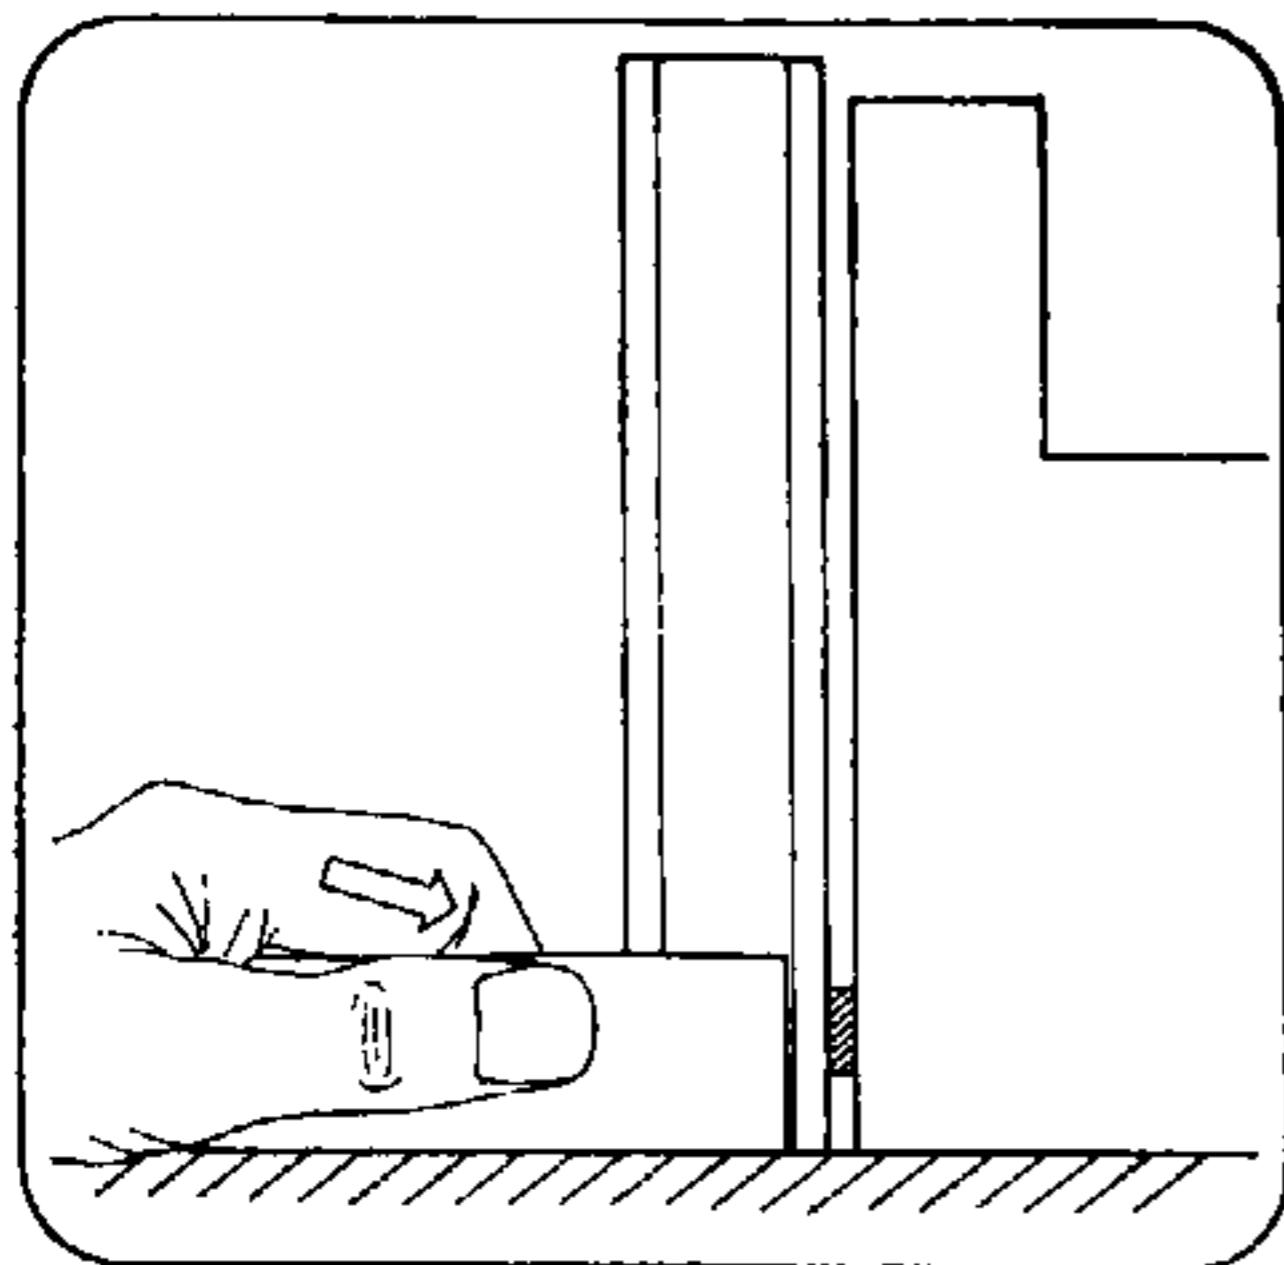


- ۱) اگر تکه براحتی وارد فاصله نمیشود ، تدریجیاً تکه های کلفت تری بین قطعه کار و گونیا قرار دهید .
- ۲) اگر تکه وارد فاصله نمیشود ، تکه های کوچکتری را به تدریج وارد فاصله کنید .
- ۳) مقدار وجهت خطای را از اختلاف دو تکه حساب کنید .

روشهای دیگر

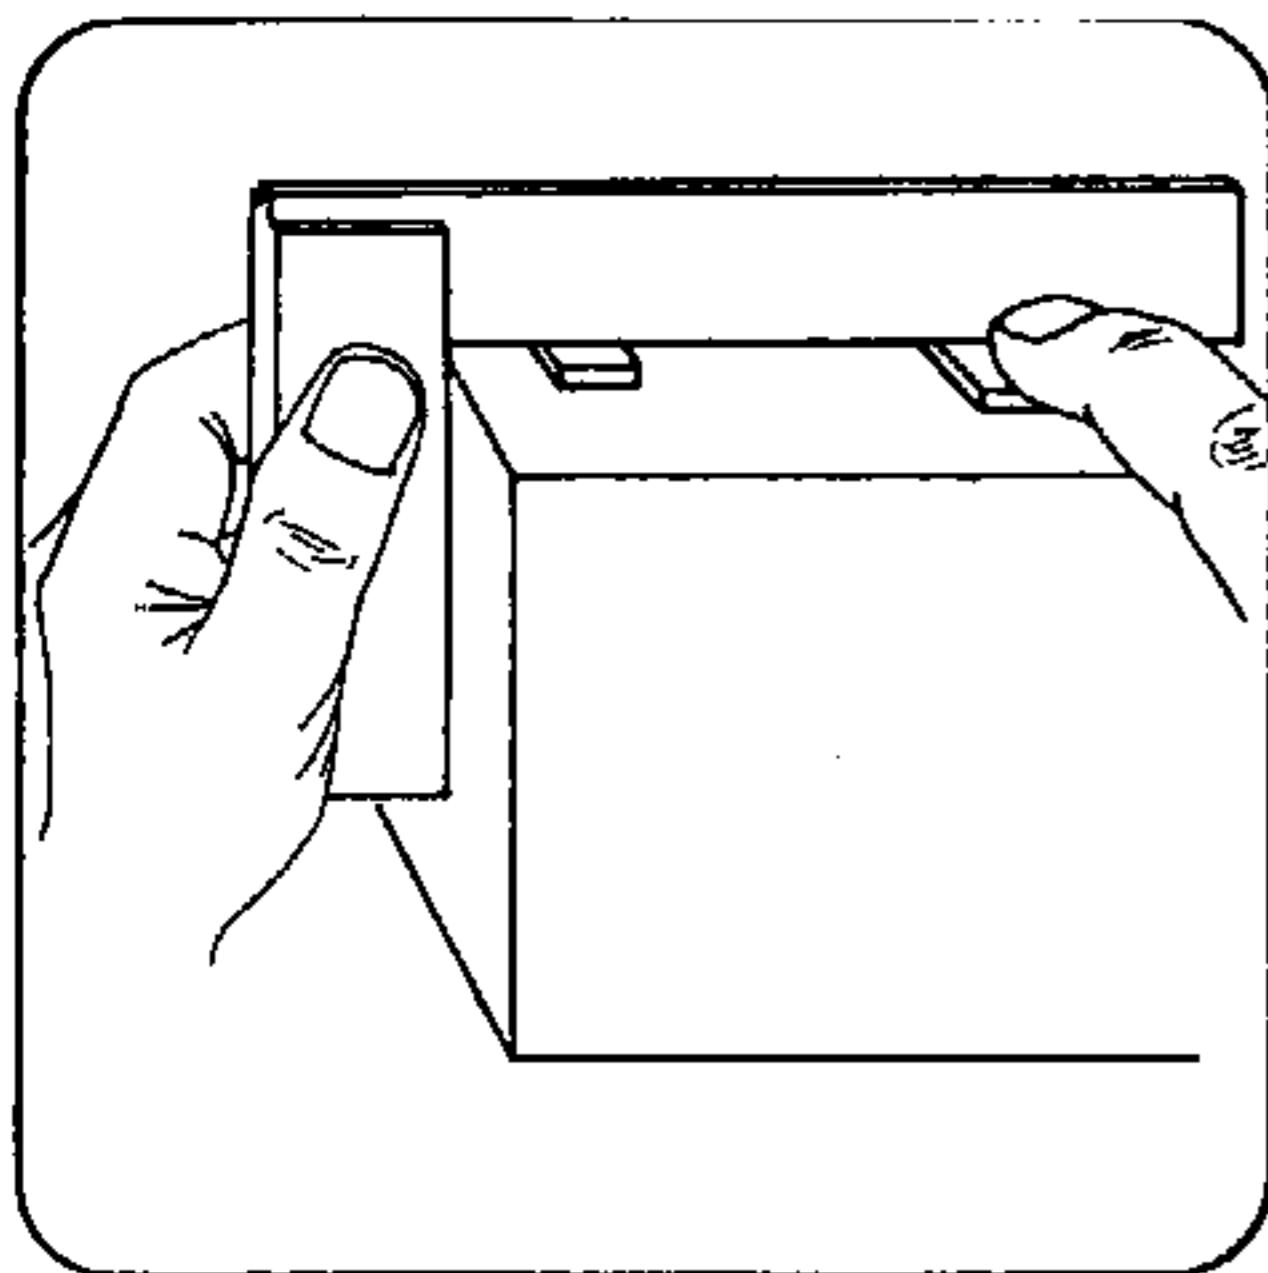



کاربرد استوانه

استفاده از استوانه دقت آزمایش را بیشتر میکند .

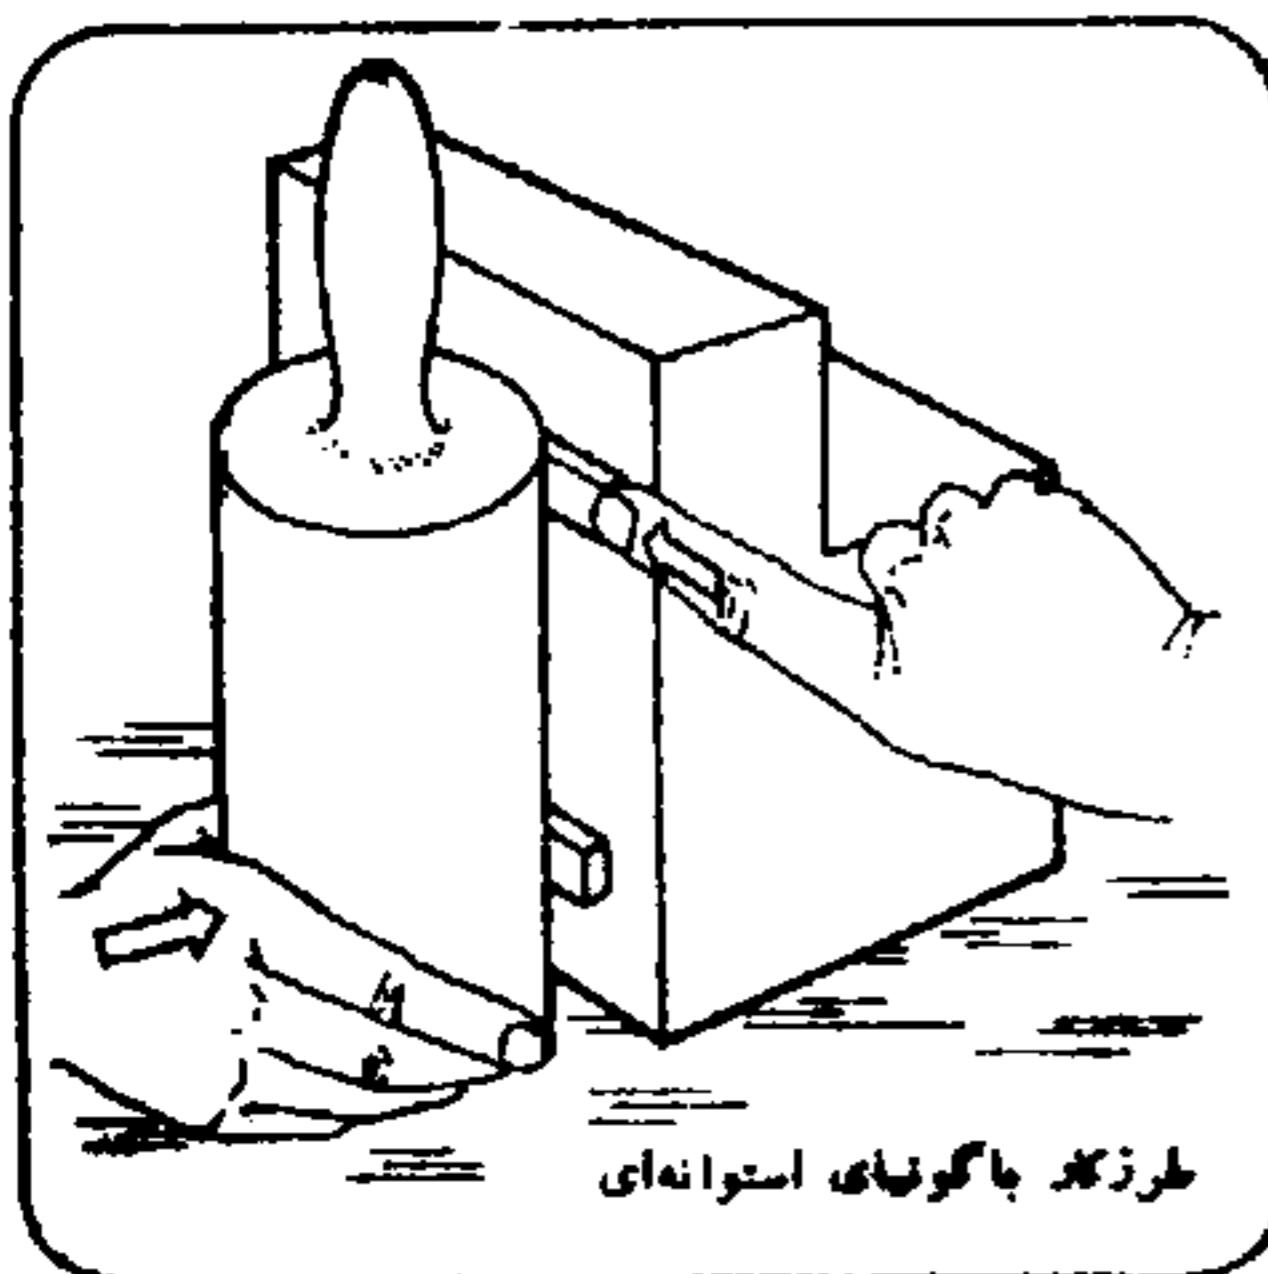

درجه‌بندی خط‌کش تیغه‌ای بو «یله صفحه‌صافی

ساده‌ترین روش آزمایش خط‌کش تیغه‌ای ، با سطحی که دقت آن مشخص است انجام می‌گیرد . مقدار دقت خط‌کش تیغه‌ای را با تکه‌های اندازه‌گیری نیز بدست می‌آورند .

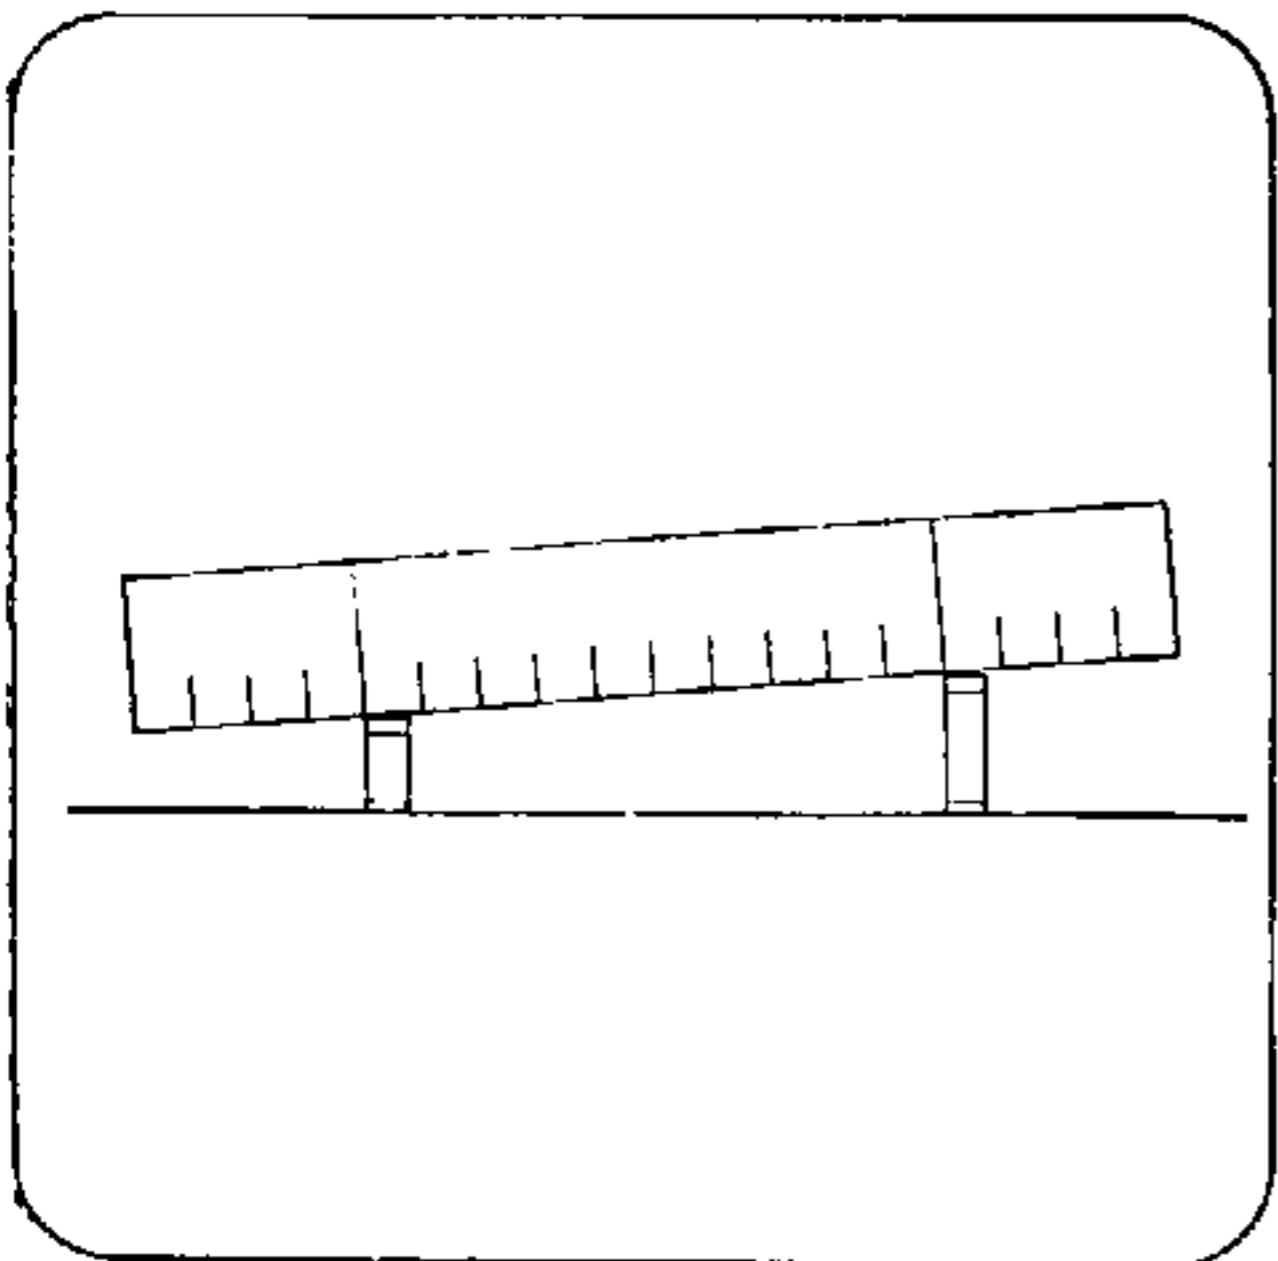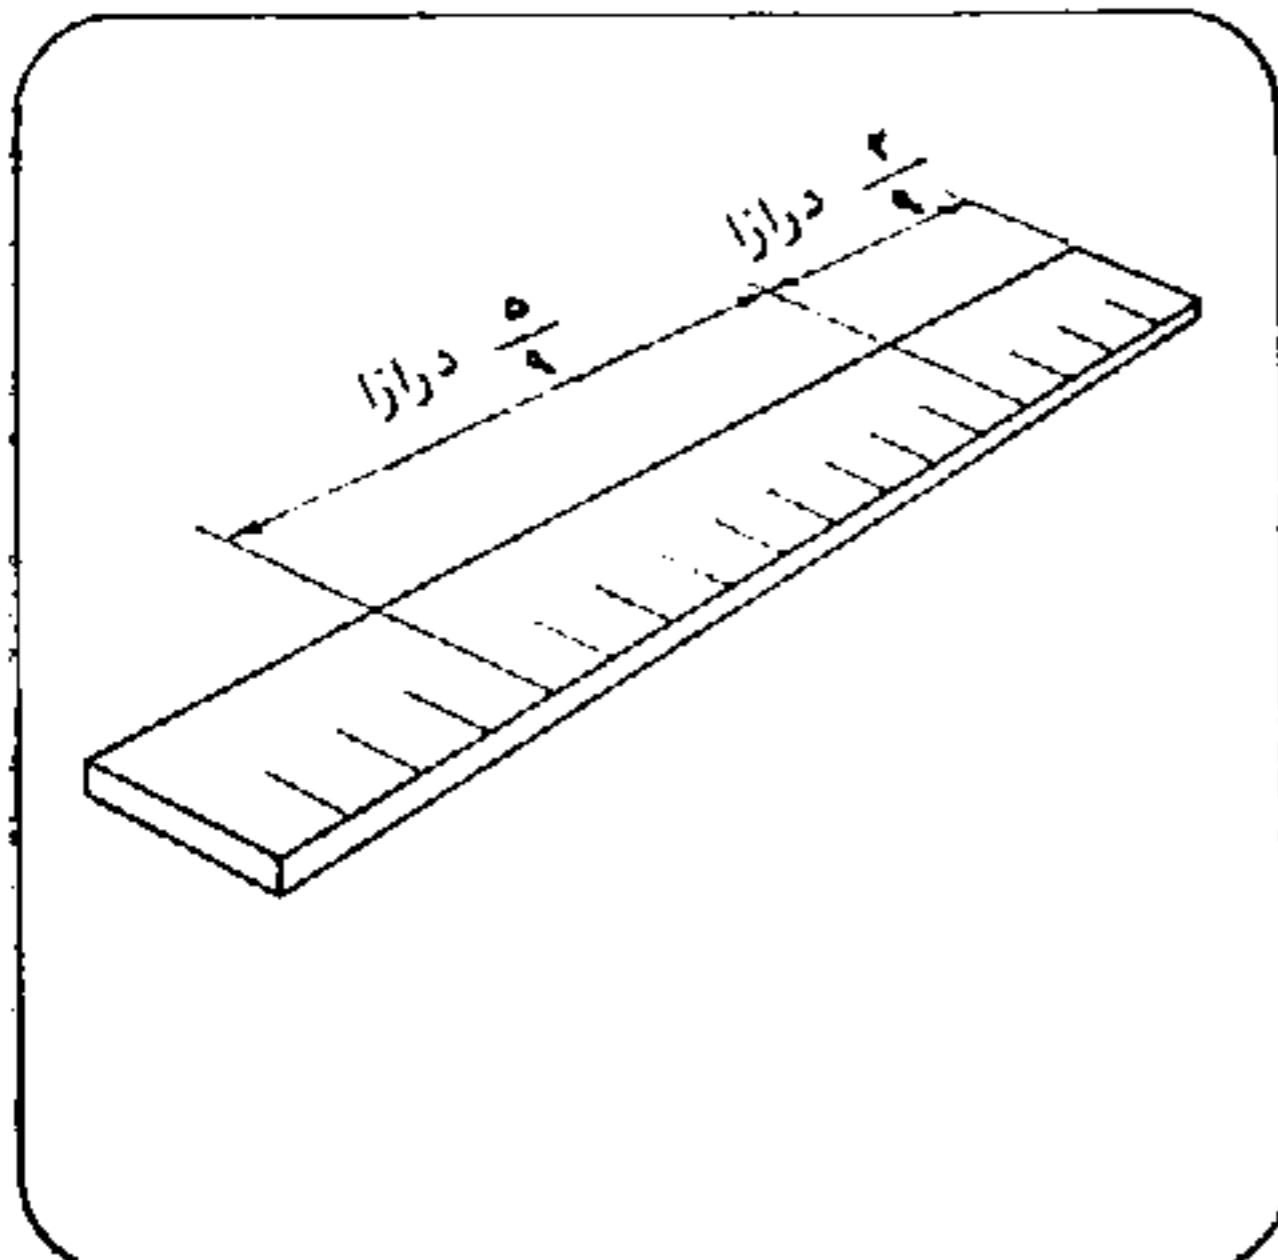

۱ - آماده کردن خط‌کش تیغه‌ای

الف) خط‌کش تیغه‌ای و صفحه‌صافی را تمیز کنید .

ب) خط‌کش تیغه‌ای را روی میز کار قرار دهید .
به فاصله‌ای برابر $\frac{2}{3}$ طول خط‌کش تیغه‌ای ، از دو سر آن علامت‌گذاری کرده خط بکشید .

ج) فاصله بین دو خط کشیده شده را اندازه بگیرید
و آنرا به قسمت‌های مساوی تقسیم و خط‌کشی کنید .

د) دو ترکیب از تکه‌های اندازه‌گیری را انتخاب کنید که اندازه‌های آن‌ها باهم فرق داشته باشد . فرق بین اندازه‌های تکه‌های اندازه‌گیری بستگی دارد به تعداد تقسیماتی که روی خط‌کش تیغه‌ای انجام شده است .
مثلًا اگر تعداد بخشها 10 باشد ، دو ترکیب با اندازه‌های 0.50 و 0.51 انتخاب کنید .

ه) تکه‌های اندازه‌گیری را روی صفحه‌صافی قرار دهید و خط‌کش تیغه‌ای را روی آنها بگذارید .
تکه‌های اندازه‌گیری را طوری تنظیم کنید که دو خط کشیده شده روی خط‌کش تیغه‌ای ، با آنها دریک امتداد قرار گیرند (مانند شکل)