



۳- موتورهای با تحریک سری - در این موتورها سیم پیچ قطبها با سیم پیچ روتور (آرمیچر) بطور سری متصل میشود، بنابراین تمام جریان ورودی به موتور از این سیم پیچ نیز میگذرد. چون جریان زیادی از این سیم پیچ خواهد گذشت آنرا از سیمهای با مقطع بزرگ و با دور کم انتخاب میکنند تا مقاومت آن کم شده جریان براحتی از آن عبور کرده مقدار تلفات نیز کم باشد.

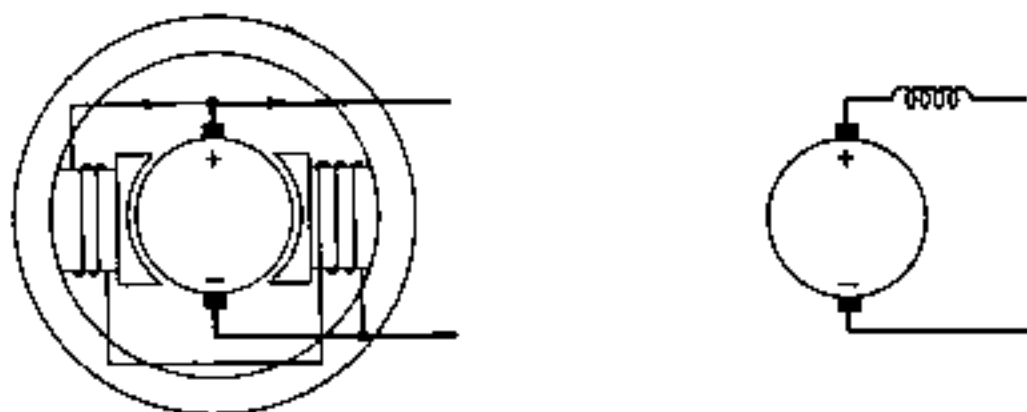

(شکل ۴۱ - ۴) موتور با تحریک سری

۴- موتور با تحریک کمبوند (مختلط) - در این موتورها روی قطبها دو نوع سیم پیچ یکی ضخیم با تعداد دور کم و دیگری نازک با تعداد دور زیاد انجام میشود. سیم پیچ ضخیم بطریقه سری و سیم پیچ نازک بطریقه موازی با سیم پیچ روتور اتصال می یابند.

اگر سیم پیچ موازی با ابتدای سیم پیچ سری و انتهای سیم پیچ آرمیچر (روتور) موازی بسته شوند آنرا شنت بلند و اگر فقط با سیم پیچ آرمیچر موازی باشد آنرا شنت کوتاه نامند. این دو طرز اتصال سیم پیچ موازی تأثیر مهمی در طرز کار و مشخصات ماشین ندارد. انتخاب هر یک از این دو طریقه بستگی به ملاحظات مکانیکی و موتور و کلیدهای معکوس کننده جریان دارد.

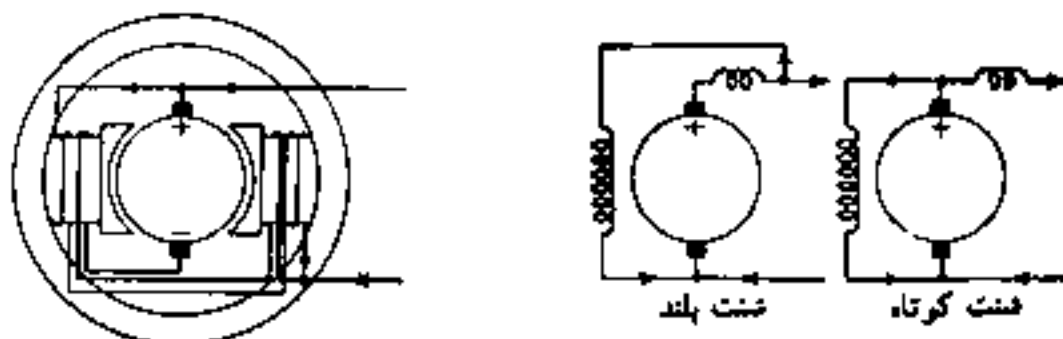

(شکل ۴۲ - ۴) موتور با تحریک مختلط

موتورهای جریان متناوب (یکفاز و سه فاز)

موتورهای جریان متناوب که عامل تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی میباشند به دو دسته

اصلی تقسیم میشوند:

۱ - موتورهای سنکرون. ۲ - موتورهای آسنکرون.


موتورهای سنکرون Synchronous Motors - ساختمان موتورهای سنکرون شبیه ساختمان آلترناتورها (مولدهای جریان متناوب) است. در نتیجه میتوان از یک آلترناتور بجای موتور سنکرون استفاده نمود. در آلترناتورها جریان متناوب از استاتور گرفته میشود (در مولدهای با مغناطیس گردان). برای تبدیل آنها به موتور سنکرون باید از یک منبع ولتاژ متناوب خارجی جریان لازم به کلافهای استاتور آن داده شود. بنابراین استاتور این موتورها کاملاً شبیه استاتور آلترناتورها ساخته میشود.

در شکل ۳۳-۴ و ۳۴-۴ حروف a و b دو سر کلاف استاتور موتور جریان متناوب یکفازی را نشان میدهد. قطب N روتور مقابل b و قطب S مقابل a است. عبور جریان از کلاف ab مطابق شکل ۳۳-۴ یک میدان مغناطیسی در استاتور بوجود میآورد. تأثیر میدان مغناطیسی روتور و استاتور بر یکدیگر باعث میشود قطبهای N و S طبق قانون سه انگشت دست راست حرکت درمی آید (قطب شمال North بطرف چپ و قطب جنوب South بطرف راست). بطوریکه روتور گردش در جهت خلاف عقربه‌های ساعت دارد. با تعویض جهت جریان (شکل ۳۴-۴) جهت میدان مغناطیسی استاتور عوض شده باعث تعویض جهت حرکت قطبهای N و S میشود یعنی حرکت روتور عکس میشود.

اگر فرکانس جریان متناوب را مثلاً ۵۰ در نظر بگیریم (فرکانس برق در ایران) ملاحظه میشود که جهت جریان و در نتیجه جهت میدان مغناطیسی استاتور ۵۰ مرتبه در ثانیه عوض میشود و مجدداً به جهت اولیه خود باز میگردد. عبارت دیگر در یک سر کلاف ۵۰ مرتبه جریان مثبت و ۵۰ مرتبه منفی ایجاد میگردد. بنابراین در مدت یک ثانیه روتور بایستی ۵۰ مرتبه به چپ و ۵۰ مرتبه به راست حرکت نماید که عملاً غیر ممکن است لذا موتور چرخشی نداشته و یک لرزش خفیف در آن مشاهده میشود.

حال چنانچه با یک وسیله خارجی روتور را قدری دوران دهیم بطوریکه در مدت لازم برای تعویض جهت جریان (۱ ثانیه) روتور نیز نیمدور گردش کرده جای قطبین N و S نسبت به a و b عوض شود مولفه تأثیر میدان مغناطیسی استاتور در روتور بر یکدیگر همیشه در یک جهت باقی خواهد ماند. بنابراین روتور در جهت چرخش ایجاد شده به حرکت خود ادامه خواهد داد. نتیجه اینکه با چرخش اولیه‌ای که در روتور ایجاد میشود (راه‌اندازی بوسیله موتور خارجی) چرخشی در همان جهت و با تعداد دور ثابت که متناسب با فرکانس منبع تغذیه آن است در موتور ایجاد میشود.

چنانکه گفته شد موتورهای سنکرون بدون راه‌اندازی اولیه قادر به حرکت نیستند. بنابراین

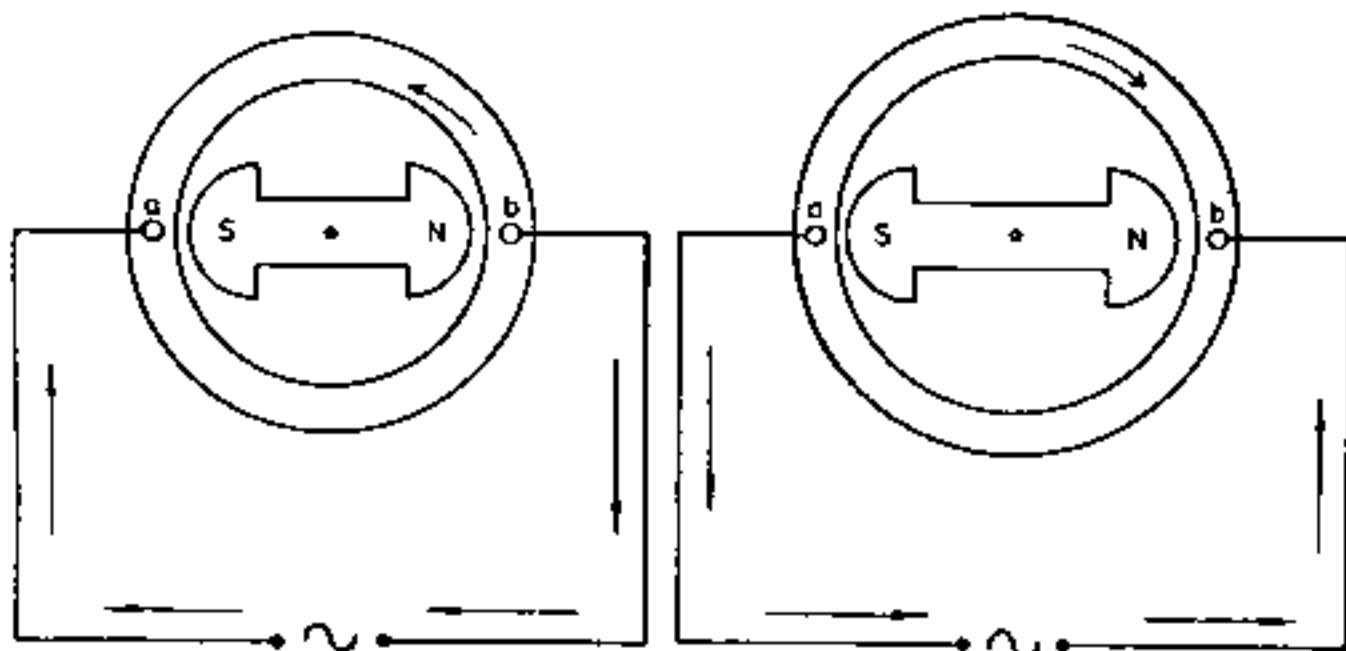

(شکل ۴-۲۳)

(شکل ۴-۲۴)

باید از یک وسیله راه انداز خارجی که ممکن است یک موتور یا یک سیم پیچ فرعی بسروزی روتور باشد استفاده نمود.

در موتورهای نوع اخیر رونور از جهتی شبیه روتور آلترناتور و از جهتی شبیه رونور موتور سنکرون که شرح آن بعداً خواهد آمد میباشد بدین شکل که:

از این جهت شبیه آلترناتورهاست که قطبهای آن دارای سیم پیچ القاء کتده است و بسا جریان مستقیم تحریک میشود و از این جهت شبیه موتورهای سنکرون است که روتور آن دارای شیارهایی در محیط خود بوده که قفسی از سیمهای هادی که بصورت اتصال کوتاه در داخل آنها قرار داده شده (در هر سمت روتور کلیه سیمها بهم اتصال داده شده اند).

در شرحی که گذشت راجع به طرز کار موتور سنکرون یک محرک خارجی نظیر یک موتور راه انداز بحث شد. حال با طرز کار موتور سنکرون با سیم پیچ فرعی آشنا میشود.

طرز کار موتور سنکرون با سیم پیچ فرعی - قبلاً گفتیم قطبهای رونور این موتور از طریق سیم پیچ القاء کننده ای با جریان مستقیم تحریک میشوند و در شیارهای محیطی رونور قفسه ای از سیمهای هادی بصورت اتصال کوتاه وجود دارد (سیم پیچ فرعی).

در موقع راه اندازی این موتور (موتور سنکرون با سیم پیچ فرعی) ابتدا جریان مستقیم (جریان تحریک روتور) را قطع و فقط سیم پیچ استاتور را به شبکه متناوب متصل میکنند. حوزة دوار میدان مغناطیسی استاتور سیم پیچ فرعی را قطع کرده در آن نیروی محرکه ای القاء میکنند. چون سیمهای سیم پیچ فرعی اتصال کوتاه هستند جریانی در آنها بوجود میآید. تاثیر میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ فرعی حاصل از جریان القائی با میدان مغناطیسی استاتور نیروی را به سیم پیچ وارد که گشتاور حاصل از آن روتور را به حرکت درمی آورد. با شروع حرکت جریان

مستقیم تحریک قطبها را وصل کرده با تغییر مقاومت راه انداز جریان تحریک را افزایش داده، شدت میدان مغناطیسی قطبها افزایش یافته، نیروی وارد بر سیم پیچ فرعی افزایش یافته، سرعت چرخش روتور زیاد میشود تا به سرعت سنکرون برسد. در اینحالت تعداد دور روتور و میدان مغناطیسی دوار استاتور همزمان شده، نیروی محرکه‌ای در سیم پیچ فرعی القاء نمیشود.

بنابراین جریان در سیم پیچ به صفر میرسد و گشتاور حاصل از آن حذف میگردد و روتور با سرعت سنکرون به حرکت خود ادامه میدهد.

پس وقتی که روتور با سرعت سنکرون گردش میکند سیم پیچ قفسه‌ای فرعی نقشی در کار موتور ندارد. ولی چنانچه بر اثر تغییر بار سرعت موتور کم شود، به نسبت تغییر سرعت مجدداً جریانی در سیم پیچ مذکور القاء و گشتاور محرک حاصل در جهت حرکت به روتور وارد و از تغییر دور ناگهانی روتور جلوگیری میشود. بنابراین سیم پیچ فرعی نقش راه انداز و ایجاد تعادل در دور موتور را دارد.

از موتورهای سنکرون در وسایل دقیق که احتیاج به دور معینی دارند و همچنین برای اصلاح ضریب قدرت مدار استفاده میشود.

موتورهای آسنکرون - این موتورها مانند موتورهای دیگر از دو قسمت تشکیل شده‌اند:
الف - استاتور (قسمت ثابت).

ب - روتور یا آرمیچر (قسمت متحرک).


استاتور Stator - این قسمت استوانه‌ایست توخالی که از ورقه‌های نازک فولاد سیلیسیم‌دار به ضخامت ۰/۵ میلی‌متر ساخته شده‌اند و در داخل یک پوسته چدنی محکم شده است. جدار داخلی استوانه شیارهایی در امتداد محور خود دارد. در داخل این شیارها کلافهائی از سیمهای عایق‌دار قرار داده شده که نسبت به بدنه استاتور نیز عایق میباشند.




(شکل ۳۵-۴) یک استاتور در حال جاگذاری کلافهای سیم

روتور Rotor - این قسمت نیز بشکل استوانه‌ایست که از ورقه‌های فولادی مخصوص و عایق نسبت به یکدیگر ساخته شده که روی محوری مستقر شده. در محیط آن سوراخها یا


شیارهایی به موازات محور تعبیه شده است. کلافهای سیمپیچ در داخل این شیارها و با سوراخها قرار میگیرند. روتورها بر حسب نوع سیمپیچی بنام روتور با سیمپیچ قفسه‌ای یا روتور سیمپیچی شده خوانده میشوند.

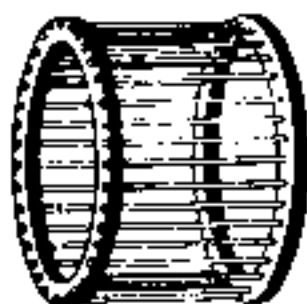

(شکل ۴-۳۷) قفسه جدا شده از هسته روتور

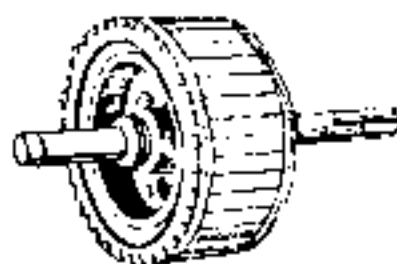

(شکل ۴-۳۶) روتور با سیم پیچ قفسه‌ای

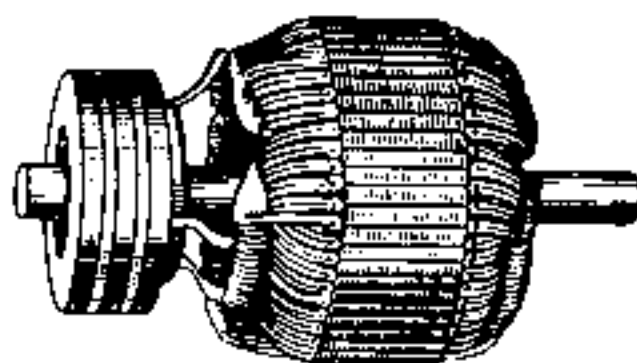

(شکل ۴-۳۸) روتور سیمپیچی شده

طرز کار موتور آسنکرون با روتور قفسه‌ای - وقتی سیمپیچ استاتور به منبع جریان متناوب خارجی وصل شود یک میدان دوار مغناطیسی با سرعت حرکت معینی در هسته استاتور بوجود میآید. خطوط قوای این میدان که با سرعت سنکرون می چرخد میله‌های قفسه‌ای روتور را قطع کرده در آنها نیروی محرکه‌ای القاء و جریانی برقرار میشود.

تأثیر میدان مغناطیسی حاصل از جریان القاء شده بر میدان مغناطیسی استاتور نیرویی را بر سیمهای قفسه وارد می‌سازد که گشتاور حاصل از آن باعث چرخش روتور میگردد.

وقتی سرعت چرخش مساوی سرعت میدان مغناطیسی استاتور باشد میله‌های روتور خطوط قوا را قطع ننموده جریانی در آنها بوجود نمی‌آید و نیروئی از این بابت به میله‌های قفسه وارد نخواهد شد، در اینصورت موتور میل به ایستادن نموده از سرعت آن کاسنه میشود. بنابراین سرعت چرخش روتور از سرعت میدان مغناطیسی استاتور عقب مانده سیمهای قفسه خطوط قوا را قطع، جریانی در آنها القاء و مجدداً نیروئی در جهت گردش به میله‌های قفسه وارد میشود. گشتاور حاصل از این نیرو سعی میکند سرعت روتور را به سرعت حرکت میدان دوار استاتور (سرعت سنکرون) برساند. بنابراین سرعت روتور همیشه کمی عقب‌تر از سرعت میدان دوار

استاتور است، بهمین جهت این نوع موتور را آسنکرون یا غیر همزمان گویند.

مزایای موتور آسنکرون با روتور قفسه‌ای


- ۱- راه‌اندازی آن نسبت به موتور سنکرون ساده است و احتیاج به عامل خارجی ندارد.
- ۲- ساختمان آن ساده است.
- ۳- بار زیادتر از حد مجاز را تحمل مینماید.
- ۴- تغییرات سرعت آن در اثر تغییرات بار ناچیز است.
- ۵- راندمان بهتری نسبت به موتورهای آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده دارد.

معایب موتورهای آسنکرون با روتور قفسه‌ای

- ۱- در موقع شروع بکار جریان زیادی را از شبکه میگیرد.
- ۲- گشتاور شروع بکار آن کم است.
- ۳- در موقعی که بار آن به حد کافی نیست راندمان (ضریب قدرت) کمی دارد.
- ۴- در مقابل تغییرات فشار الکتریکی حساسیت دارد.
- ۵- تنظیم تعداد دور آن مشکل است.

طرز کار موتور آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده

برای رفع نسبی معایب موتور آسنکرون با روتور قفسه‌ای از روتور سیم‌پیچی شده استفاده میشود. در این موتورهای یک رتوستاتور سه راه سیم‌پیچی روتور قرار داده میشود. در هنگام راه‌اندازی تمام مقاومت رتوستاتور مدار قرار دارد و مقاومت سیم‌پیج روتور را افزایش میدهد. با اتصال سیم‌پیج استاتور به منبع خارجی و شروع گردش روتور دسته رتوستاتور را به آرامی در جهت عقربه‌های ساعت گردانده و بتدریج مقاومت رتوستاتور را از مدار سیم‌پیج روتور خارج مینمایند تا دور موتور به حد نرمال رسیده مانند موتورهای روتور قفسه‌ای بکار خود ادامه دهد.

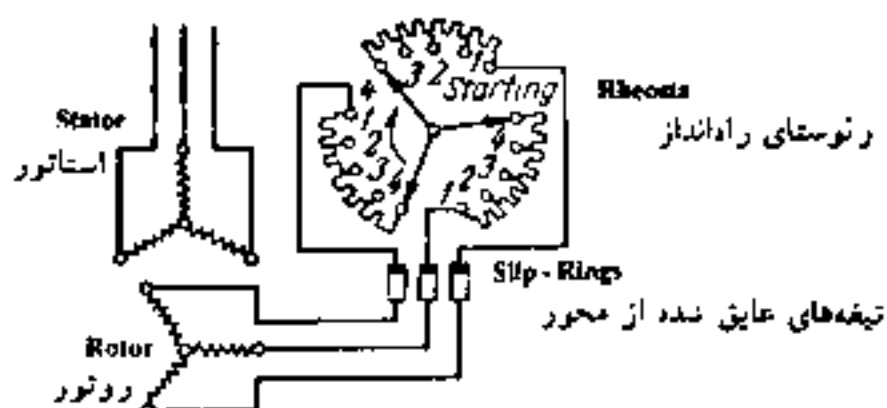

(شکل ۴-۴۹) یک رتوستای سه فاز در شروع راه‌اندازی موتور سیم‌پیچی‌شده سه فاز

مزایای موتورهای آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده

- ۱ - گشتاور قوی در موقع شروع به کار.
- ۲ - در ابتدای شروع بکار جریان زیادی از شبکه نمی‌گیرد.
- ۳ - تغییرات بار اثر شدید بر تعداد دور آن ندارد.
- ۴ - تعداد دور آن بوسیلهٔ رثوستنای سری شده با مدار تحریک روتور قابل تنظیم است.
- ۵ - تحمل بار اضافی را دارد.

معایب موتورهای آسنکرون با روتور سیم‌پیچی شده.


- ۱ - در مقابل تغییرات ولتاژ حساسیت دارد.
- ۲ - ضریب قدرت آن در بارهای کم پائین است.
- ۳ - نسبت به موتور آسنکرون با موتور قفسه‌ای راندمان (ضریب قدرت) کمتری دارد.

موتورهای سه فاز

همانطور که در بحث مولدهای متناوب نیز گفته شد چنانچه بجای یک گروه سیم‌پیچ در استاتور، سه گروه با فاصله 120° از هم داشته باشیم، موتور را سه فاز متناوب نامند. چنین موتورهایی بایستی توسط شبکهٔ سه فاز نیز تغذیه شوند. چون هر گروه از سیم‌پیچها دو سر آزاد دارند پس تعداد سرسیمهای خروجی از موتور ۶ عدد خواهد بود.

اتصال ستاره و اتصال مثلث در ماشینهای سه فاز

جریان سه فاز، جریانی است که از ترکیب سه جریان یکفاز با اختلاف فاز 120° نسبت بهم حاصل میشود. چنانچه در بحث مولدها و موتورهای سه فاز گفته شد هر گروه سیم‌پیچ دارای دو سر آزاد بوده، بنابراین یک ماشین سه فاز (مولد یا موتور) جمعاً دارای شش سر خروجی خواهد بود.

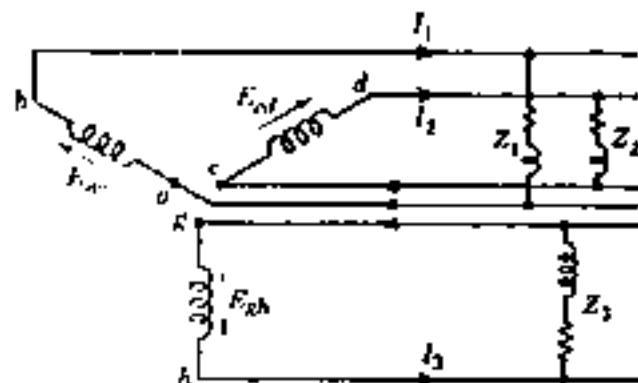


(شکل ۴-۲۰) یک مولد سه فاز ۶ سیمه

در مولدهای سه فاز ممکن است هر یک از فازها یکی از مصرف کننده‌های Z_1 یا Z_2 یا Z_3 را تغذیه نمایند.

برای اینکه از تعداد سیمهای شبکه انتقال انرژی کاسته شود سه رشته سیمی که مربوط به برگشت جریان هستند را میتوان مدل به یک رشته کرد. در اینصورت جریان برگشت هر سه فاز از این سیم خواهد گذشت. این سیم را سیم صفر یا خنثی گویند و با MP نشان میدهند. عموماً در یک سیستم توزیع انرژی سیم خنثی در یک یا چند نقطه به زمین متصل میشود. بنابراین فشار الکتریکی بین این سه و زمین صفر خواهد بود. سه سیم باقیمانده هر کدام متعلق به یکی از فازهاست و سیم فاز نامیده میشوند. این سیمها را با R و S و T نمایش میدهند. جریان عبوری از سیم خنثی در هر لحظه مساوی جمع برداری جریانهای عبوری از سه فاز میباشد. در صورتیکه جریانهای مذکور مساوی باشند با توجه به جهت جریانها و اختلاف 120° درجه‌ای آنها، جریان عبوری از سیم خنثی مساوی صفر خواهد بود. بسبب این دیگر در صورت متعادل بودن جریان هر سه فاز احتیاجی به سیم خنثی یا سیم صفر نخواهد بود. بنابراین اتصال ستاره به دو شکل است:

۱ - اتصال ستاره سه سیمه

۲ - اتصال ستاره چهار سیمه

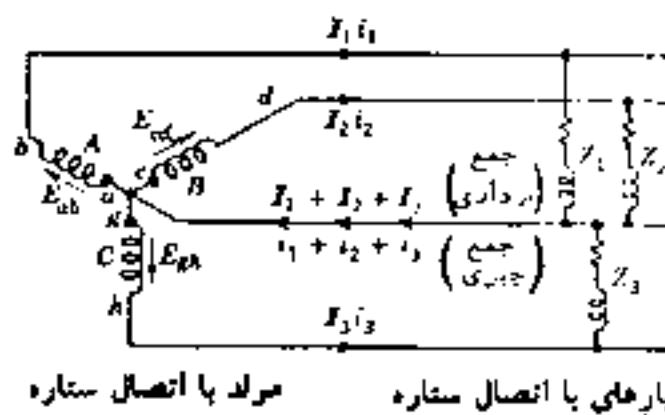

مولد با اتصال ستاره بارهای با اتصال ستاره


(شکل ۴-۲) اتصال ستاره چهار سیمه

هر دو نوع اتصال ستاره سه سیمه و چهار سیمه مورد استعمال زیادی دارند. اتصال چهار سیمه مولدها برای توزیع انرژی بین مصرف کننده‌های بکفاز مانند وسایل الکتریکی و روشنایی منازل و موتورهای بکفاز و غیره بکار میرود. هر گاه اغلب مصرف کننده‌ها سه فاز بوده و یا بار هر سه فاز غالباً متعادل باشند از اتصال ستاره سه سیمه استفاده میشود ولی در هر صورت برای حفظ ایمنی نقطه صفر را در ابتدا و انتهای شبکه (محل مولد و مصرف کننده) به زمین متصل میکنند. در اینصورت زمین بجای سیم صفر عمل مینماید. بهمین جهت سیم صفر را سیم زمین نیز نامند. البته از زمین در موقعی بجای سیم صفر استفاده میشود که جریان سه فاز در حال تعادل نسبی باشند.

بعبارت دیگر چنانچه عدم تعادل زیادی بین فازها باشد نمیتوان از زمین بعنوان سیم صفر استفاده نمود.

مصرف کننده‌های سه فاز را می‌توان به شکل دیگری غیر از اتصال ستاره به شبکه سه فاز متصل نمود، به این شکل که ابتدای هر سیم پیچ را به یکی از فازها متصل و سر دیگر آنرا به فاز مجاور، فاز قبلی متصل می‌سازند. بعبارت دیگر به هر فاز سر یک سیم پیچ و بازگشت سیم پیچ دیگر متصل میگردد. این شکل اتصال را اتصال مثلث (Δ) گویند.

با توجه به مطالب فوق نتیجه میشود که در سیستم توزیع سه فاز چهار سیمه مصرف کننده‌های سه فاز میتوانند بصورت Δ یا Δ به شبکه متصل گرد ولی در سیستم سه فاز سه سیمه فقط اتصال Δ میسر است و اتصال نقطه صفر مصرف کننده به زمین نیز به آسانی میسر نیست.

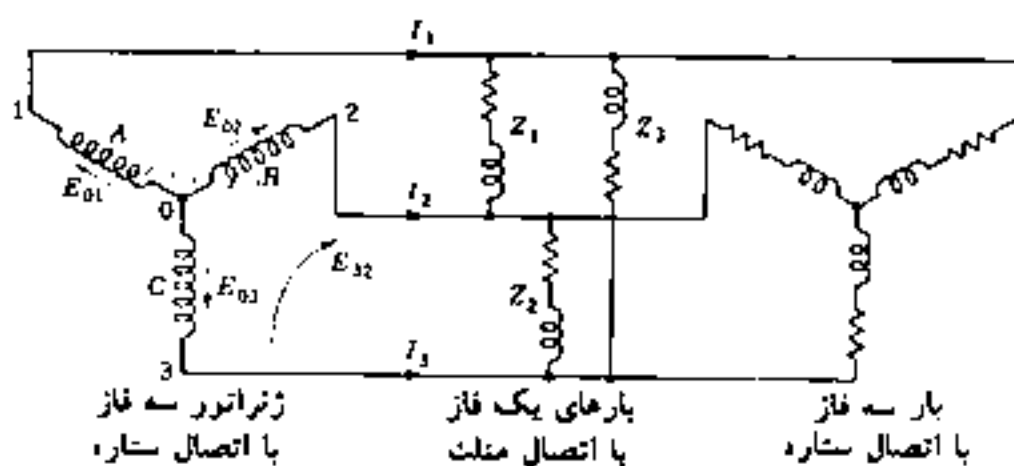


(شکل ۴-۴۲) سیستم سه فاز سه سیمه، اتصال مولد ستاره و دو مصرف کننده بصورت ستاره (Δ) و مثلث (Δ)

ترانسفورماتورها (Transformers)

برای اینکه انتقال انرژی الکتریکی بفواصل دور ممکن و با صرفه باشد باید از شدت جریان کاسته شده و فشار الکتریکی افزایش داده شود. با اینکار مخارج خرید و نصب کابل‌های انتقال بسیار کاهش می‌یابد و در محل مصرف به لحاظ ایمنی و برای امکان استفاده از وسایل الکتریکی، توزیع جریان بایستی با فشار الکتریکی پائین انجام گیرد. بعبارت دیگر انتقال انرژی الکتریکی بایستی با فشار قوی و مصرف آن با فشار ضعیف انجام گیرد. ترانسفورماتور دستگاهی است که انرژی الکتریکی را از یک سمت دریافت و از سمت دیگر این انرژی را با فشار کمتر یا بیشتر تحویل میدهد. همانطور که در انتقال انرژی مکانیکی برای تغییر سرعت و نیروی مکانیکی مثلاً از دو چرخدنده استفاده میشود تا نیرو و سرعت معینی را به نیرو و سرعت معین دیگری تبدیل کند، در انتقال انرژی الکتریکی نیز از ترانسفورماتورها برای تبدیل اختلاف سطح و شدت جریان استفاده میشود.

ساختمان یک ترانسفورماتور بطور کلی از دو سیم پیچ که روی یک هسته آهنی پیچیده شده اند تشکیل میشود، یکی از آنها که انرژی را دریافت میکند سیم پیچ اولیه - (Transformer Primary) و دیگری که انرژی تبدیل شده را تحویل میدهد سیم پیچ ثانویه - (Transformer Secondary) نامند.

هسته ترانسفورماتور از ورقه‌های نازک به ضخامت ۰/۳۵ تا ۰/۵ میلی‌متر از جنس فولاد سیلیسیم‌دار که آلیاژی است از آهن و ۴ تا ۵ درصد سیلیسیم ساخته شده میشود. برای جلوگیری از تلفات زیاد ورقه‌های مذکور بایستی نسبت بهم عایق گردند.

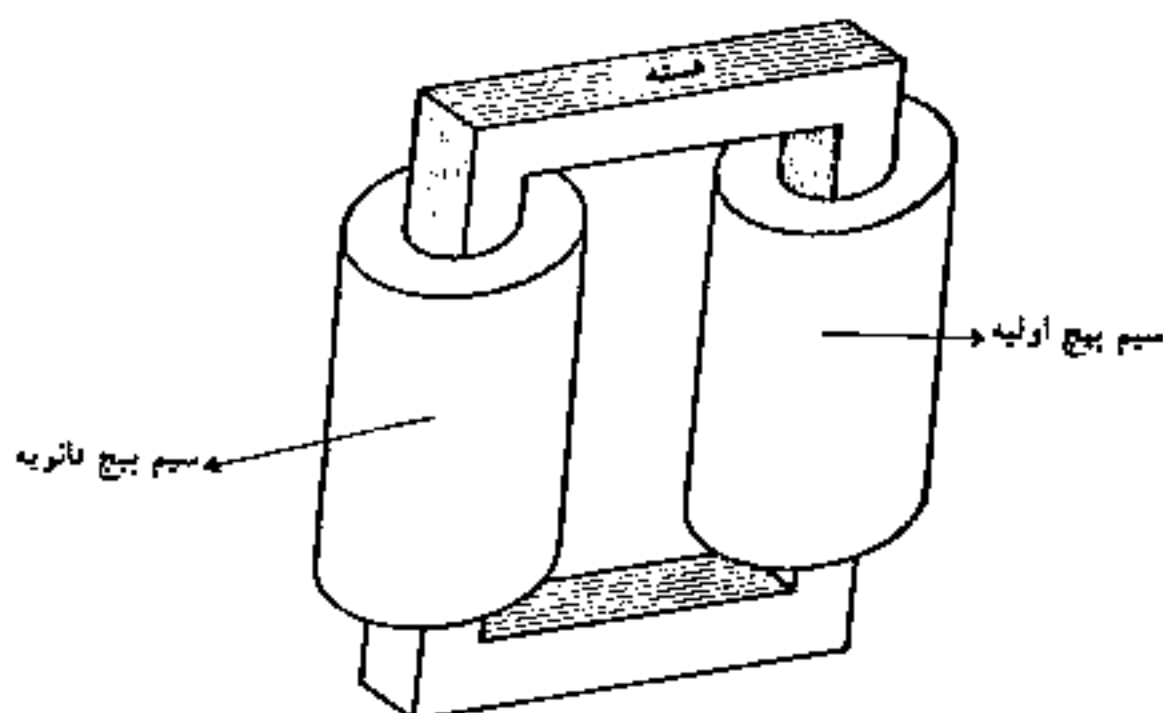

(شکل ۲۳-۴) شکل ساده ترانسفورماتور

سیم‌پیچهای اولیه و ثانویه که روی دو بازوی هسته پیچیده میشوند دارای قطر و تعداد حلقه‌های مختلف میباشند. بنابراین در انتقال انرژی الکتریکی، با استفاده از یک ترانسفورماتور افزایش فشار الکتریکی را بالا برده شدت جریان را کاهش میدهند و پس از انتقال در محل مصرف مجدداً توسط یک ترانسفورماتور کاهنده فشار الکتریکی را تا حد قابل مصرف باین آورده شدت جریان را افزایش میدهند.

ترانسفورماتورها معمولاً دارای راندمان خوبی هستند و انرژی الکتریکی در داخل آنها افت چندانی ندارد. بنابراین قدرتی که به ترانس داده میشود تقریباً با قدرت دریافتی از آن برابر است. پس:


$$P_1 = P_2$$

$$U_1 \times I_1 = U_2 \times I_2 \rightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} \quad (۱)$$

چون نسبت اختلاف سطح‌های سیم پیچ اولیه به ثانویه مساوی نسبت تعداد حلقه‌های این دو سیم پیچ است، بنابراین با توجه به رابطه (۶) داریم:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2}$$

ترانسفورماتورهای هسته‌ای و جداری - (شکل ۴۴-۴) یک ترانسفورماتور هسته‌ای (Core-type) و (شکل ۴۵-۴) یک ترانسفورماتور جداری (Shell-type) را نشان می‌دهد. در ترانسفورماتور هسته‌ای نیمی از سیم پیچ اولیه و نیمی از سیم پیچ ثانویه روی یکی از بازوهای هسته و دو نیمه دیگر سیم پیچها روی بازوی دیگر هسته ترانسفورماتور قرار می‌گیرند. خطوط قوا در داخل هسته یک مسیر بسته را تشکیل می‌دهند. عبارت دیگر در این ترانسفورماتور یک مسیر بسته برای خطوط قوا وجود دارد.

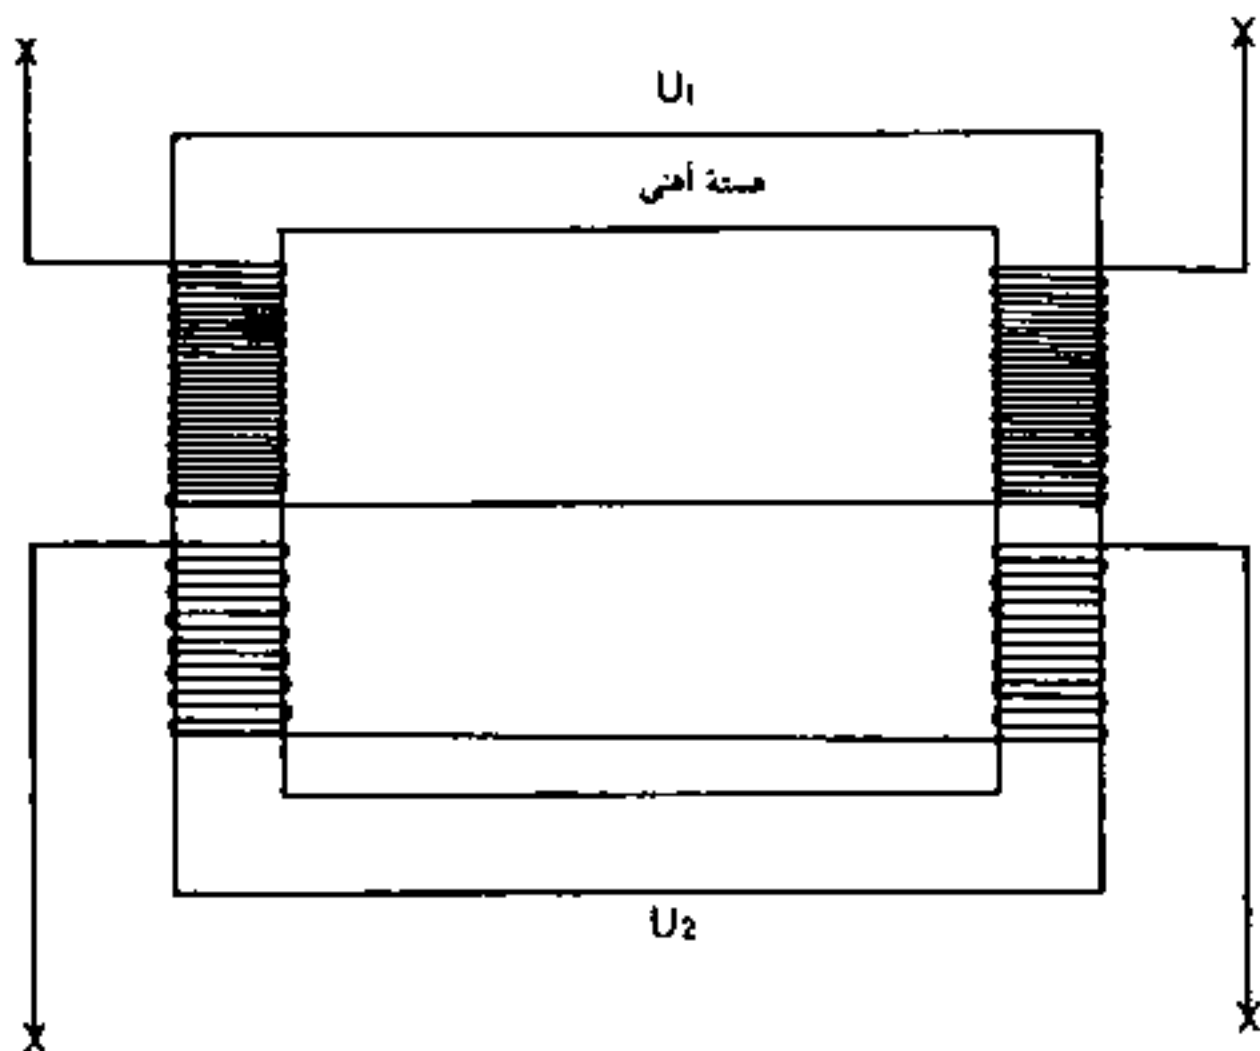


(شکل ۴۴-۴) ترانسفورماتور هسته‌ای

در ترانسفورماتور جداری، هسته دارای سه بازو بوده و سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه کلاً روی بازوی وسط قرار می‌گیرند. خطوط قوای مغناطیسی حده‌ای از بازوی سمت راست و حده‌ای

از بازوی سمت چپ می‌گذرند. بنابراین در ترانسفورماتور جداری دو مسیر بسته برای خطوط قوای مغناطیسی تشکیل میشود.

معمولاً از ترانسفورماتورهای جداری برای فشار ضعیف و نوع هسته‌ای آن در فشار قوی مورد استفاده قرار میگیرند.

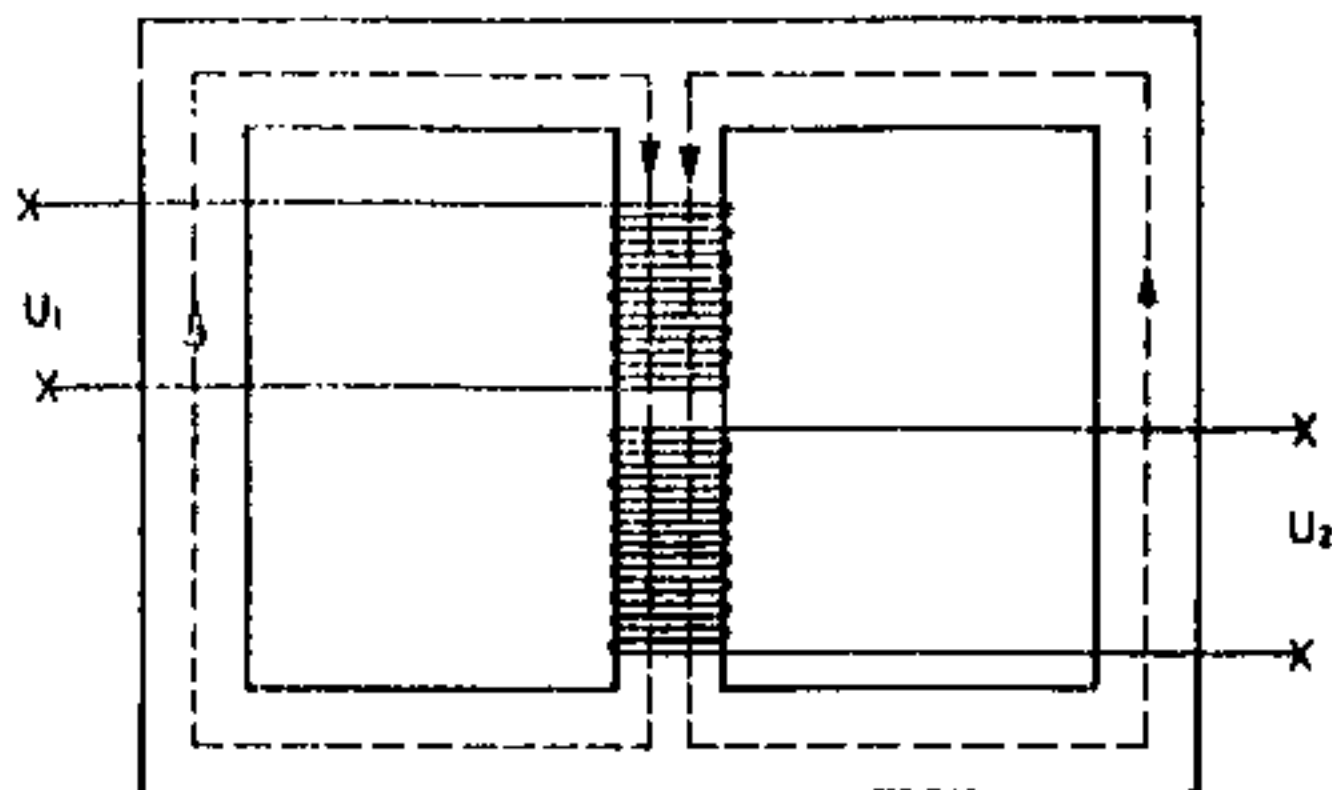


شکل ۲۵ - ۲) ترانسفورماتور جداری

ترانسفورماتورهای سه فاز - ترانسفورماتور سه فاز اصولاً شامل سه ترانسفورماتور یکفاز است که دارای هسته آهنی مشترک میباشند. در مدارهای سه فاز استفاده از یک ترانسفورماتور سه فاز بجای سه ترانسفورماتور تکفاز نیز معمول است که هم از لحاظ قیمت و هم از حیث اشغال محل نصب با صرفه‌تر است. مهمترین عیب این ترانسفورماتورها آنست که اگر سیم‌پیچ یکی از فازها معیوب شود، برای تعمیر بایستی تمام ترانسفورماتور را از خط خارج نمود و مخارج تعمیر آن نیز گرانتر است.


در ناسیسات بزرگ غالباً ترجیح میدهند از چهار ترانسفورماتور یکفاز استفاده شود که سه تای آن در مدار سه فاز بکار رفته و چهارمی بعنوان بدکی برای مواقعی که ترانسفورماتور یکی از فازها احتیاج به تعمیر داشته باشد آماده نگهداشته میشود.

در شکل ۲۶ - ۲ یک ترانسفورماتور سه فاز با هسته مشترک نشان داده شده. در روی هر بازوی هسته دو بوبین پیچیده شده که یکی مربوط به مدار اولیه و دیگری مربوط به مدار ثانویه هر فاز است. ترانسفورماتور مذکور برای استقلال جریان شش سیمه بکار رفته است (ورودی و خروجی ترانسفورماتور هر کدام سه فاز مستقل از هم را تشکیل میدهند).

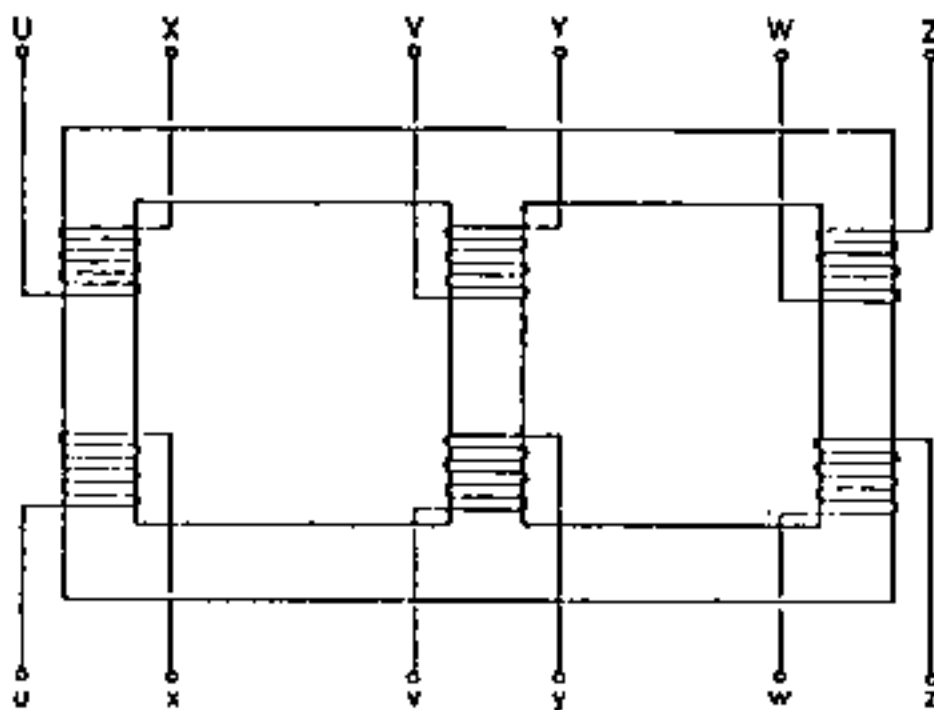


(شکل ۴۶ - ۴) ترانسفورماتور سه فاز شش سیمه


همانطور که در مولدها و موتورهای سه فاز، سه فاز را میتوان بصورت Δ یا Y بهم اتصال داد. در ترانسفورماتورها نیز سه فاز ورودی و خروجی را میتوان به یکی از اشکال Δ یا Y بهم اتصال داد و در نتیجه حالات مختلفی بوجود خواهد آمد که اهم آن در اشکال ذیل نشان داده شده است.

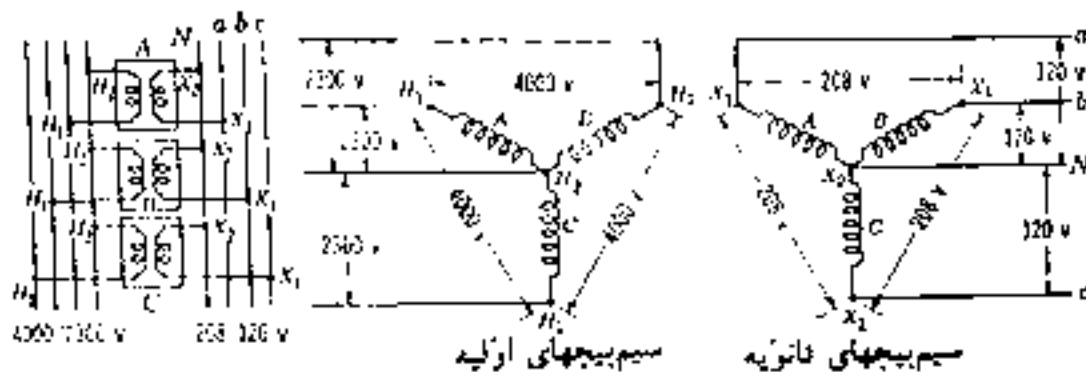


(شکل ۴۷ - ۴) اتصال $Y-Y$ ترانسفورماتور سه فاز به مدار چهار سیمه.

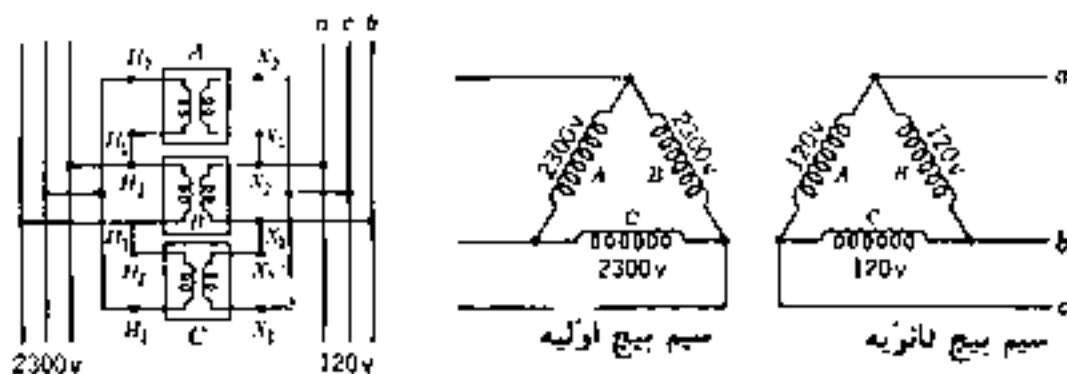

(شکل ۴۸ - ۴) اتصال $\Delta-\Delta$ ترانسفورماتور سه فاز به مدار سه سیمه

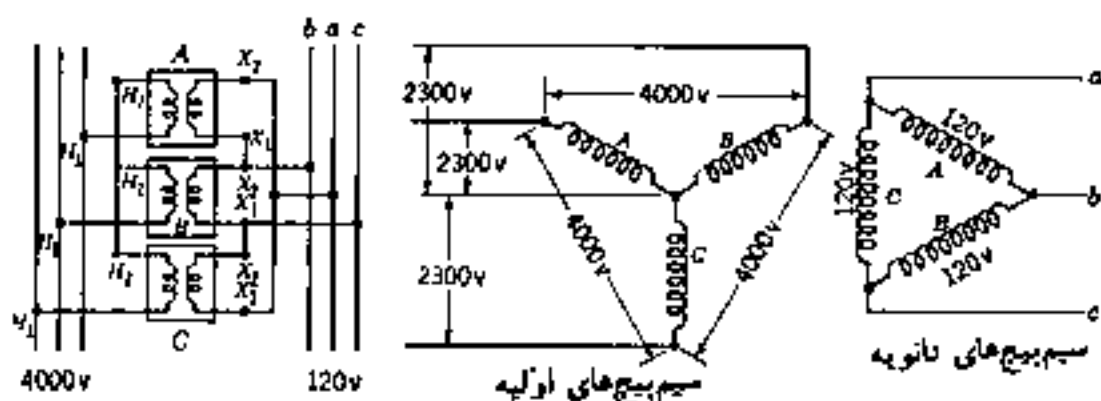


(شکل ۴۹ - ۴) اتصال Δ -Y ترانسفورماتور سه‌فاز

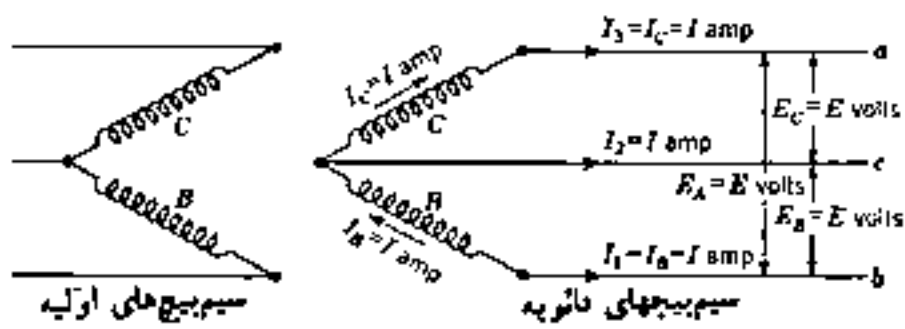

(شکل ۵۰ - ۴) اتصال مثلث باز یا اتصال Y در ترانسفورماتور سه‌فاز

اتو ترانسفورماتور Auto transformer - در مواقعی که فشار الکتریکی متغیر است و به یک فشار الکتریکی ثابت احتیاج می‌باشد و یا فشار الکتریکی نسبتاً ثابت است ولی به فشار متغیر یا فشارهای متفاوت نیاز است و به شرط آنکه نسبت تبدیل کوچک باشد از اتو ترانسفورماتور استفاده می‌شود.

اتو ترانسفورماتورها نیز مانند ترانسفورماتورهای معمولی با افزایش یا کاهشند یا کاهنده، یکفاز هستند یا سه‌فاز. در شکل ۵۱ - ۴ ترانسفورماتور یکفاز کاهنده نشان داده شده است.

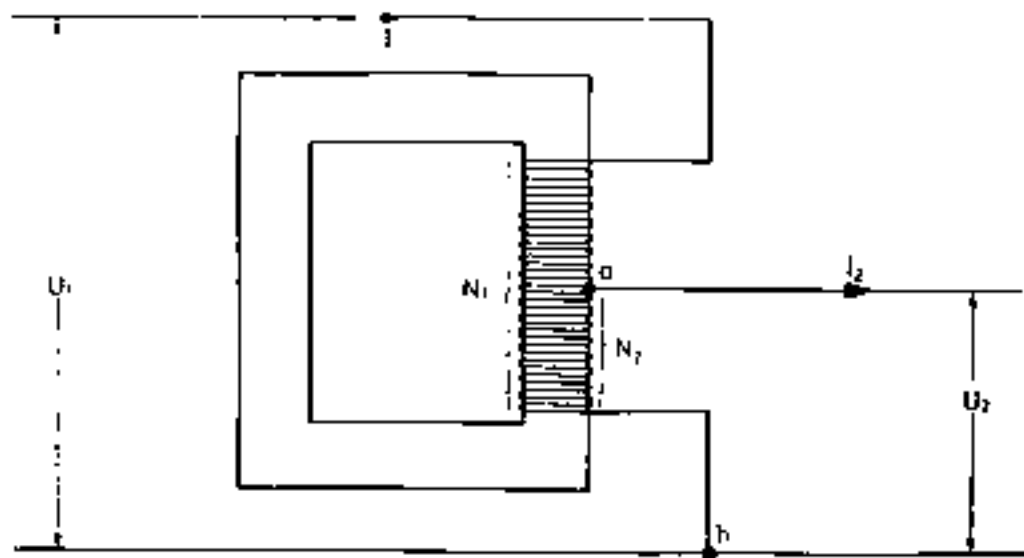


(شکل ۵۱ - ۴) اتو ترانسفورماتور یکفاز کاهنده

چنانچه در شکل مشاهده میشود سیم پیچی با تعداد حلقه N_1 بر روی یک هسته آهنی پیچیده شده که سیم پیچ اولیه را تشکیل میدهد و ولتاژ ورودی به دو سر آن متصل میشود. این ولتاژ بین حلقه‌های سیم پیچ مذکور تقسیم میشود. اگر از تعدادی از حلقه‌های همین سیم پیچ بجای سیم پیچ ثانویه استفاده شود ولتاژی کوچکتر از ولتاژ ورودی خواهیم داشت. ولتاژ مورد نظر را بین نقطه ثابت a و نقطه متحرک b میتوان دریافت نمود. چون همیشه تعداد حلقه‌های N_p جزئی از N_1 است، پس همیشه $U_p < U_1$ خواهد بود.

در اتوترانسفورماتورهای افزایشنده برخلاف اتوترانسفورماتورهای کاهشنده تعداد حلقه‌های سیم پیچ اولیه (N_1) همیشه جزئی از تعداد حلقه‌های سیم پیچ ثانویه (N_2) است. و همیشه $U_2 > U_1$ خواهد بود.

بنابراین، ترانسفورماتور افزایشنده همان ترانسفورماتور کاهشنده است که محل ورودی و خروجی آن عوض شده باشد. در بعضی از اتوترانسفورماتورها حالات کاهشنده و افزایشنده توأم شده است بدینطریق که: یک ردیف سیم پیچ روی یک بازوی هسته آهنی ترانس انجام شده، قسمتی از این سیم پیچ بطور ثابت سیم پیچ اولیه ترانس را تشکیل میدهد (N_1) ولی N_2 بین دو سر سیم پیچ میتواند اختیار شود. بعبارت دیگر ممکن است با تعداد حلقه‌ای کوچکتر یا بزرگتر از N_1 باشد بنابراین اختلاف سطحی کوچکتر یا بزرگتر از اختلاف سطح ورودی دریافت میشود.

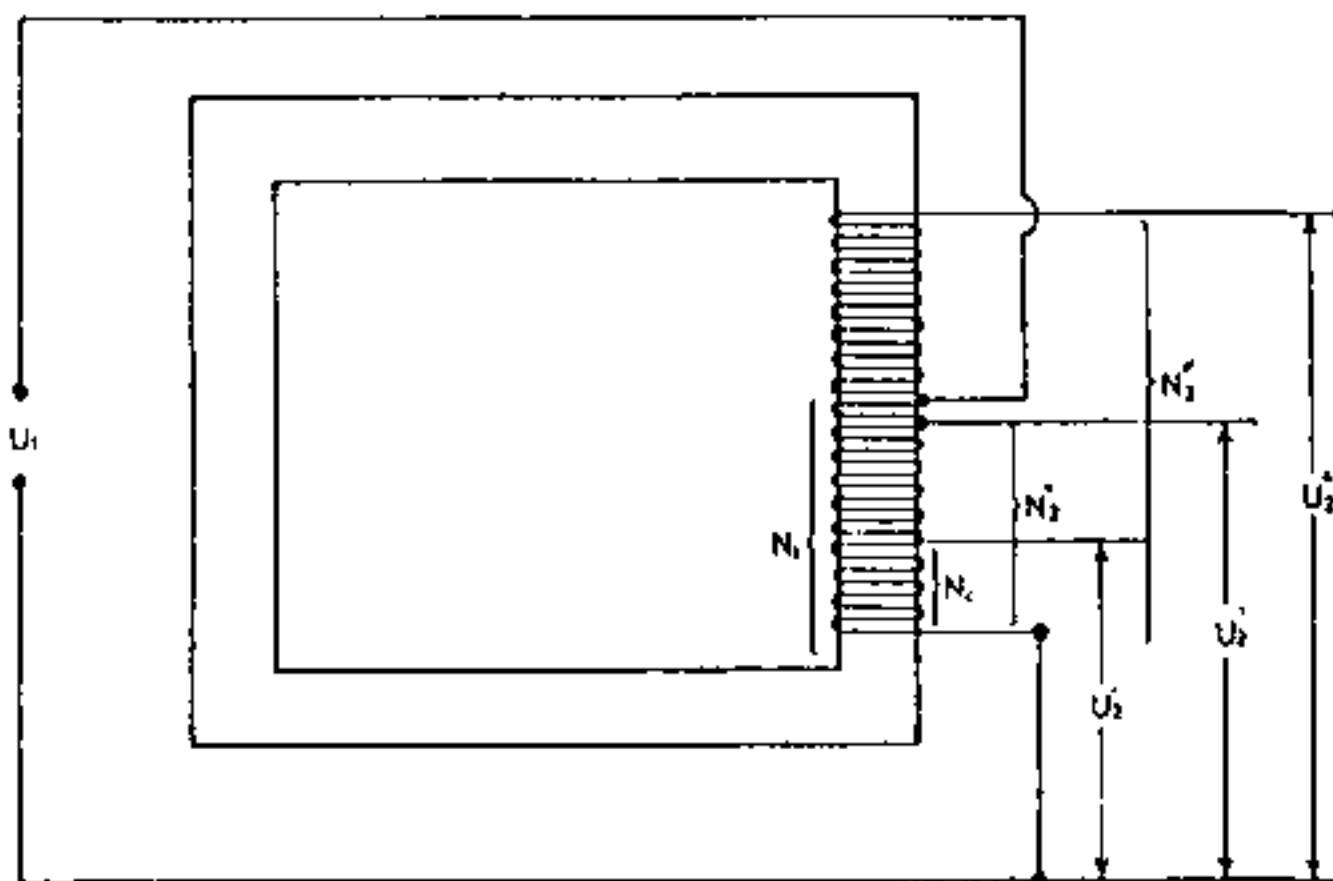

(شکل ۵۲ - ۴) اتوترانسفورماتور مرکب

$$N_p > N \longrightarrow U_p > U_v$$

$$N_p = N \longrightarrow U_p = U_v$$

$$N_p < N \longrightarrow U_p < U_v$$

خنک کردن ترانسفورماتورها

ترانسفورماتورها دارای راندمان بالایی هستند ولی در هر صورت مقداری از انرژی الکتریکی در آنها تلف شده و به حرارت تبدیل میشود و باعث گرم شدن ترانسفورماتور میگردد. بالا رفتن حرارت باعث ازدیاد افت قدرت گردیده و در صورتیکه از حد معینی بگذرد عایق سیم پیچها را خراب نموده و باصطلاح باعث سوختن ترانس میشود. لذا بایستی ترانسفورماتور خنک گردد.

در ترانسفورماتورهای کوچک عمل خنک کاری توسط جریان هوای محیط انجام میگردد ولی ترانسفورماتورهای بزرگ توسط روغن خنک میشوند.

جعبه این ترانسفورماتورها بصورت یک مخزن فولادی ساخته شده آنها از روغن عایق پر میکنند. برای احتراز از آتش سوزی بخصوص اگر پیش بینی وسائل حفاظت روغن در مقابل آتش سوزی مشکل یا غیر ممکن باشد از روغنهای غیر قابل اشتعال مانند پیرالن یا بسیراتول (Pyralene یا Pyranol) استفاده میشود که از روغنهای معمولی گرانتز است ولی عملاً خطر آتش سوزی از بین میرود.


روغن ترانسفورماتور عایق سیمها و هسته آهنی را در مقابل گرما محافظت کرده و در اثر جریان مداومی که توسط پمپ دارد گرمای سیم پیچها و هسته آهنی را به خارج هدایت میکند. در ترانسفورماتورهایی که توان آنها تا ۵۰۰ KW است دیوار جعبه آنها موجی شکل یا بره دار میسازند تا سطح تماس آن با هوا زیادتر شده روغن زودتر خنک شود. برای ترانسفورماتورهای با قدرت بیش از ۵۰۰ KW به سه طریق عمل خنک کاری انجام میشود:

- ۱- مخزن روغن را به رادیاتورهای خارجی مجهز نموده و با دمیدن هوا توسط بادبزن عمل خنک کاری انجام میشود.

- ۲- در مخزن روغنی که بالای ترانسفورماتور قرار گرفته است لوله های مارپیچ مسی تعبیه شده. روغن بوسیله پمپ از درون این مخزن عبور داده میشود و در همین حال آب سرد را از درون لوله های مسی عبور داده باعث خنک شدن سریع روغن میشود.

- ۳- روغن را بوسیله پمپ از یک رادیاتور که در معرض هوای سرد قرار دارد عبور داده پس از سرد شدن به مخزن باز میگردانند (نظیر سیستم خنک کننده اتومبیل).

ترانسفورماتورهای نوع دوم در صورت وجود آب کافی و مناسب در قدرتهای زیاد بسیار

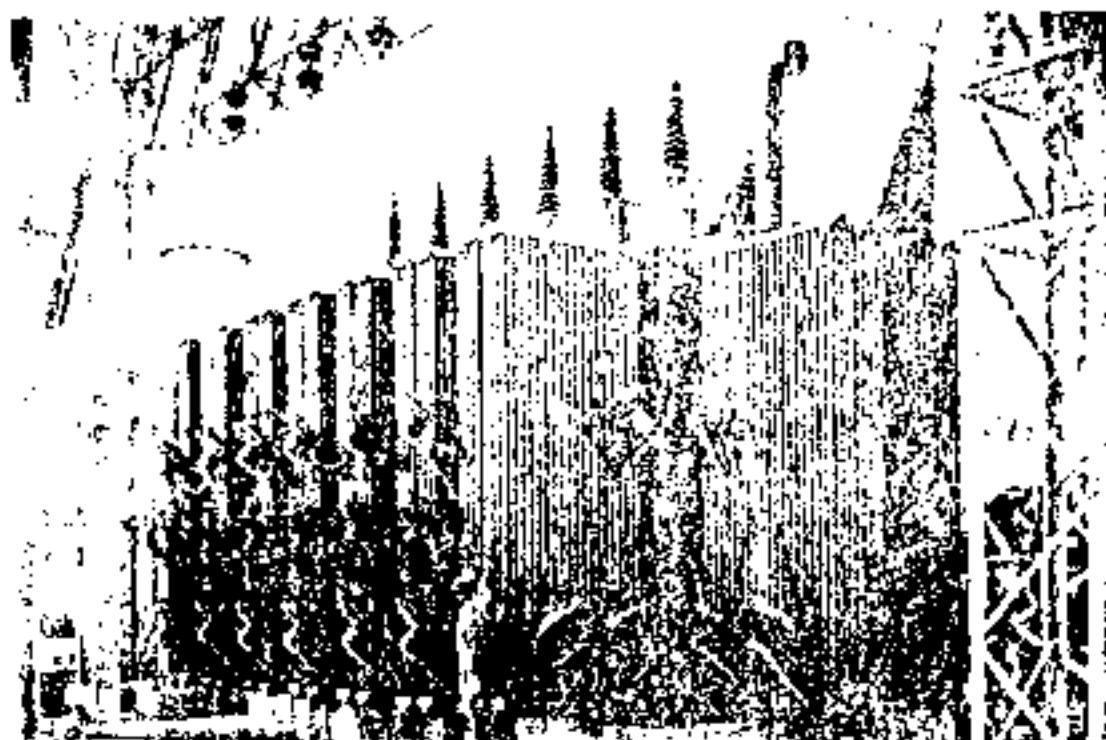

(شکل ۵۳ - ۴) بگ ترانسفورماتور سه فاز با توان 66000 KV

$12000/16000/21500$ ولت که بادمین هوا خنک میشود.


مورد استفاده است. ولی ترانسفورماتورهای نوع اول بیشتر متداول است.

ترانسفورماتورهای خشک (بدون روغن) که بادمین هوا خنک میشوند از نظر کمتر بودن

خطر آتش سوزی در آنها و صرفه جوئی از نظر وزن و قیمت روغن و مخزن مربوطه مورد استعمال

زیادی دارند ولی این ترانسفورماتورها در موارد خاص برای ولتاژهای کمتر از 11000 ولت

بکار میروند.

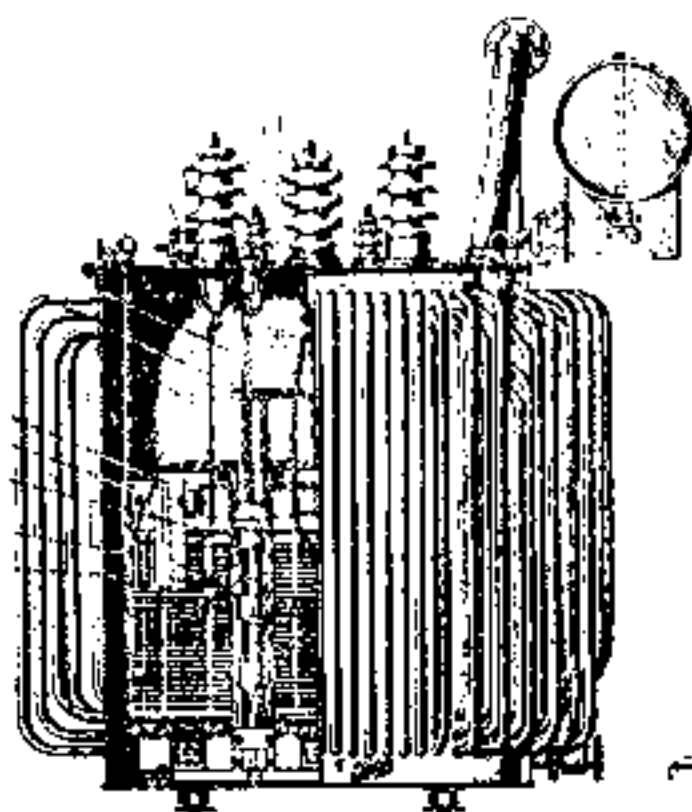


(شکل ۵۴ - ۴) ترانس روغنی یا سیستم

رادپاتور خنک کننده

نکات ایمنی و حفاظتی دستگاههای برقی

نظر به توسعه و پیشرفت فن الکتریسیته و نفوذ ادوات الکتریکی در صنعت و احتیاجی که امروزه مردم به دستگاههای الکتریکی چه در منازل و چه در کارخانجات و آزمایشگاهها و... پیدا میکنند لازم است اطلاعات مختصری درباره خطرات احتمالی و طرق جلوگیری از پیش آمدهای ناگهانی در دسترس عموم و بخصوص کارگران فنی و هنرجویان قرار گیرد تا رعایت موارد ایمنی و انجام مراقبتهای لازم در موقع کار با هر یک از دستگاههای الکتریکی، خود را از خطرات احتمالی برهانند.

نیروی برق که قادر به گرداندن بزرگترین و عظیمترین ماشینها و موتورهاست به آسانی میتواند انسان را از پای درآورد. عبور جریان بیش از ۲۵ A از بدن انسان بخصوص اگر از نزدیکی قلب بگذرد خطرناک است و چنانچه این جریان به ۱ A برسد مرگ انسان تقریباً حتمی است. در نمودار ذیل میزان خطرات برق برای انسان با توجه به مقدار جریان عبوری از بدن نشان داده شده است:

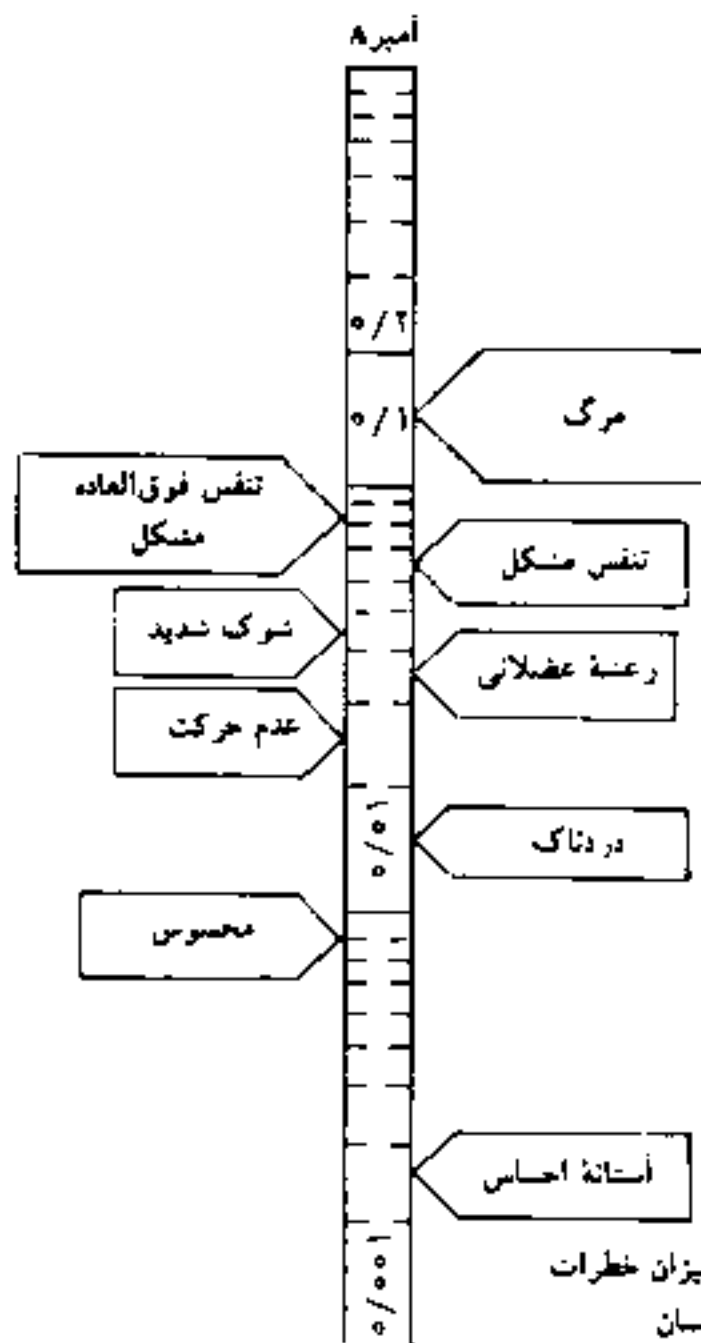

(شکل ۵۵ - ۴) دیاگرام میزان خطرات جریان برق برای انسان

قدرت با توان الکتریکی عبارت است از: $P=U \times I$

که عاملی است برای انجام کارهای بسیار مفید، همین قدرت جتانجه کنترل نشود و یا با بی احتیاطی با آن برخورد گردد قادر است خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را بوجود آورد.

در موقع کار با وسایل و دستگاههای برقی به نکات ذیل دقت نمایید:

۱- با وسایل الکتریکی که آشنا نیستید کار نکنید و حتی الامکان از دست زدن به آنها

پرهیزید.

۲- با دست تر یا نمناک با کلیدها و نسنتی‌ها و دیگر لوازم برقی کار نکنید.

۳- به قسمتهای فلزی و نقاطی که امکان وجود جریان برق در آنها می‌رود (مانند کلید و

بریزهای نسکسته و قسمت فلزی لامپ و...) دست نزنید.

۴- سیمهای حامل جریان برق را در مسیر عبور و روی زمین رها نسازید.

۵- سیمهای حامل جریان برق را که احتمال زدگی و فرسودگی در آنها می‌رود، دائماً مورد

بازرسی قرار دهید و در صورت هرگونه عیبی بلافاصله نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.

۶- در موقع نصب ماشین آلات از اتصال صحیح سیم زمین اطمینان حاصل کنید.

۷- در موقع هر نوع تعمیر یا تعویض قطعات برقی حتماً جریان برق را قطع کنید.

۸- در موقع تعمیر دستگاهها و وسائلی که سیم‌کشی ثابت داشته و بوسیله فیوز از مدار

خارج میشوند، حتماً فیوزهای مربوطه را باز کرده در جیب خود بگذارید تا مطمئن باشید جریان

برق در وسیله مورد تعمیر قطع گردیده و نا پایان کار وصل نخواهد شد.

۹- وقتی به هر علتی برق دستگاه یا قسمتی از کارگاه را قطع نموده‌اید، برای وصل مجدد

جریان باید اطمینان حاصل کنید که کسی مشغول کار با دستگاههای مربوط به جریان مذکور

نیست.

۱۰- در موقع کار با وسایل الکتریکی معیوب احتیاط بیشتری بنمایید.

۱۱- در موقع خاموشی‌ها از خاموش بودن دستگاهها و کار نیفتادن آنها با رسیدن جریان

مجدد مطمئن باشید.

۱۲- در موقع کار با وسایل برقی از کفشهایی که کف عایق دارند استفاده کنید.

۱۳- به تصور اینکه فشار ضعیف خطرناک نیست، نباید در دستنهائی که تحت این فشار

کار میکند بدون قطع جریان اقدام به تعمیر یا تعویض قطعات آنکه یکی نمود زیرا جتانجه بدن

انسان مرطوب باشد باعث عبور جریان الکتریکی خطرناکی می‌گردد.

۱۴- در موقع بازدید از کارخانجات و یسنتهای فشارقوی، علاوه ایمنی و کفشهای کف-

لاستیکی استفاده نموده، کسنتهای خود را نیز در جیبهایتان قرار دهید. زیرا با نزدیک شدن دست به

خطهای فشارقوی جریان برق از راه یونیزاسیون هوا ممکن است وارد بدن انسان شود.

- ۱۵ - هرگاه روی تابلوی علامت مشاهده کردید از دست زدن به قطعات و کلیدهای آن خودداری کنید.
- ۱۶ - هنگام برق گرفتگی قبل از هر عمل بایستی جریان برق را قطع کنید و شخص برق گرفته را بوسیله قطعه‌ای چوبی یا میله‌ای عایق از محل اتصال برق جدا کنید.
- ۱۷ - ضمن انجام کارهای ویژه - است به شخص آسیب دیده بزشتک را مطلع سازید.