


برای شکل مقطع سوزن‌های خان‌کشی محدودیت چندانی نمی‌تواند وجود داشته باشد (با توجه به شکل‌های (۱۷-۸) که نمودار این واقعیت می‌باشند) و به هنگام اجرای عملیات خان‌کشی داخلی، لازمست قبلاً کار را با عمل مته‌کاری یا روش مناسب دیگری سوراخ کنند تا بتوانند سوزن-خان‌کشی را از میان آن عبور دهند. لازم به توضیح است که ممکن است سوراخ گذاشتن تیغه - خان‌کشی از کار را در قطعات ریخته‌گری شده با ماهیچه‌گذاری ایجاد کرده باشند و در موقع ماشینکاری با دستگاههای فلزشراش فوق‌نیازی به سوراخکاری نباشد.

چنانچه ماشین قدرت کافی را داشته و ابزار هم از استحکام خوبی برخوردار باشد، با ایجاد حرکت نسبی ساده‌ای بین کار و ابزار، در شرایطی که قطعه کار را نگهدارنده مخصوصی محکم در بر گرفته است، خان‌کشی اجراء می‌شود و چون عملیات خان‌کشی همراه با اصطکاک زیاد و در نتیجه تولید گرمای بالایی می‌باشند، لازم است از مایعات و روغن‌های خنک‌کاری مناسبی هم استفاده کنند تا مخصوصاً به سوزن‌های خان‌کشی گران قیمت صدمه‌ای نرسد.

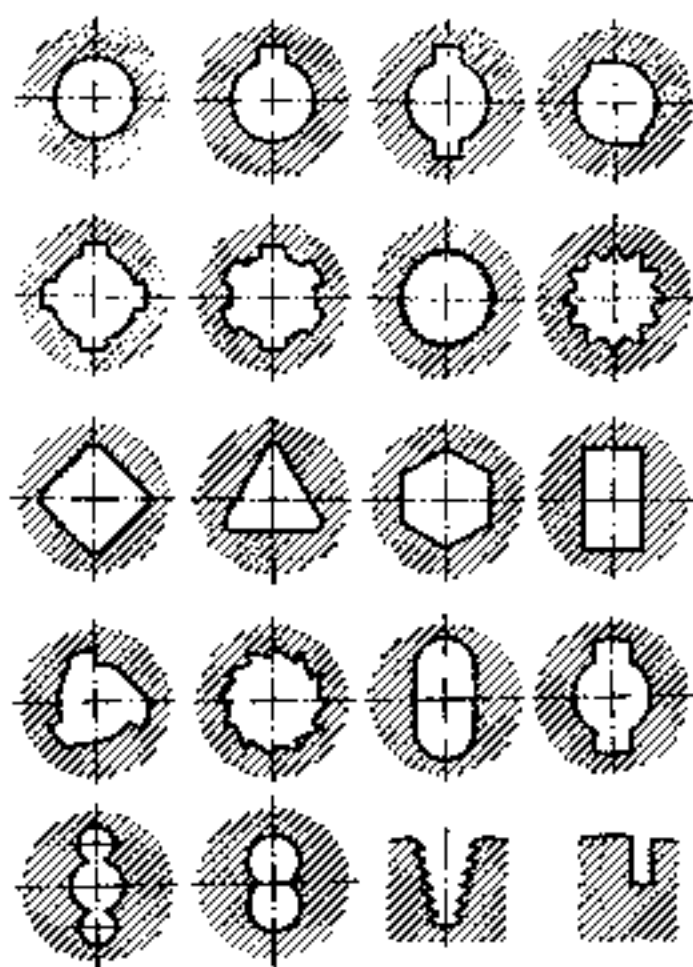

(شکل ۱۷-۸) - نمونه‌هایی از شکل‌های خان‌کشی شده

### ساختمان و طرز عمل دندانه‌های سوزن‌های خان‌کشی

ساختمان عمومی ابزارهای خان‌کشی که در اصطلاحات کارگاهی به آن «سوزن خان‌کشی» می‌گویند، طوری است که دندانه‌هایشان می‌بایست تدریجاً تغییر ابعاد دهند، گامشان ثابت باقی مانده ولی ارتفاع براده برداریشان روی روال صحیحی متغیر باشد، به نحوی که در انتهای تیغ، بزرگی و

فرم پروفیل مورد نظر را پیدا کنند، (شکل ۱۸ - ۸ در صفحات بعد، شیب‌دار بودن دندانه‌های برنده ابزارهای خان‌کشی را نشان می‌دهد).

با بررسی وضع ظاهری هر سوزن خان‌کشی قسمت‌های متمایز زیر بر روی آن به چشم می‌خورد که عبارتند از:

(۱) - ساقه (Shank): که این قسمت را جهت بستن تیغه به کشوی، کشش ماشین در آن بوجود آورده‌اند.

(۲) - راهنمای جلوتی (Front Pilot): این بخش از تیغه میبایست قطر مناسبی را برای عبور آزاد از سوراخ تعبیه شده از قبل در کار را دارا باشد و میزان لقی آن نباید به اندازه‌ای باشد که اعوجاج یا کج شدن مسیر تراش را سبب شود. با مراجعه به جدول انطباقات، اندازه دقیق این ناحیه قابل تعیین شدن میباشد.

(۳) - دندانه‌های برنده (Cutting Teeth): که بنوبه خود از دو بخش مسجزای «بخش تراش» و «نیمه پرداخت تراش» تشکیل گردیده است.

(۴) - دندانه‌های تراش نهائی (Finishing Teeth): که در این قسمت اختلاف ارتفاع فاحشی در بین دندانه‌های سوزن خان‌کشی مشاهده نمی‌گردد و ضمناً تعداد دندانه‌های بخش تراشنده نهائی چند عدد هم بیشتر نخواهند بود.

(۵) - راهنمای انتهائی (Rear Pilot): قسمتی از ابزار خان‌کشی محسوب می‌شود که وظیفه‌اش آرام گذاردن سوزن، در پایان براده‌برداری میباشد.

(۶) - دنباله یا زائده انتهائی (Follow Rest): که ناحیه‌ای خواهد بود برای متصل ساختن ابزار خان‌کشی به مکانیزم ایجادکننده حرکت اصلی کششی یا اهل دادنسی ماشین خان‌کشی.

اختلاف ارتفاع دو دونه پی در پی در طولی از تیغ که دندانه‌های برنده دارد، تقریباً از  $0.12 \text{ mm}$  - الی  $0.2 \text{ mm}$  است، لیکن در قسمت دوم تیغ که معمولاً چهار تا شش دندانه در آن بوجود آمده، تفاوت ارتفاع محسوسی ندارند. قسمت گیرنده سوزن، همانطور که در فوق بدان اشاره شد، معمولاً با ضربه ملایمی میبایست در داخل سوراخ کار جا بیفتد و خود عاملی میشود برای هم مرکز نگهداشته شدن کار و ابزار خان‌کشی، و برای جلوگیری از تغییر فرم نابجای سوزن‌های خان‌کشی بلند، قسمت انتهائی آنها را لازم است یا ناقان‌بندی کنند.

دندانه‌های تراش نهائی، همانند «شائره» عمل می‌کنند و ضخامت یا کلفتی براده‌های تولیدشان در حدود  $0.03 \text{ mm}$  برای مواد سخت،  $0.08 \text{ mm}$  برای مواد نرم خواهد بود. ابعاد سوزن‌های خان‌کشی کاملاً به نوع کار و طرز عمل ماشین آن بستگی دارد و مسلماً متناسب با بزرگ شدن ابزار از لحاظ قطر، ماشین‌های خان‌کشی نیرومندتری هم میبایست برای

بکاربردشان اختیار گردد.

طول سوزن‌ها یا ابزارهای خان‌کشی نیز به نوع کار ارجاعی برای ساخته شدن با این روش ماشینکاری وابسته است و ممکن است تا ۲۰۰ میلی‌متر هم برسد و البته میبایست ماشین از لحاظ طول کورس ماکزیممش با اندازه ابزار مورد نظر هماهنگی داشته باشد. در ابزارهای خان‌کشی هم، مشابه تیغه آرّه‌ها، در فضای خالی بین دندانها با دادن شعاع انحنای مناسبی به پشت لبه‌های برنده، موجباتی را فراهم میسازند که براده‌های تولیدی راحت‌تر خارج شده و یا گیر کردنشان مرغوبیت سطح تراش را کم نکنند و ضمناً در ابزارهای خان‌کشی با طرح مناسب، گام‌دنده‌ها را خیلی زیاد انتخاب نمی‌کنند و در بسیاری موارد امکان دارد در آنها، در هر لحظه دو یا سه دنده بطور همزمان با کار درگیر شده باشند.

### جنس ابزارهای خان‌کشی


جنس سوزن‌های خان‌کشی را از بهترین انواع فولادهای قابل آبکاری انتخاب می‌کنند و نیز امکان دارد برای این منظور از فولادهای تندبر H.S.S. (علامت اختصاری واژه‌های انگلیسی High Speed Steel به مفهوم فولاد تندبر یا سریع میباشد) که جزو آلیاژهای بسیار سخت فولاد میباشند و در آنها عناصر سخت‌کننده‌ای مانند: تنگستن (یا ولفرام)، مولیبدون، کرم، وانادیم و غیره وجود دارد و همچنین «کربورهای سخت یا الماسه‌ها مانند کربور تنگستن» استفاده کنند. در پاره‌ای از تیغه‌های خان‌کشی، تمامی ابزار دارای جنس یکواختی میباشد و حال آنکه مواردی هم وجود دارد که دندانه‌های قابل تعویض آن را سخت‌تر اختیار کرده و بدنه سوزن را نیز از فولاد مناسبی در نظر می‌گیرند تا در صورتی که در حین کار به چند دنده صدمه رسیده باشد، فقط اقدام به تعویض دندانه‌های معیوب بکنند.

معمولاً پس از آنکه تیغه‌های خان‌کشی را ساختند میبایستی با روشی مناسب اقدام به آبکاری آنها کنند به نحوی که تغییر شکل‌های نامطلوبی در آن بوجود نیاید و برای افزایش دوامشان با قشر یا فیلم نازکی از فلز کرم که با عمل «آب کرم کاری» آن را بر روی ابزار می‌نشانند به این خواسته میرسند. نیتروژن کردن سطحی یا اصطلاحاً آبدادن و سخت کردن با مواد مولد نیتروژن یا ازت نوزاد یا تک اتمی که میل ترکیبی زیادتری را نسبت به ازت معمولی داراست از جمله اقداماتی است برای ازدباده کارآئی تیغه‌های خان‌کشی، و برای این کار از سیانورهای مناسبی استفاده می‌کنند.


در ضمن باید دانست که هر قدر هم، جنس ابزارهای خان‌کشی را از بهترین مواد افزایش‌دهی انتخاب کنند، باز هم فرسایش و کند شدن برای دندانه‌هایش وجود دارد و روی همین اصل است که در کارخانجاتی که دارای ماشین‌های خان‌کشی متعددی هستند، در بخش

ابزارسازی کارخانه. ماشینهای سنگزنی مخصوصی بنام «ماشین سنگزنی سوزن خان کشی Broach Grinder Machine» در مجاورت سایر ماشین آلات برای مرمت و اصلاح تیغه‌های گرانتیتم اینگونه دستگاههای فلز تراش نصب می‌کنند.

لبه‌های برنده ابزارهای خان کشی بعلت دارا بودن سختی زیاد، با تندی و شکنندگی همراه میباشند و بعلت حساس بودنشان در برابر ضربات، نیابستی صدمه‌ای بدانها رسانیده شود و یا با قطعات سخت تماس حاصل کنند و در مواردی که روی دستگاه نباشند برای نگهداری صحیح در کارگاه، لازم است آنها را روی قطعات چوبین یا نمد قرار دهند.

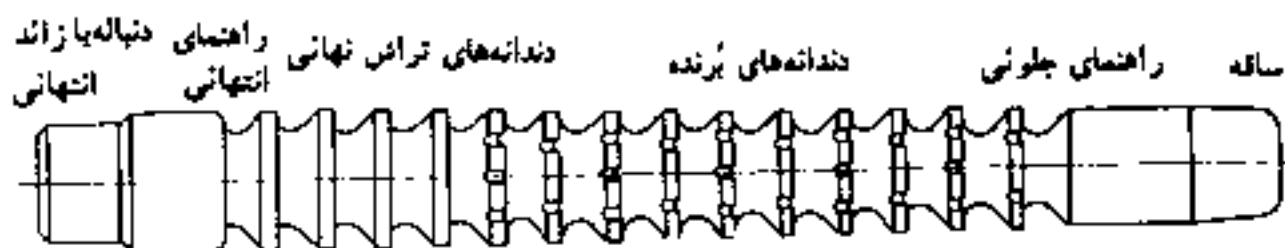


(شکل ۱۸ - A) شکل شماتیکی ساده‌ای از یک ابزار یا سوزن خان کشی نوع «هل دانی» (توجه: ۶ قسمتی که در متن درس برای بخش‌های متمایز آن بیان گردیده بود، بر روی این شکل هم نشان داده شده‌اند).

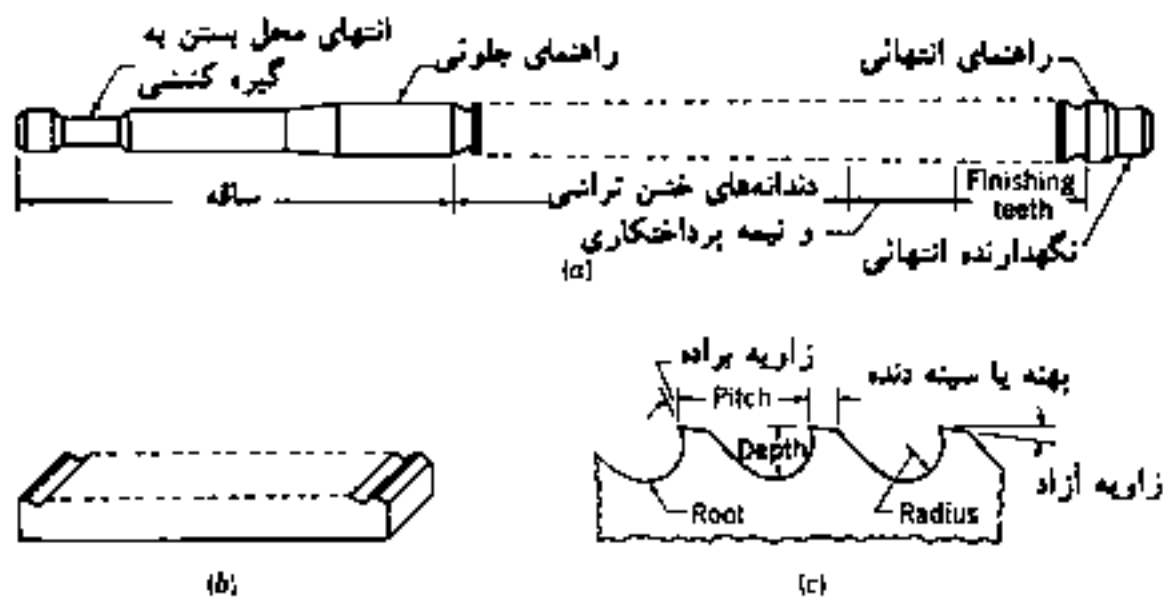


(شکل ۱۹ - A) شکل‌های نماینگر قسمت‌های مختلف تیغه خان کشی و بروقیل دندانه‌های آنها:


- (a) - در بالا، بخش‌های طولی سوزن خان کشی.
- (b) - در پایین و سمت چپ، تیغه خان کشی سطوح خارجی قطعات کار.
- (c) - در پایین و سمت راست، مقطع بزرگ شده دندانه‌های سوزن خان کشی.

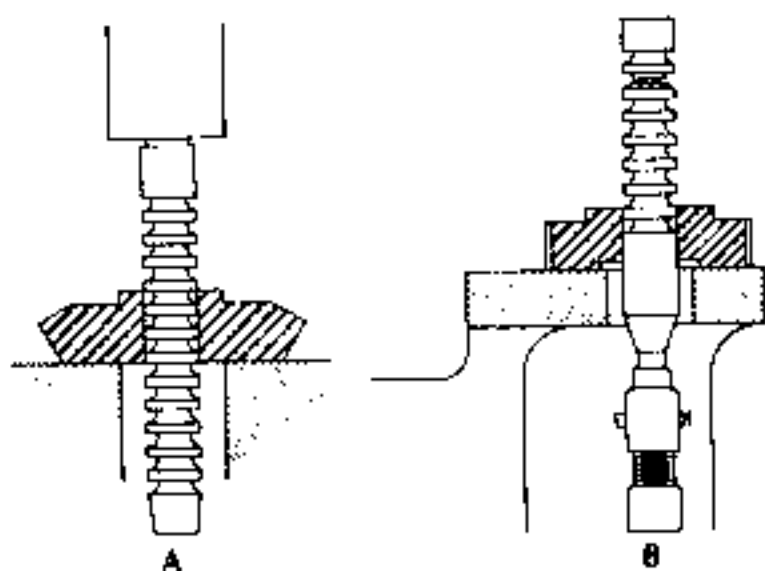

(شکل ۲۰- A) شکل‌های دو طرح کلی سوزن‌های خان کنسی از نظر نحوه اعمال نیروی هم راستای حرکت اصلی آن؛ (B) سمت راست (خان کنسی، کنسی) (A) سمت چپ (خان کنسی، هل دانی).

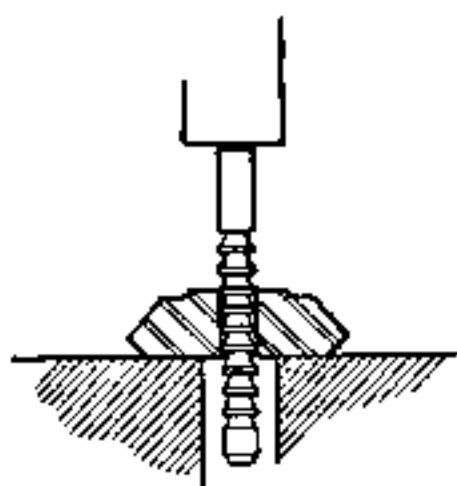


خان کنسی هل دانی یا فشاری

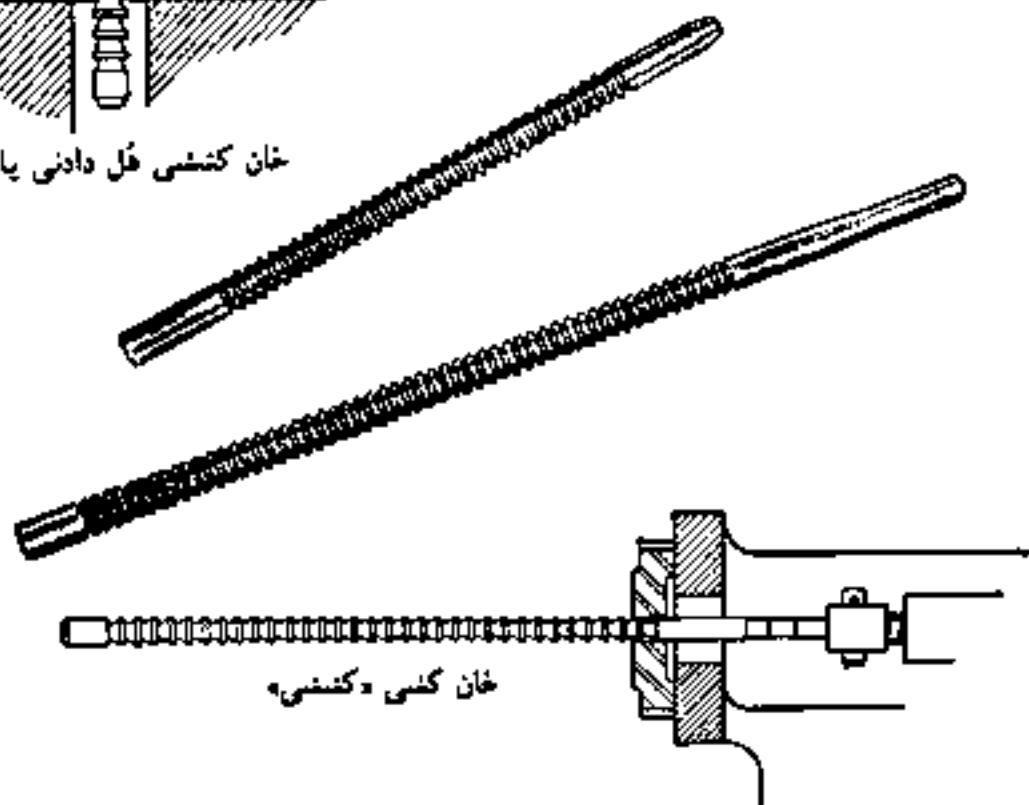


خان کنسی «کنسی»

(شکل ۲۱- A) تیغه‌ها یا سوزن‌های خان کنسی با مقطع «گرده» برای ماشین‌های خان کنسی «کنسی» و «هل دانی».

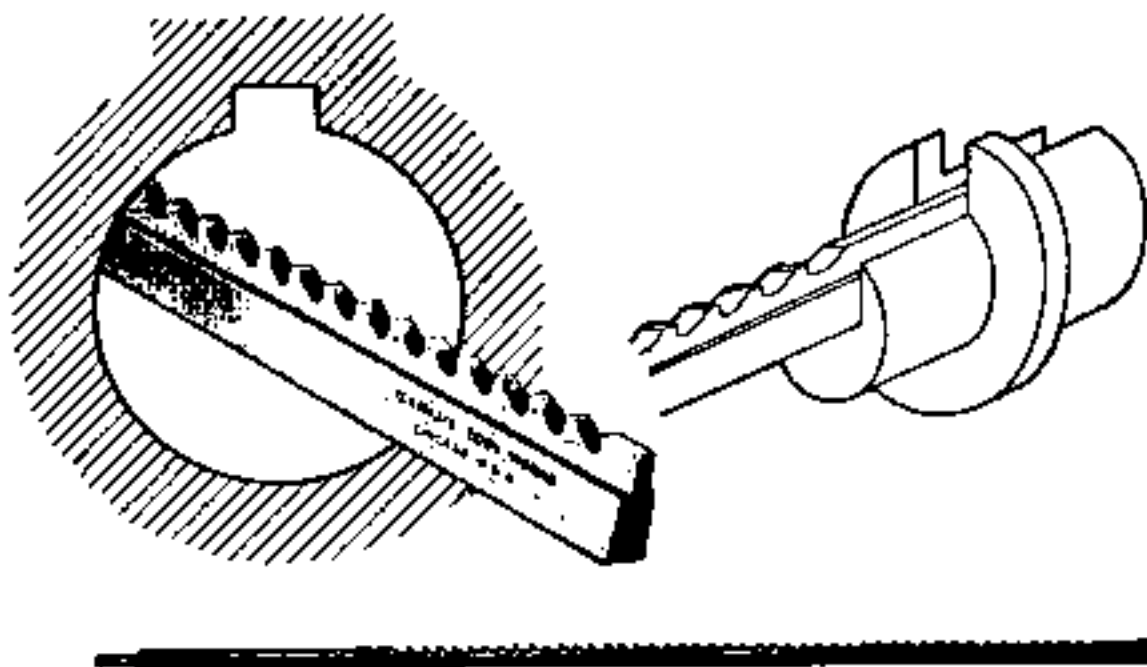

(شکل ۲۲ - A) شکل های نمایشی مربوط به نحوه ساختن تیبار «چاخار» در قطعات کار با عمل خان کنسی، که میتواند خان کنسی «داخلی» و یا «خارجی» باشد.

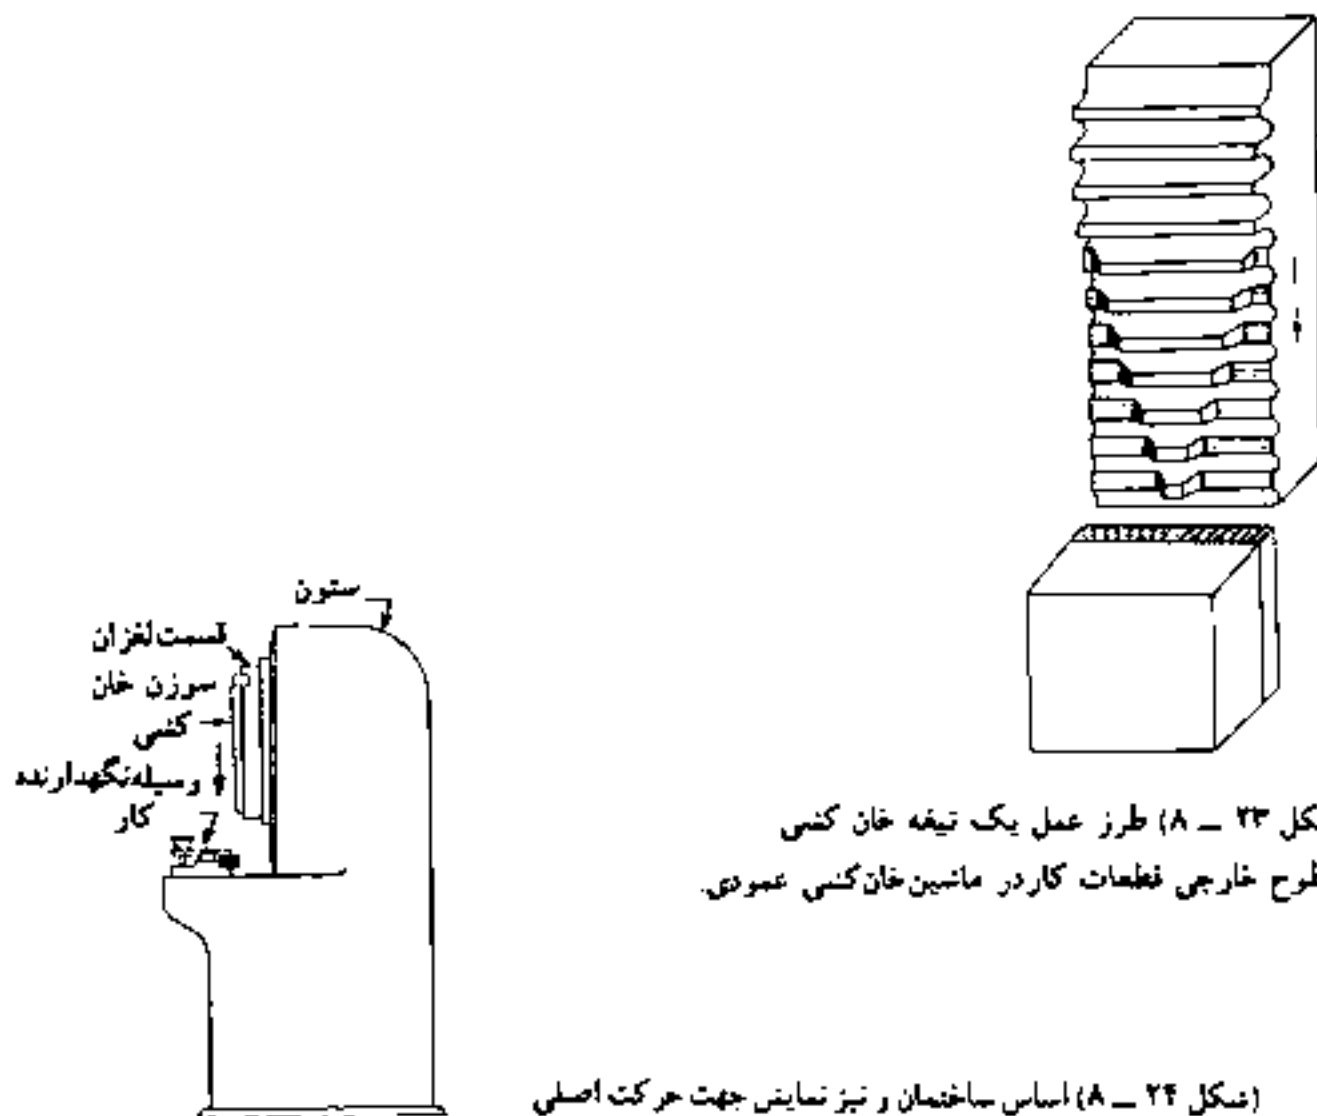

(شکل ۲۳ - A) طرز عمل یک تیغه خان کنسی سطوح خارجی قطعات کار در ماشین خان کنسی عمودی.

(شکل ۲۴ - A) اساس ساختمان و نیز نمایش جهت حرکت اصلی برنسی در ماشین های «خان کنسی عمودی» و برای سطوح خارجی کار.

## اطلاعات فنی مورد نیاز برای طراحی و ساخت «ابزارهای خان کشی»

برای ساختن ابزارهای گران قیمت و در عین حال پیچیده خان کشی، معمولاً به یک سری اطلاعات و یا معلومات و داده‌های فنی، جهت طراحی دقیق شکل مقطع و نیز فرم دندانه‌های آن دارند و برای این منظور مشخصات زیر میبایست شناخته شده باشند:


- ۱ - نوع و جنس ماده‌ای که قرار است خان کشی شود.
- ۲ - اندازه و شکل مقطعی که لازم است خان کشی گردد.
- ۳ - کیفیت صافی سطوح مورد نظر.
- ۴ - سختی ماده در حال ماشینکاری شدن.
- ۵ - مقدار تفرانس مجاز برای ساخت قطعه کار.
- ۶ - تعداد قطعاتی که میبایست با روش خان کشی تولید گردند.
- ۷ - نوع ماشین‌هایی که ابزار ساخته شده را بکار خواهد برد.
- ۸ - طریقه نگهداشته شدن یا بسته شدن دنباله‌های سوزن خان کشی به ماشین مربوطه.
- ۹ - مقدار فشار قابل تحمل، که منجر به شکستن و یا صدمه دیدن آن نشود.

## یاد آوری نکاتی که میبایست در بکارگیری صحیح ابزارها و ماشین‌های خان کشی رعایت کنند

با توجه به شرحی که در مورد ساختمان عمومی ماشین‌های خان کشی و ابزارهای مخصوص آنها بیان شد، ذکر نکات زیر برای بدست آمدن نتایج مطلوب ضروری بنظر میرسد: برای اجرای عمل خان کشی، ابتدا قطعه کار را چنانچه فاقد سوراخ لازمه برای عبور دادن سوزن خان کشی باید، دقیقاً سوراخ گیری کرده و با متنه مناسب سوراخ می‌کنند و در صورت ضرورت برای ایجاد اندازه‌ای که لقی متناسب را برای قسمت‌های راهنمای آن بوجود آورد، ممکن است با ابزار دیگری مثلاً بر قو، این عمل را تکمیل کنند. زیرا همانطور که متذکر شدیم عدم رعایت همین نکته، موجبات انحراف میر را برای سوزن خان کشی سبب خواهد شد.

قطعاتی که هدف از ماشینکاریشان، خسان کشی کردن سطوح خارجیشان باشد را در قالب‌های مخصوصی بسته و محکم می‌کنند و لازم است قبل از شروع عملیات براده برداری با این ماشین‌ها، یکی دیگر از سطوح آن که بعنوان مأخذ و مبدأ مورد توجه قرار می‌گیرد، با یک روش براده برداری دقیق، تراشیده و صافکاری شده باشد. انتخاب مقدار سرعت برش هم از نکات حائز اهمیت بشمار میرود، زیرا سرعت نسبی تنظیم نشده خیلی زود می‌تواند باعث صدمه رسانیدن به ابزار شود و حدوداً  $1 \frac{m}{min}$  تا ۱۵ متر بر دقیقه خواهد بود، مسلماً سرعت برش‌های بالاتر مختص حالاتی است که حجم براده برداری کمتر و تراش سبک‌تر باشد.

معمولاً سرعت برش برای خان کشی فولادهای معمولی  $1$  تا  $2$   $\frac{m}{min}$  و مقادیر بیشتر برای خان کشی قطعات برنجی، برنزی و بطور کلی آلیاژهای نرم‌تر انتخاب خواهد شد و ضمناً در عملیات خان کشی جریان مداومی از مایعات خنک کاری ناحیه براده برداری و مخصوصاً ابزار کار را خنک می‌کند و اصطکاک را نیز تقلیل داده و براده‌های حاصله را شسته و از محل دور می‌آورد.

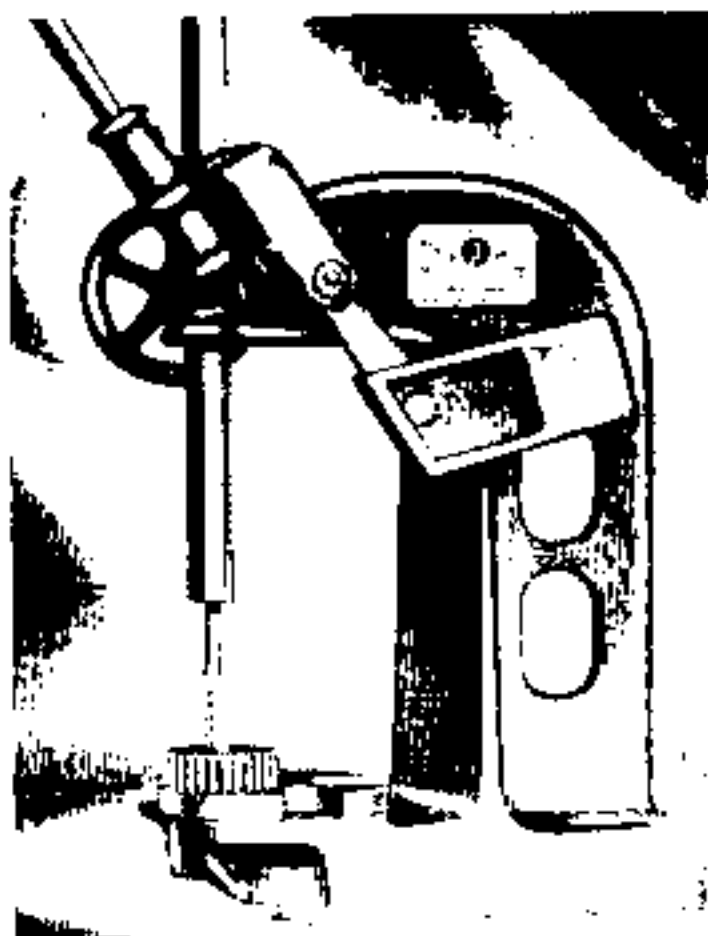

(شکل ۲۵-۸) خان کشی «چاخار» در یک چرخنده یکمک برس دستی مکانیکی، که همانند یک ماشین ساده خان کشی عمودی و داخلی عمل می‌کند.


### انواع ماشین‌های خان کشی **Types Of Broaching Machines**

با توجه به شرحی که درباره اصول اجرای خان کشی، ابزارهای خان کشی و کاربردهای روز افزونش در صنایع ماشین‌سازی بیان شد، همانند سایر ماشین‌های ابزار اختصاصی برای آن گونه‌های متنوعی بوجود آمده است و برای اختصار در اینجا فقط دو نوع کلی‌تر از آن‌ها را که تقسیم‌بندی‌شان مبنی بر جهت حرکت دادن سوزن با ابزار آن (از لحاظ افقی و عمودی بودن) می‌باشد، تشریح می‌گردند که عبارتند از:

**الف - ماشین‌های خان کشی عمودی:** این گونه ماشین‌های خان کشی می‌توانند برای فلز -



تراشی سطوح خارجی و یا داخلی قطعات کار و با روش‌های «کششی» یا «رانشی» بکار گرفته شوند و در مواردی هم ممکن است بجای یک ابزار براده برداری، بطور همزمان دو یا چند سوزن خان کشی را بکار برند (مانند شکل ۲۶ - ۸) که نشان دهنده ماشین‌های خان کشی عمودی چند سوزنه می‌باشد). در انواع مدرن‌تر شده و کاملاً جدید ماشین‌های فوق‌الذکر، بسیاری از عملیات مانند: بارگیری، بستن و باز کردن ابزارهای خان کشی و تخلیه ماشین از قطعات کار بانعام رسیده، تمام اتوماتیک گردیده‌اند و روی همین اصل است که کاربردهای وسیعی را در سری سازی کسب کرده‌اند (شکل ۲۴ - ۸) نیز اساس ساختمان ماشین خان کشی عمودی را نشان میدهد.

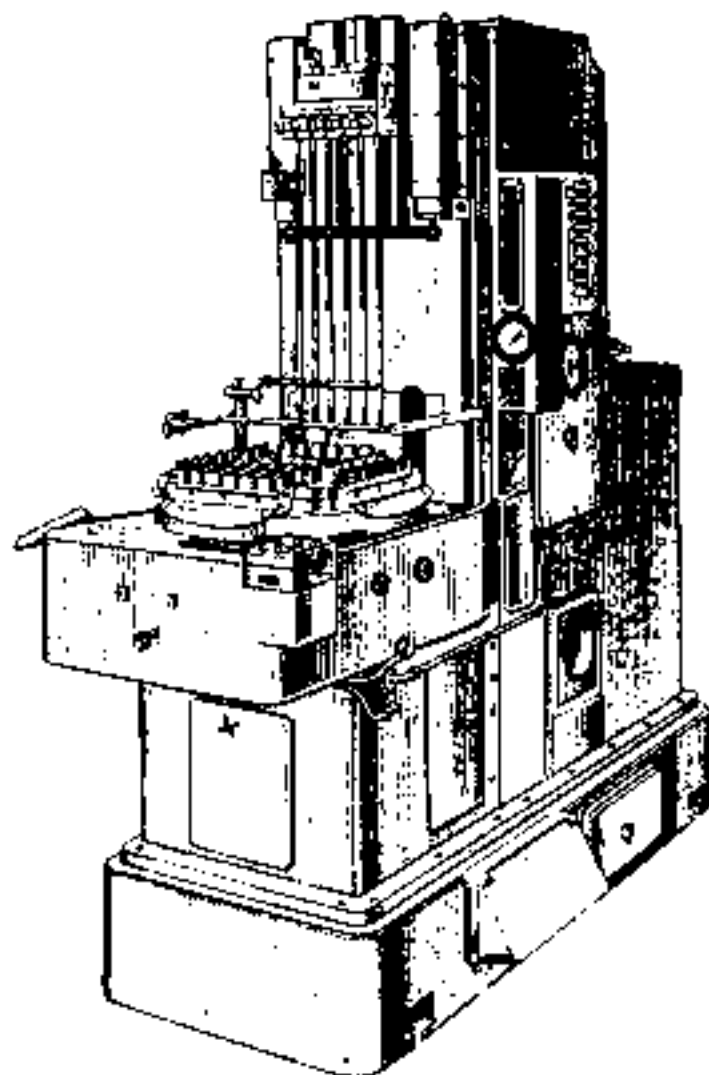


(شکل ۲۶ - ۸) نمای ظاهری یک نوع ماشین خان کشی هیدرولیکی عمودی و «چند سوزنه»


ب - ماشین‌های خان کشی افقی: اگر چه اغلب ماشین‌های خان کشی افقی برای ماشینکاری سطوح خارجی کاربرد دارند ولی عموماً امکانات اجرای خان کشی‌های داخلی برای قطعات با اندازه متوسط هم برایشان فراهم می‌باشد. در شکل (۲۸ - ۸) نمایی دیباگرامی برای تفهیم اساس ساختمان و طرز عمل آن‌ها نشان داده شده است و آنرا در حال مورد استفاده قرار گرفتن جهت «خان کشی سطوح افقی و خارجی» نمایان می‌سازد. پیستون هیدرولیکی که دنباله

دسته‌اش، ابزار مربوطه را از چپ به راست خواهد «کشید» و بیستون مورد بحث در سمت راست ماشین نصب شده است و لذا خان‌کشی از نوع «کششی یا کشیدنی افقی» بشمار می‌آید. برای خان‌کشی‌های داخلی، انتهای ساقه سوزن یا ابزار کار، پس از آنکه از سوراخ قطعه کار عبور کرد، با دست پیچ‌های گیره محکم کننده‌اش میبایست سفت شوند و آنگاه به سوزن خان‌کشی، حرکتی از نوع کششی و از سوی چپ به راست بدهند. نمونه‌ای از کارهایی که میتوان بکمک چنین ماشین‌هایی به آنها شکل داد، ساختن یک «قوس دایره دندانه‌دار شده» میباشد و یا عبارت دیگر، ایجاد کردن دندانه‌هایی همانند چرخدنده‌های ساده معمولی بر روی قطعه‌ایست که محیط آن را قوسی از دایره بوجود آورده است مانند (شکل ۲۷ - ۸).

با ماشین مزبور توانسته‌اند در حالتی که عمق براده‌برداری در حدود ۵ میلیمتر بوده است در مدت یک ساعت، تعداد ۱۸۰ عدد قوس دندانه‌دار شده را خان‌کشی کنند. از جمله کارهایی که بر

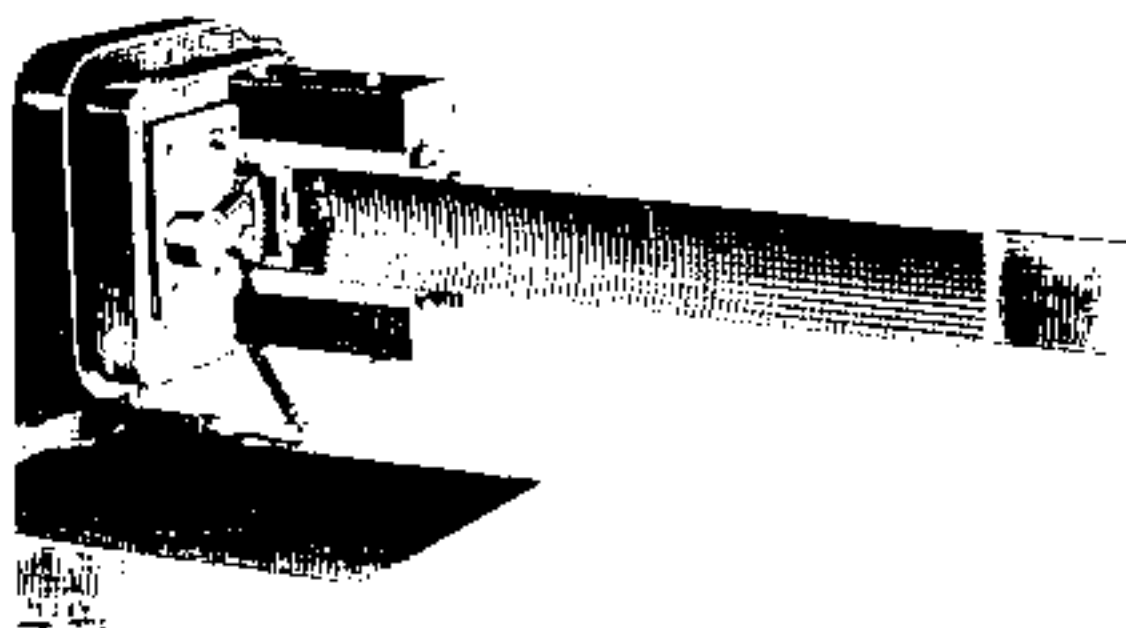


(شکل ۲۷ - ۸) نحوه ساختن قوس دایره دندانه‌دار شده با ماشین خان‌کشی افقی سطوح خارجی بوسیله یک سوزن یا ابزار خان‌کشی مخصوص که برای همین کار خاص طراحی گردیده است.

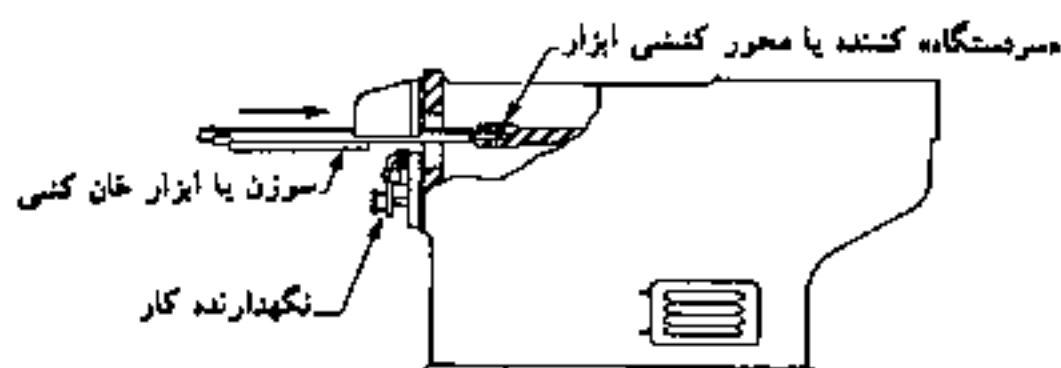

(شکل ۲۸ - ۸) شکل دیاگرامی ساده‌ای از ماشین خان‌کشی افقی

روی نوع ویژه‌ای از ماشین‌های خان‌کشی افقی قابل اجراست. بوجود آوردن شیارهای ماریچی در داخل لوله‌های سلاح‌هایی نظیر تفنگ‌ها و توپ‌های سبک است و بایستی مکانیزمی در ماشین بکار گرفته شده باشد که با ترکیب یک «حرکت کششی» و یک «حرکت چرخشی» شیار «ماریچی شکل» را در درون کار، ماشینکاری خان‌کشی کند.

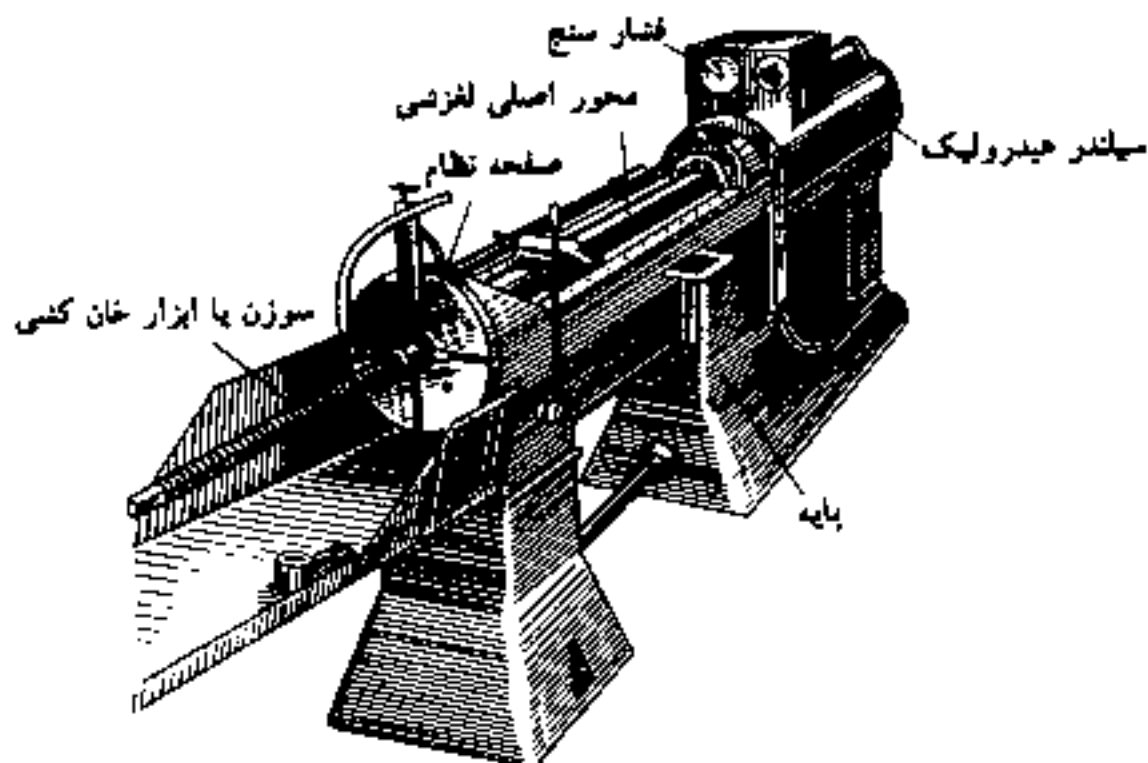

(شکل ۲۹ - ۸) شکل شماتیکی نشان‌دهنده نمای ظاهری قسمت‌های مختلف یک نوع ماشین خان‌کشی افقی و سوزن یا ابزار خان‌کشی مرتبط به آن.

«ماشین‌های مخصوص تولید چرخدنده‌ها»  
 "Special types of Gear Production Machines"

بررسی اهمیت چرخدنده‌ها در صنعت و مراحل تولید و ساخت آن‌ها

چرخدنده‌ها جزو مهم‌ترین اجزای ماشین محسوب می‌گردند و کمتر مکانیزم و ماشین و دستگاه صنعتی وجود دارد که به گونه‌ای در آن تعدادی از انواع چرخدنده‌ها بکار گرفته نشده باشد. اهمیت چرخدنده‌ها در صنایع و ماشین‌سازی از آنجا مشهود میگردد که اصولاً چرخدنده را «نشانه یا سمبل صنعت» میدانند و در اکثر آرم‌های فنی، پنحوی شکل چرخدنده را می‌گنجانند. چرخدنده‌های مختلف برای آنکه بتوانند نقش خود را بخوبی بعنوان اجزای ماشین حساس و دقیق ایفاء کنند معمولاً در مواردی که قرار باشد توان یا قدرت بالایی را انتقال دهند، بطور کلی سیستم تولیدشان میبایست مراحل زیر را طی کند که عبارتند از:

۱- انجام محاسبات پارامترهای مهم هندسی آن بکمک فرمول‌ها و روابطی که برای یکایک آن‌ها وجود دارد و میتواند بر مبنای سیستم متریک (دنده‌های مدولی و میلیمتری) و یا سیستم اینچی (که در آن گام دنده روی دایره گام «سیر کولاریچ Circular Pitch» نام دارد و مسلماً بر حسب اینچ اندازه‌گیری می‌شود، با مراجعه به مطالب ذکر شده در این مورد در کتابهای حساب فنی) باشد و سپس تهیه نقشه‌های کارگاهی برای ساختن چرخدنده مورد نظر.

۲- انتخاب جنس و ماده مناسب برای تولید چرخدنده از آن، زیرا عدم انتخاب صحیح از این لحاظ، فرسایش و استهلاک بی‌موقع و زودرس دنده‌ها را بدنبال خواهد داشت.

۳- بکارگیری روشی مناسب برای تراشیدن چرخدنده (که در این فصل از کتاب، به شرح اختصاری پاره‌ای از روش‌های معمولی و صنعتی تر از نظر جنبه‌های اقتصادی تولید، خواهیم پرداخت). لازم بیادآور است که ممکن است چرخدنده‌ها را با روشهای غیر براده برداری مانند: پرس (بریدن چرخدنده از ورق)، ریخته‌گری معمولی، ریخته‌گری تسزریقی و غیره نیز برای مصارف خاصش تهیه کنند.

۴- اتمام عملیات نهائی براده برداری با ابزارهایی مانند «اصلاح کننده‌های چرخدنده‌ها Gear Shavers» و بکمک ماشین‌های ویژه‌ای که آنها را بکار می‌برد، که با این گونه دستگاهها، آثار فلز تراشی ابزارهایی نظیر تیغه فرزها را که صافی مطلوب را نمی‌توانند داشته باشند، محو

نموده و برای چرخدنده در قسمت‌هایی که می‌خواهد بسا دنده بسعدی، درگیر شود همواری متناسب‌تری بوجود می‌آورند.

۵ - بکارگیری عملیات حرارتی، که معمولاً برای چرخدنده‌های ناقل قدرتهای بالا کاربرد دارد و سخت کردن دندانه‌های چرخدنده‌ها، که از نوع «سختی سطحی» خواهد بود، در این مرحله انجام گرفته و متعاقب آن، با سنگ زدن دندانه‌ها، سیکل تولید را پایان میرسانند.

۶ - انجام آزمایشات لازمه روی چرخدنده‌های ساخته شده و بررسی انطباق آن‌ها با مقدار تیرانس‌های مجاز، و در نتیجه آماده شدن کامل دنده برای نصب شدن در محلی که باید بکار گرفته شود.

طریقه ساخت چرخدنده‌هایی نظیر: دنده‌های ساده، دنده‌های مارپیچ، دنده، شانه‌ای یا میله‌های دنده شده و نیز چرخدنده‌های مخروطی ساده، با استفاده از تیغه فرزهای دنده‌تراش معمولی و انتخاب ماشین‌های فرز عادی بعنوان دستگاههای فلز تراشی سازنده آن‌ها، چون قبلاً مورد بحث قرار گرفته، لذا در این بخش از کتاب فقط سه عنوان زیر تحت بررسی فنی مختصر قرار می‌گیرد:

۱ - دنده تراشی غَلَطِيّی با ماشین‌های فرز غلطکی.

۲ - چرخدنده تراشی کله‌زنی با ماشین‌های مخصوص کله‌زنی (رفت و آمدی) دنده‌تراش.

۳ - چرخدنده تراشی مخروطی با ماشین‌های مخصوص تولید چرخدنده‌های مخروطی

نوع ساده یا لبه مستقیم و همچنین انواع چرخدنده‌های مخروطی و در عین حال مارپیچ. ضمناً لازم به تذکر است، در این بررسی محاسبات مربوطه را به سه بخش حساب فنی چرخدنده‌سازی محول می‌کنیم.

## ۱ - چرخدنده تراشی غَلَطِيّی 'Gear Hobbing'


شرح کلی تراش چرخدنده‌ها با روش غلطی و مشخصات عمومی ابزارهای آن‌ها: اصول تراش چرخدنده‌های مختلف با روش غلطی، بر این اصل استوار است که در آن‌ها قطعه کار حول محورش دارای حرکت دورانی با چرخشی متناسب از لحاظ تعداد دوران است و در همان حال ابزارهای کار که در این جا معمولاً شباهت به فرزهای حلزون تراش دارند و در زبان انگلیسی به آن‌ها Hob به مفهوم «ابزار قالب تراش یا ابزار تراشنده مارپیچی شکل» می‌گویند نیز دوار می‌باشند و با حرکت کردن به سمت جلو در پیرامون قطعات کار با آن‌ها درگیر شده و تدریجاً دندانه‌هایی بفرم دلخواه در قطعه کار بوجود می‌آورند و اختلاف فاحشی که این طریقه با روش‌های عادی با معمولی فرزکاری دارد آنست که دستگاه تقسیمی در سیستم ظاهری دنده‌سازی دیده نمی‌شود ولی تقسیم دنده بصورتی منظم در محیط کار انجام می‌گیرد. قطرهای دایره‌های گام قطعه

کار و ابزار تراش دنده با روش غلطکی و سرعت‌های نسبی دورانی آن‌ها از جمله عواملی هستند که بر مبنای محاسبات خاصی که بطور دقیق مقادیرشان را مشخص می‌سازند، دنده‌هائی در فواصل منظم برای کار ایجاد می‌کنند.


اکثراً ابزارهای دنده‌تراشی غلطکی را از نوع «باپروفیل اولونست و یک راهه» در نظر می‌گیرند و ساختمان آن‌ها (با توجه به شکل ۱ - ۹) طوریست که راههایش در امتداد طولی و بطور عمودی نسبت به زاویه شیب مارپیچ، توسط شیارهای فرزکاری شده قطع گردیده‌اند و بعلاوه دار بودن تعدادی شیار، یک ردیف از دندانه‌های برنده نسبت به سطحی که قرار است براده برداری شود، با مقطعی تقریباً دوزنقه‌ای شکل بوجود می‌آورند. در واقع می‌توان فرض کرد که پروفیل اصلی اغلب ابزارهای تراش چرخنده‌ها از طریق «غلتیدن» (در مورد نحوه نوشتن واژه غلطیدن یا غلتیدن به تذکری که در چند سطر بعد داده شده است مراجعه فرمائید) همانند چرخنده شانه‌ایست (که در کارگاههای معمولی، دنده شانه‌ای میلیمتری را چنانچه تیغه فرزهای «مدولی و دست ۸ نائی» موجود باشند همواره با نمره Nr:8 یا No:8 از مدول مفروض فرزکاری می‌کنند). مقدار زاویه فشار دنده‌ها که به آن زاویه شیب یک طرفه هم می‌گویند، اغلب به اندازه  $\alpha = 20^\circ$  می‌باشد. (در شکل ۲ - ۹ هم با  $\alpha$  این زاویه نشان داده شده است) و لازم به یادآوریست که روی بیشتر تیغه فرزهای معمولی دنده‌تراش هم مقدار زاویه مزبور را با علامت زاویه و نوشتن  $20^\circ$  در کنار آن، جزو اطلاعات فنی مربوط به تیغه فرز دنده‌تراش قید می‌کنند.

در پاره‌ای از مصارف ویژه، زاویه فوق‌الذکر میتواند یکی از زوایای استاندارد شده زیر بعنوان زاویه فشار دنده‌ها باشد که عبارتند از:  $25^\circ$  و  $22/5^\circ$  و  $14/5^\circ$  و گاهی اوقات هم ممکن است به  $\alpha = 30^\circ$  برسد.

تذکر: نکته‌ای که میبایست در اینجا متذکر گردیم اینست که: اصولاً چون کلمه «غلطیدن»

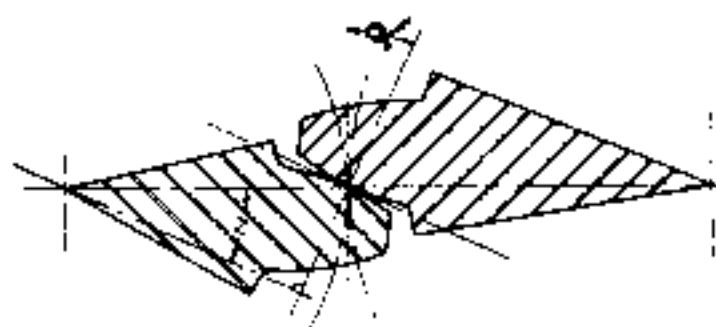


(شکل ۲ - ۹) شکل ساده‌ای برای نمایش زاویه فشار بین دندانه از چرخنده‌های درگیر شده با هم.

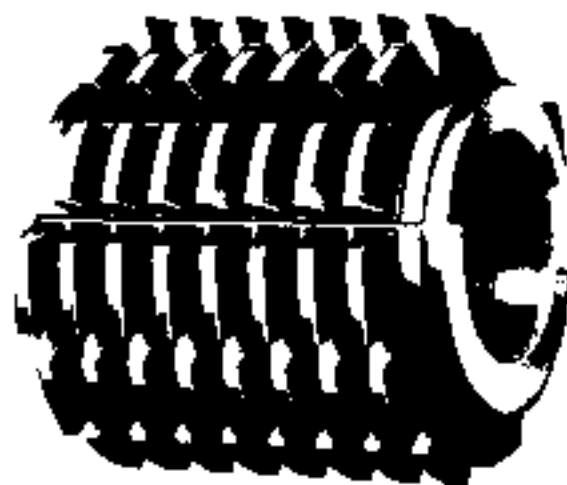

(شکل ۱ - ۹) تیغه فرز غلطکی برای تراشیدن چرخنده «ساده» از طریق غلط زدن ابزار و کار در بیرامون یکدیگر.

واژه ایست «فارسی» بنابر این دیکته صحیح آن لازمست «غلطیدن» باشد و چون این کلمه «مقرب» شده یا ظاهراً به کلمات عربی مبتدل گردیده است بطور نادرست «غلطیدن» نوشته می شود و با توجه

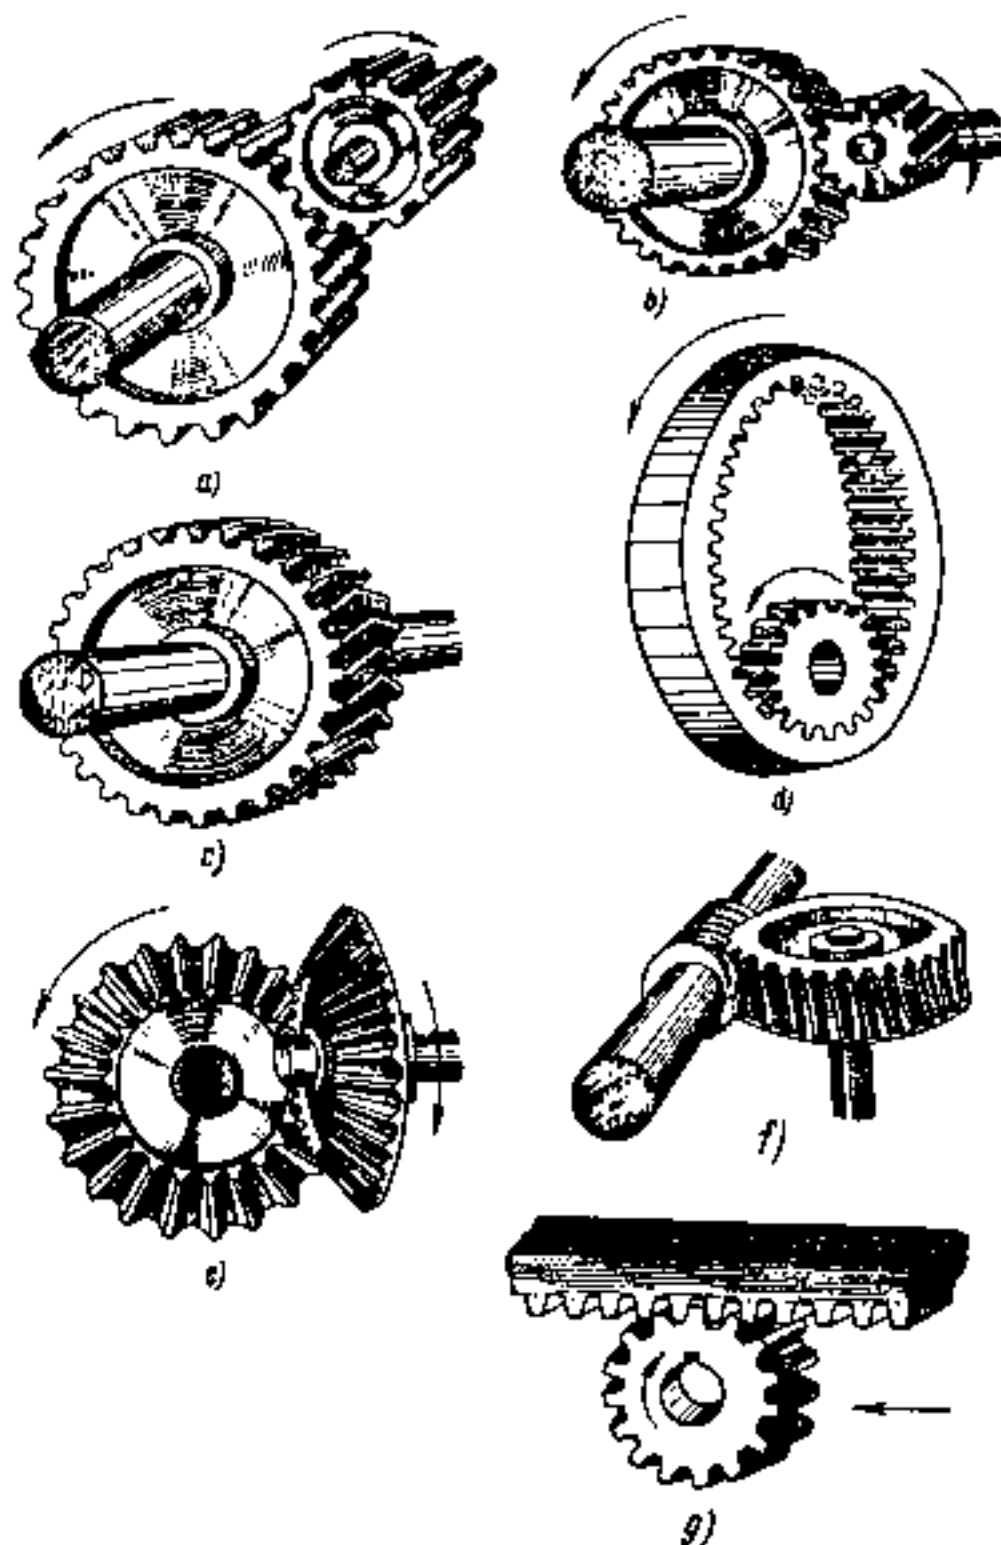


Toothed gearing.

a - spur gears, b - parallel helical gears, c - herringbone gear, d - external and internal gears, e - straight bevel gears, f - worm and wheel, g - rack and pinion.


(شکل ۳ - ۹) چند نمونه از چرخنده‌های مختلف یا «چرخ‌های دندانه‌دار شده».

(a) - چرخنده‌های ساده (با محورهای موازی). (b) - چرخنده‌های مارپیچ با محورهای موازی. (c) - چرخنده چنانگی یا مارپیچ دو طرفه. (d) - چرخنده خارجی و داخلی (درگیری دنده‌ها از داخل است). (e) - چرخنده‌های مخروطی مستقیم یا مخروطی ساده. (f) - حلزون و چرخ حلزون (g) - دنده‌شانه‌ای و دنده پینیون (پایانده ساده درگیرنده با آن)


به این استدلال، اگر «تیغه فرزهای غلتان، ابزارهای غلطکی و عمل غلتیدن» را با حرف «ت» بنویسیم با حالتی که حرف عربی «ط» را برای این منظور بکار گرفته باشیم، تفاوتشان انتخاب نوشته درست با نوشته رایج میباشد.

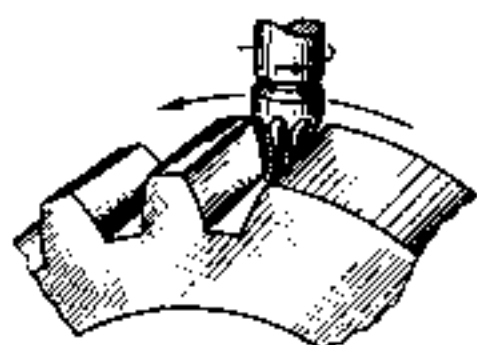


(شکل ۵-۹) - تراش چرخنده ساده با فرز دنباله دار  
یا انگشتی مخصوص دارای پروفیلی بفرم منحنی بغل دنده.

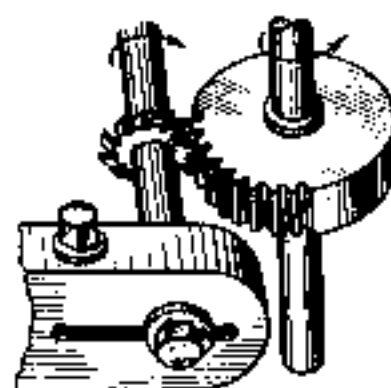

(شکل ۴-۹) تراش چرخنده ساده با تیغه  
فرز دنده تراش معمولی.

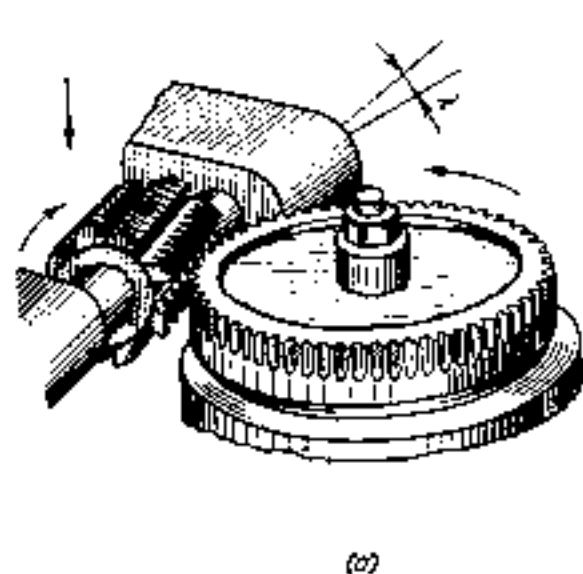

(a)

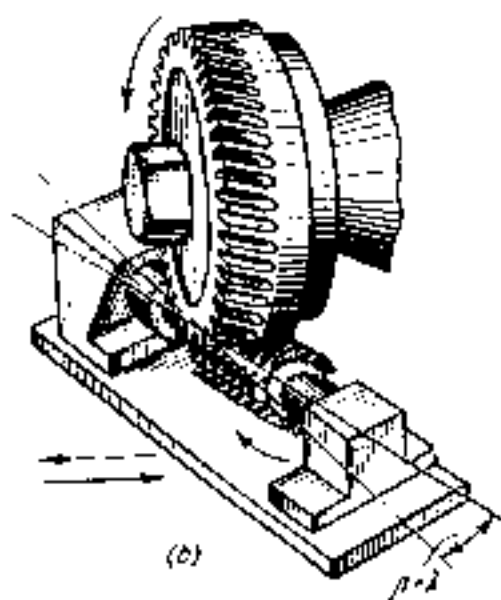


(b)


(شکل ۶-۹) تراشیدن چرخنده با استفاده از ابزارهای مخصوص فرزکاری غلطکی دنده‌ها.

- (a) - غلطکی تراشی چرخنده ساده.
- (b) - غلطکی تراشی چرخنده مارپیچ.



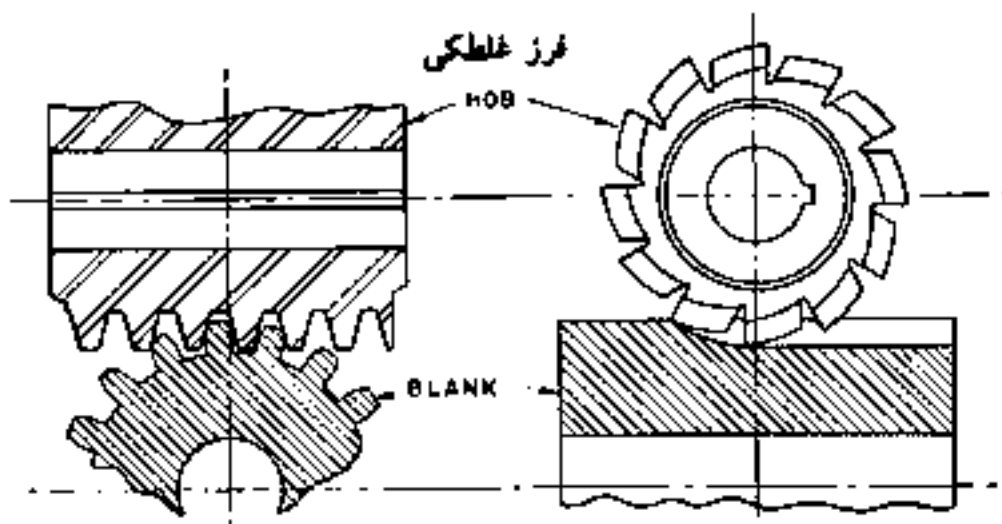


(شکل ۷-۹) اصول تراشیدن یک چرخدنده ساده با استفاده از فرز ویژه غلطکی تراشی دنده (شکل در دو نشان داده شده است) و واژه هم به مفهوم ماده خام آماده شده برای عملیات ماشینکاری میبایند.

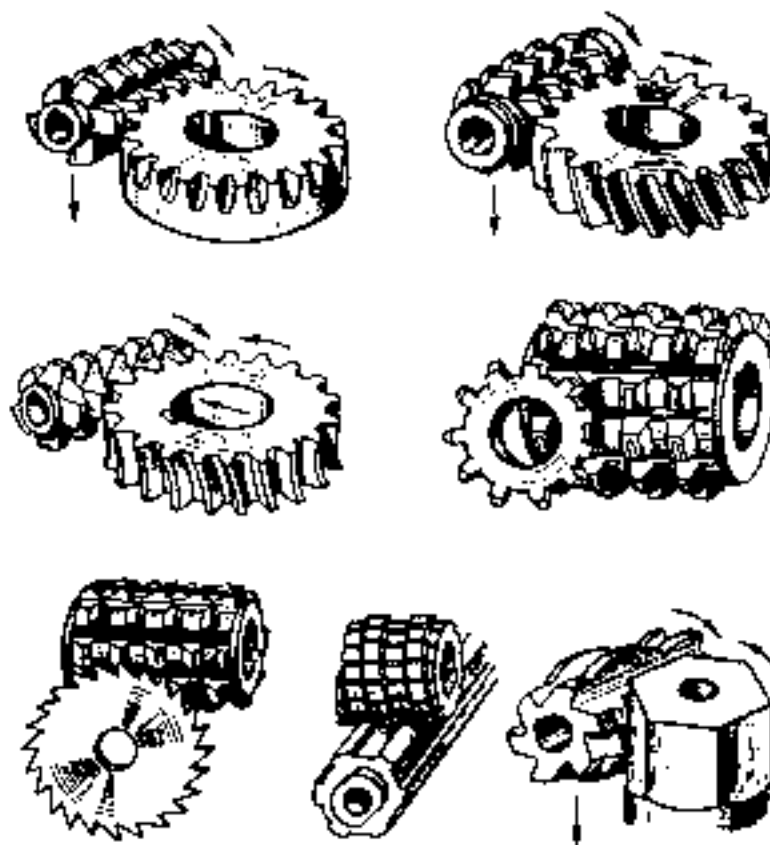

(شکل ۸-۹)

قطعات کار مختلفی که میتوانند «غلطک تراشی» شوند یا با ابزارهای فرزکاری «غلطک تراشی» مخصوص هر کار ساخته شوند (با توجه به جهت‌های دوران ابزار و کار و نیز جهت باردهی عمقی).

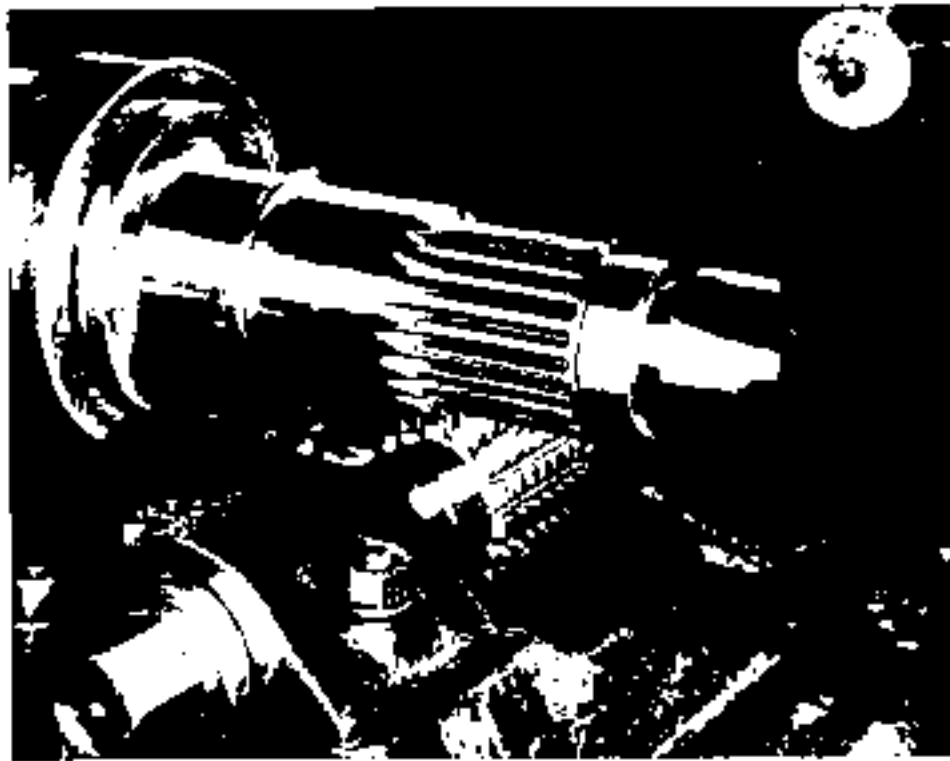


(شکل ۹-۹) نکل حفیسی جگونی ساخته شدن یک چرخنده ساده یکمک روش غلطکی تراشی دنده.

**جگونی تراشیدن چرخنده‌های مختلف با ماشین‌های دنده‌تراش «غلطکی»**  
 بطور کلی برای ساختن انواع چرخنده‌هایی که تراشیدن آن‌ها با روش فوق امکان‌پذیر باشد، ابزار تراشنده را روی محور اصلی ماشین‌هایی که منحصرأ برای اینگونه عملیات طراحی و ساخته شده‌اند می‌بندند و روش بستن ابزار غلطکی نیز همانند مرتبط ساختن تیغه فرزهای معمولی دنده‌تراش به محور اصلی ماشین‌های فرز افقی است. در مقابل ابزار هم کار مورد نظر که قطر خارجی و سایر ابعاد ماده خامش به اندازه مطلوب تراشکاری شده است بر روی محوری جداگانه مستقر می‌گردد و بسته به اینکه زاویه فضائی بین محورهای هندسی دو محور فوق‌الذکر چه مقدار باشد انواع چرخنده قابل ساخت با چنین روشی میتواند عبارت باشد از: چرخنده لبه مستقیم یا دنده ساده (Spur Gear) که پیچشی در شکل دندانه‌های آن وجود ندارد (شکل «۹-۶a» بطور شماتیکی و «شکل ۹-۹» بطور حقیقی تراشکاری غلطکی چرخنده لبه مستقیم را نشان میدهند).

چنانچه هدف تراشیدن چرخنده مارپیچ یا کج باشد، میبایست زاویه انحراف دنده‌ها را در انحراف کلی بین محورهای هندسی و فضائی آن‌ها دخالت دهند تا محصول چرخنده‌ای باشد با لبه دندانه‌های مورب یا دنده مارپیچ (Helical Gear) (شکل «۹-۶b» نشان دهنده اصول غلطکی تراشی چرخنده مارپیچ با تجسم زاویه انحراف کلی محورها میباشد و شکل «۹-۱۰» هم نمایشگر منطقه ماشینکاری غلط تراشی دنده مارپیچ خواهد بود).

تراشیدن چرخهای حلزونی که با محورهای حلزونی پس از ساخته شدن، کار خواهند کرد از روشی مشابه پیروی می‌کند، با این تفاوت که ماده خام «قطر تراش» و نیز «انحنای قوس سر دندانه‌هایش» با توجه به فرمولهائی که برای محاسبه آنها وجود دارد، قبل از قرارگیری در ماشین تراشی غلطکی دندانه‌ها، با ماشین تراش معمولی یا روشی دیگر، آماده شده‌اند.

با توجه به شرایط بالا در مورد انواع دنده‌ها، بایستی فرز غلطکی با اندازه زاویه محاسبه شده‌ای مایل قرار داده شود و در حالی که هر دو محور میچرخند، تحت یک حرکت جبری، مانند یک دستگاه حلزون و چرخ حلزون درگیر شوند و در مقابل هر گردش کار، فرز غلطکی میبایستی به اندازه تعداد دندانه‌ای که قرار است در آن بوجود آورد، آنرا به فواصل مساوی دنده کرده باشد و بنابراین در فرزکاری‌های غلطکی دنده‌ها، براده برداری بدون انقطاع صورت می‌گیرد و حال آنکه در ماشین‌های فرز معمولی در هنگام تقسیم کردن دنده‌ها براده برداری قطع می‌شود. ضمناً با باردهی تدریجی ارتفاع با گودی کامل هر دنده را هم در حین غلطک زدن دنده‌ها بی‌آنکه ماشین را خاموش کنند میتوانند کامل نمایند.

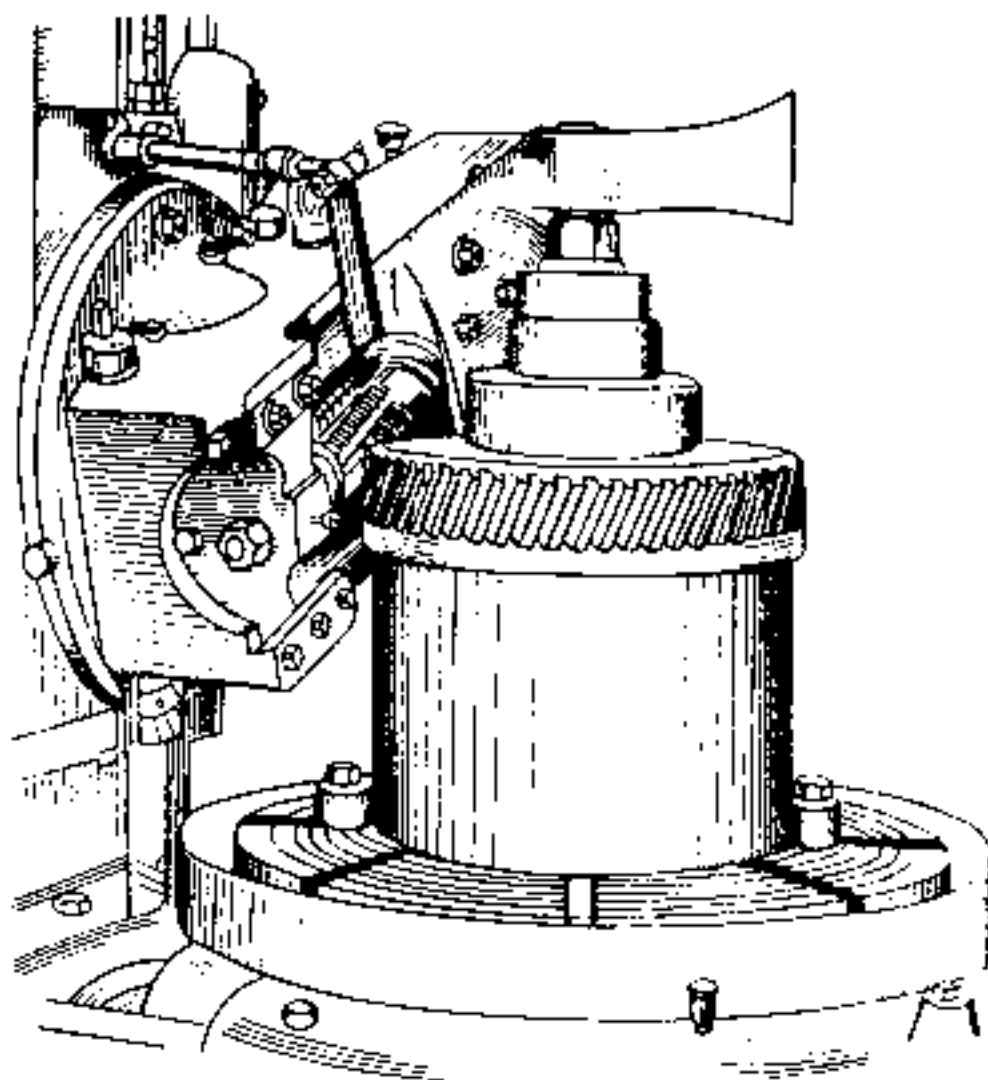

(شکل ۱۰ - ۹) نمایی شماتیکی برای نشان دادن «غلطک زدن یک چرخدنده مارپیچ»

## مزایای غلطکی تراشی چرخنده‌ها نسبت به فرزکاری معمولی آنها

با توجه به شرحی که در مورد دنده تراشی با استفاده از ابزارهای غلطکی بیان شد ملاحظه می‌گردد که از مزایای زیر که محاسن آنها نسبت به روش‌های عادی محسوب می‌شود برخوردارند:

- ۱ - ساختن دنده‌ها به زمان بسیار کمتری نیاز دارند، سریعتر ساخته شده و در نتیجه ارزان‌تر تولید می‌گردند.

- ۲ - دقت ساخت بالاتر بوده و تقسیم شدن دندانه‌ها در محیط چرخنده یکساخت‌تر است.

- ۳ - احتیاجی به دستگاهی همانند دستگاه تقسیم معمولی و محاسبات مربوطه ندارند، و اغلب بکمک جداولی که همراه ماشین دنده تراش غلطکی وجود دارد یا بر روی جای مناسبی از آن الصاق شده است، نسبت حرکات چرخشی کار و ابزار و سایر عوامل مؤثر را تنظیم می‌کنند.
- ۴ - امکان تراشیدن غلطکی چرخنده‌های ساده، مارپیچ، کج، چرخ حلزون و نیز پیچهای حلزونی با سهولت خیلی زیادتری بر رویشان وجود دارد.

## ۲ - چرخنده تراشی «کله‌زنی» Gear Shaping

در این روش تولید چرخنده، اساس کار بدین ترتیب است که ابزار تراشنده چرخنده، دارای حرکت رفت و آمدی است و در واقع با حرکت نوسانی خود، همانند عملیات صفحه تراشی از قطعه کار براده برداری می‌کند و می‌توانیم ساخت چرخنده‌ها را با این سیستم تولیدی به دو گروه متعایز زیر تقسیم‌بندی کنیم:

- (۱) - کله‌زنی دنده از طریق تقسیمی. (۲) - کله‌زنی دنده از طریق غلطزدن یا

غلطکی.

در سطور زیر به شرح اصول اجرای هر کدام از دو روش فوق می‌پردازیم:

### (۱) - «کله‌زنی دنده» از طریق تقسیمی Indexing Method of gear shaping

ماشینی که برای این منظور بکار گرفته میشود، در عمل همان «ماشین صفحه تراش عمودی با کله‌زنی» است که قبلاً در بخش‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته است و بر روی آن ابزاری که دارای فرمی مشابه پروفیل دنده مطلوب است مستقر شده و با حرکتی در امتداد قائم از بالا به پائین، عمل براده برداری را انجام میدهد و پس از اتمام ماشینکاری هر شیار، با دستگاه تقسیمی که در زیر مسیر تراش قرار دارد و کار بدان متصل است بوسیله چرخانیدن دسته تقسیم دستگاه فوق‌الذکر، و با توجه به محاسبه‌ای که پیش از شروع کار برای آن صورت گرفته است، مقدار تقسیم دنده را بوجود می‌آورند.

مسلماً دقت چرخنده‌های تراشیده شده با این طریقه، با فرم ابزار کله‌زنی و نیز میزان دقتی که در تقسیم‌بندی فواصل دنده‌ها بکمک دستگاه تقسیم اعمال شده است وابستگی دارد ولی