

(شکل ۳۷ - ۱۰) طرز نیز کردن و اصلاح
لبه‌های برنده یک قلاویز بر روی ماشین
سنگ ابزار تیز کنی انپورسال

«ظریف کاری» یا پرداختکاری سایشی نهائی

قطعات کار سنگ‌زنی شده با ماشین‌های معمولی ساینده، باز هم در سطوحشان ناهمواریهایی دارند که در مواردی میبایستی تا حد ممکنه آنها را نیز مرتفع و یا برطرف سازند. این ناهمواریهای ظریف چنانچه بر روی سطوح لغزشی قطعات ساخته شده، مثلاً بر روی راههای میزهای ماشین‌های ابزار و یا در مسیر لغزش سوپرت‌های آن موجود باشند، نمیتوانند تولید اصطکاک کنند. نقاط بلند این سطوح بتدریج سائیده شده و در نتیجه ذرات ریز جدا گردیده از چنین قطعاتی با روغن‌ها و مواد چربکاری کننده بکار برده شده بین آنها، خمیری از مسخروط همگی آنها بوجود می‌آورند که در اثر وجود خطر سائیدگی بوسیله مجموعه‌شان، احتمال فرسایش زیادتر برای اجزاء ماشین مورد نظر بیشتر می‌شود و بالاخره امکان دارد حالتی را ایجاد کنند که قطعات میزان شده قبلی، مانند زبانه میله‌ها یا محورها در یاتاقانها و یا سوپرت‌های ماشین‌های ابزار و غیره لغزی‌های کاملاً غیر مجازی را پیدا کنند و موجبات کاهش دقت ماشینکاری قطعات کار بکامک آنها فراهم شود.

با توجه به استدلال فوق، معلوم می‌شود که میبایستی پاره‌ای از اجزاء تشکیل دهنده ماشین - آلات که مزاحل تراشکاری، سخت کاری و سنگ‌زنی‌های آنها به اتمام رسانیده شده است را برای حصول اطمینان بالاتر از شرایط کار بردشان، لازمست صیقل کاری و پرداختکاری نهائی شوند و جهت نیل باین مقصود هم روش‌های متفاوتی وجود دارند که میتوانند این خواسته‌ها را برآورده سازند و در سطور زیر اصول اجرای هر طریقه تشریح می‌گردد، بنابراین ظریف کاری قطعات کار میتواند شامل عملیات زیر باشد:


۱- هونن (با تلفظ واژه آلمانی Hone) یا پرداخت داخلی سیلندرها Hone-»

پرداخت داخلی سیلندرها و بطور کلی سوراخهای ایجاد شده قبلی در ماشین آلات را که اعمالی مانند: سوراخکاری، برقکاری و حتی سنگ کاری اولیه بر روی آنها اجراء شده است را «هونن یا سنگ زنی کششی» گویند و ابزار یا ابزارهایی را که عهده دار انجام چنین عملی میباشند در زبان انگلیسی Hone نامیده میشوند. در هر حال اگر سنگ زنی کششی یا هونن را در مورد سیلندری اجراء کرده باشند، سطوح «آب بندی شده» و بسیار همواری را در داخل کار بدینوسیله نمایان ساخته اند که دسترسی به آن کیفیت با ابزارهای معمولی امکان پذیر نمی توانست باشد. در این عمل ماده سائیدنی که به فرم میله ای از پودر بسیار دانه ریز و ظریف میباشد روی سطحی از کار که قبلاً آماده پرداخت کاری شده است با فشار کمی گردانده و کشیده می شود و با باردهی هائی در مرز هزارم های میلیمتر میتوان در مجموع $0/1$ میلیمتر (بطور تقریبی) از پرداخت سائی با روش هونن انتظار داشت و در ضمن می توان علاوه بر سطوح داخلی قطعات کار، در مواردی هم قسمت های خارجی را پرداخت نمود.

یکی از بزرگترین کاربردهای سنگ زنی کششی یا هونن، پرداخت کاری سیلندرها و موتورهای درون سوز مانند موتور اتومبیل ها میباشد که میبایست اندازه هائی کاملاً یکسان برایشان بوجود آورد. ابزاری که جهت اجرای این خواسته بکار گرفته میشود «درفش سنگ کاری» است که شباهت به برقوی متحرک دارد و قطر خارجی آن قابل تنظیم است و در محیط آن میله ها یا قطعاتی ساخته شده از ماده ساینده با دانه بندی ظریف تعبیه گردیده اند (مانند شکل ۲۸ - ۱۰). این درفش را به میله کار ماشین هونن یا «ماشین سنگ کشی» متصل ساخته و بعد درفش توسط گیره واسطه ای که حرکت نوسانی دارد، با عدم دقت بسیار ناچیزی بطور خودکار به وسط سوراخ قطعه کاری که روی میز ماشین محکم شده است وارد می شود و در هنگام پرداخت کاری، میله کار دو حرکت دورانی و نوسانی یا رفت و آمدی را به ابزار هونن میدهد با سرعت محیطی (70 m/min) تا 50 و در چنین شرایطی، قطعات پرداخت کننده سایشی، براده های بسیار ظریفی را از کار جدا می سازند و معمولاً بوسیله جریان مداومی از نفت سفید یا نفت معمولی چربکاری و در عین حال خنک کاری لازمه را انجام میدهد و با پاشیده شدن نفت، ذرات جدا شده به خارج از محیط پرداخت کاری هدایت میگردد.

طول کورس در عملیات هونن بایستی طوری تنظیم شود که ابزار کار به اندازه $\frac{1}{4}$ طولش از پائین و بالای قطعه کار بیرون آورده شود. فشار اعمال شده از طرف ابزار سنگ کشی به قطعه کار در مقایسه با عملیات سنگ زنی به میزان $\frac{1}{6}$ تا $\frac{1}{9}$ کاهش پیدا می کند و در عمل می توانند سوراخهایی از قطر ۳ تا ۱۰۰۰ میلیمتر را با استفاده از روش هونن، پرداخت کاری نمایند ولی از لحاظ طولی، چندان محدودیتی برای آن وجود ندارد و در مواردی تا بیش از ۱۲ متر در امتداد

طولی را توانسته‌اند بدینوسیله سنگ‌کشی کنند.

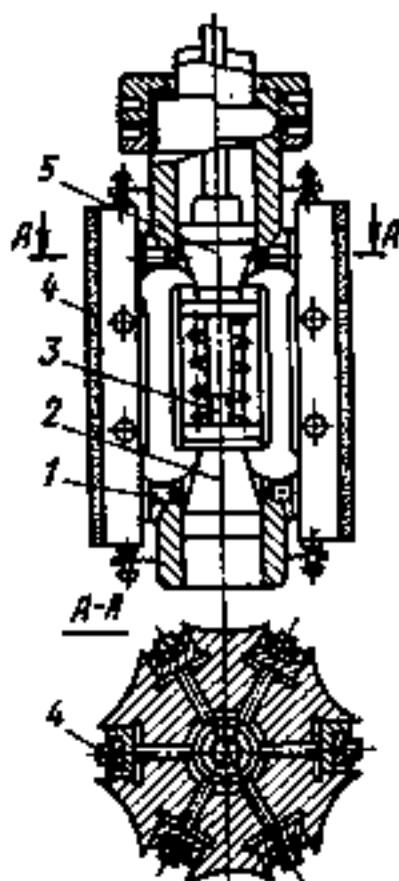

(شکل ۲۸ - ۱۰) مقطعی از نمای شماتیکی ابزار «هونن» و قسمت‌های نگهدارنده آن بر روی ماشین سنگ‌کشی، اعداد مشخص شده روی دو نما، نشانگر اجزاء زیر میباشند:

- ۱ - انگشتی
- ۲ - مخروط پائینی تنظیم شعاعی
- ۳ - بیج تنظیم قطر خارجی ابزار
- ۴ - قطعات پرداخت کاری سایسی
- ۵ - مخروط بالائی تنظیم شعاعی


ماشین‌های هونن «Flowing Machine» - بر حسب نوع عمل سنگ‌کشی مورد نیاز، ماشین‌های هونن، دارای گونه‌های متنوعی خواهند بود که میتوان آنها را شامل هونن‌های خارجی و داخلی و همچنین انواع یک و یا چند محوره دانست و مسلماً از لحاظ استقرار محورشان به رده‌بندیهای افقی و عمودی هم منقسم می‌گردند و چون امکان دارد در مواردی طول کورس پرداخت‌سائی نیز عاملی برای طبقه‌بندی این ماشین‌ها بشمار آید، لذا اصطلاحات «هونن کورس کوتاه» و «هونن کورس بلند» را برای مشخص شدن میدان عمل آنها بکار می‌برند.

در ماشین‌های سنگ‌کشی (یا هونن)، حرکت دورانی محور اصلی از یک جعبه دنده که معمولاً با حالت غیر پله‌ای قابل تنظیم است و به الکترو موتوری مرتبط میباشد تأمین میگردد و حال آنکه حرکت رفت و آمدی ابزار با استفاده از روش هیدرولیکی بوجود می‌آید و در بعضی از مدل‌های ماشین‌های هونن برای این منظور از مکانیزم‌هایی نظیر زنجیر و طناب یا کابل‌های مخصوص، بهره‌گیری می‌کنند.

(شکل ۲۹ - ۱۰) نشان‌دهنده یک نوع ماشین هونن یا سنگ‌زنی پرداخت‌سائی عمودی یا قائم، یک محوره و با کورس متوسط میباشد.

قطر خارجی ابزار آن بین مقادیر ۵۰ تا ۲۰۰ میلی‌متر قابل تنظیم بوده و طول کورس ماکزیمم


سنگ‌کشی آن می‌تواند = ۱۲۵۰ باشد.

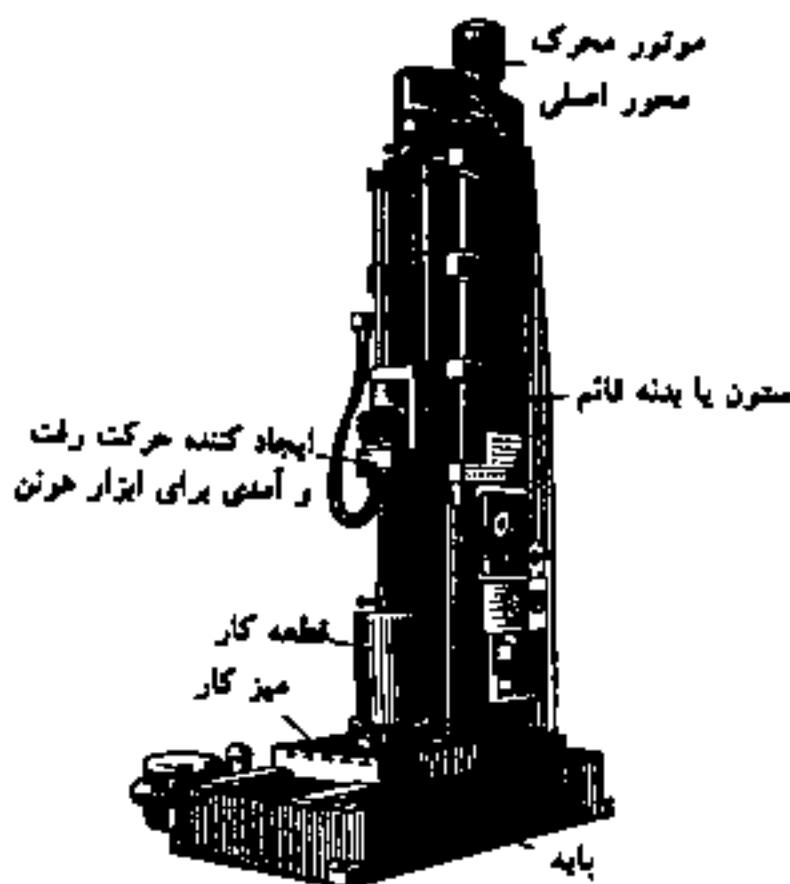

(شکل ۳۹ - ۱۰) نمای ظاهری و قسمتهای اصلی یک نوع ماشین هونن یا سنگ‌کشی پرداخت‌ساز لائم، یک محوره با کورس متوسط.

هونن کورس کوتاه (سنگ‌زنی ارتعاشی) - در این روش پرداختکاری، علاوه بر دو حرکتی که در مورد هونن معمولی بیان شد، به حرکت سومی از نوع لرزشی یا ارتعاشی نیز نیازمند می‌باشند، و در واقع این حرکت سوم مشخص‌کننده «هونن کورس کوتاه» بشمار میرود. قطعه کار حرکتی دورانی و ابزار رفت و آمدی دارد و علاوه بر آن، ابزار هونن، لرزشی با دامنه‌ای ۱ تا ۵ میلی‌متر و تعداد نوسانی بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ دفعه بر هر دقیقه را (باتوجه به شکل شماتیکی ۴۰ - ۱۰) مربوط به سنگ‌زنی لرزشی یک قطعه کار استوانه‌ای) دارا می‌باشند. اثرات پرداختکاری سایشی بصورت خطوطی موجی و ماریج بر سطح کار نمایان میشود. قوس سنگ هونن (Honen) با انحنا قطعات کار در حال سنگ‌زنی ارتعاشی، انطباق دارد و با اعمال سه حرکت ذکر شده نه تنها فرم سیلندری قطعات کار، بلکه مقطع دایره‌ای آنها نیز اصلاح میگردد.

این طرز عمل پرداختکاری بسیار ظریف را میتوان برای صیقل دادن: محورها، سوراخ‌های قطعات کار، کره‌ها، مخروط‌ها و سطوح حلقوی و غیره مورد استفاده قرار داد. در هونن کورس کوتاه، ابتدا سنگ پرداخت با نقاط بلند قطعه کار تماس حاصل می‌کند و چنانچه سنگ پرداخت بکار گرفته شده دارای درجه سختی صحیح و چسبندگی مناسب باشد، در بدو شروع سایش، کار

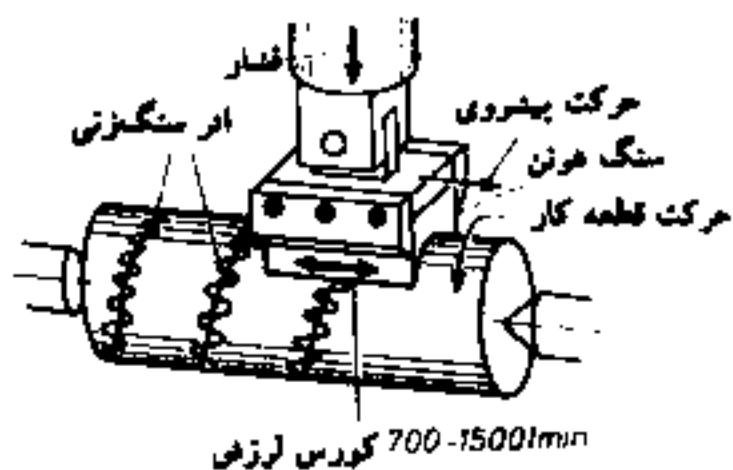

(هونن کورس کوتاه)

(شکل ۴۰ - ۱۰) نمایی تجسمی از سنگزنی ارتعاشی یا لرزشی یک قطعه کار استوانه‌ای شکل بر روی دمانین هونن کورس کوتاه (به جهات حرکات سه گانه مورد نیاز و مشخص شده بر روی شکل، توجه شود)


را خط می‌اندازد و باز یاد شدن سطح تماس، بار برشی دانه‌های سایبند کم می‌شود. در اثر خوردگی سطحی قطعه کار و استهلاک سنگ سنباده، روی سطح سنگ قشری اضافی ایجاد می‌شود که در ادامه عملیات فقط بصورت عمل صیقل کاری اثر می‌گذارد و تا مدتی بعد، از ماده کار برداشته نمی‌شود.

در هر قطعه کار جدید، سنگ بخاطر خشونت یا زبری سطح کار، خود بخود تیز می‌شود و در روش پرداخت سائی تشریح شده، برای کمک به سایش برداختی، از روغن هونن و یا مخلوطی از نفت و روغن بهره‌گیری می‌کنند.

۲ - لپن (واژه آلمانی *Lappen*) یا پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح «Lapping» - اصول اجراء یا طرز عمل «لپن»: این عمل عبارتست از یک نوع پرداخت کاری یا ظریف سائی که میتواند برای قطعات کار تخت و نیز گرد مورد استعمال داشته باشد و با بکارگیری چنین روشی میتوان کیفیت صافی سطوح و همچنین اندازه دقیق و دلخواه را بدست آورد. بسنا بر این لپن یا پرداخت بسیار ظریف سطوح برای انجام عملیات سایش فوق العاده کم و با حداقل عمق زبری سطحی کاربرد داشته و اصول اجراء آن بدینگونه است که بر روی قطعه کار و صفحه گرد دوار که «صفحه لپن» نامیده می‌شود، مواد سایبند آزاد با دانه بندی خیلی ظریف (ذرات نمره No: 200 تا No: 600 به همراه روغن یا نفت و یا مواد متناسب دیگر قبل از شروع کار بوسیله قلم‌مو مالیده یا ریخته می‌شود و صفحه فولادین دیگری که قادر است قطعات کار مشابه را در محل‌های تعبیه شده بر روی سطح فوقانی‌ش جا دهد و در حالی عمل پرداخت تحقق پیدا می‌کند که صفحه نگهدارنده کار و صفحه لپن دارای حرکتی دورانی در جهتی مخالف یکدیگر می‌باشند. قطعات کار در داخل

محل‌های موجود در «قفسه لپن» که از جنس مواد مصنوعی یا چوب‌های و سازه میباشند قرار می‌گیرند و این قسمت معمولاً دارای چرخشی دورانی خارج از مرکز بوده، و قطعه کار را در امتداد شعاع صفحه نیز به حرکت وامیدارد.

کارهای ارجاعی برای عملیات پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح، قبلاً سنگ زده شده‌اند و مقدار اضافی در نظر گرفته شده برای پرداخت با روش لپن در حدود ۵ تا ۲۰ میکرون (معادل ۰/۰۰۵ تا ۰/۰۲۰ میلی‌متر) میباشد که میتوان آنرا با روش لپن دستی و یا ماشینی برداشت و برای این منظور سرعت محیطی متناسب حدوداً 10 m/min تا 20 m/min میباشد ولی برای سطوحی که میبایست پرداختی بسیار عالی تری را دارا باشند لازمست از مقدار سرعت محیطی بکاهند (شکل ۴۱ - ۱۰) نشان دهنده اصول اجراء یا طرز عمل لپن برای قطعات تخت یا مسطح میباشد. لازم به توضیح است که به هنگام لپن یا پرداخت کاری ظریف قطعات کار، مواد سنباده آزاد یا دانه‌های لپن بصورت قشر یا فیلمی مایع بین سطوح کار و ابزار لپن بر روی یکدیگر می‌لغزند و در اثر تغییر جهت مداوم حرکت لغزشی آنها، از حرکت غلطکی بکتواخت دانه‌ها ممانعت بعمل آمده و در نتیجه جلوگیری کردن از چرخش ذرات مزبور، از دو طرف سطوح لغزشی عملی مشابه شایرزی را اجراء می‌کنند.

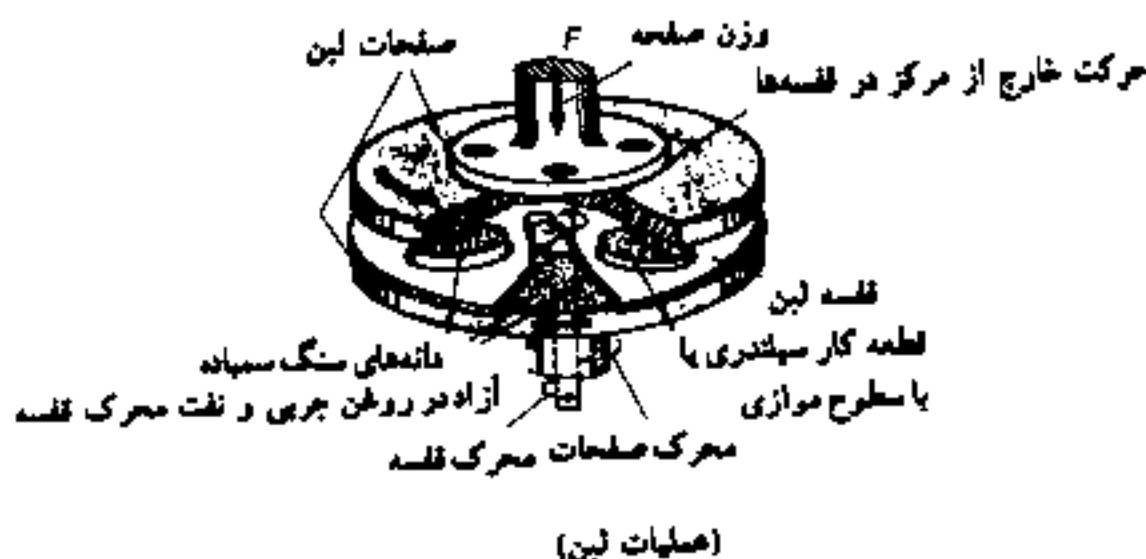

(شکل ۴۱ - ۱۰) نمائی شماتیکی برای نمایاندن اساس لپن با ظریف‌سازی و پرداخت قطعات کار مسطح (به جهات باردهی و دوران صفحات کار و ابزار لپن توجه شود).

مواد لپن و مایعات حمل‌کننده

مواد لپن برای پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح کار، متناسب با جنس و نوع سطحی که از قطعه کار مورد نظر میبایست پرداخت شود انتخاب می‌گردد. برای پیش پرداخت فولادهای

آبداده شده و با بدون آب و همچنین چدن‌ها و برنرها، پودر کروند یا اکسید آلومینیوم Al_2O_3 با دانه بندی بسیار ریز، و برای آخرین پرداخت اکسید کرم Cr_2O_3 (با رنگی متعادل به سبز) مصرف می‌شود و این مواد را معمولاً با نفت و روغن بصورت خمیری رقیق در می‌آورند و چنانچه سطوح کار فوق‌العاده سخت باشند، گردالماس برای اینگونه موارد کاربرد خواهد داشت. مواد حمل کننده ذرات لپن از اصطکاک فلزی بین ابزار لپن و قطعه کار بر روی یکدیگر جلوگیری بعمل آورده و در عین حال عاملی برای خنک کاری و روغن کاری دانه‌های ساینده محسوب شده و ضمناً دانه‌های فرسوده شده و مواد سائیده شده را از سطوح کار تمیز می‌کنند. مواد حمل کننده‌ای که بیشتر از همه در عملیات لپن از آن‌ها بهره‌گیری می‌شود عبارتند از: نفت (منظور نفت معمولی یا نفت سفید Kerosine) - روغن - تریانتین - تالک - بسترن - بنزول - آب سود دار و الکل‌های متناسب و غیره. مایعات لپن غلیظ قشر ضخیمی را بوجود می‌آورند که در چنین شرایطی دانه‌های لپن بدون داشتن خاصیت برشی، غوطه‌ور خواهند ماند و از کارائی آن‌ها به‌میزان زیادی کاسته می‌شود و ماده‌ای که بیشتر از همه در این گونه پرداخت سائنی‌ها مورد استعمال دارد، مخلوطی است از نفت و یک نوع روغن خاص بنام «گلایتول» (واژه آلمانی Gleitöl) و نفت، و در حالتی است که مجموعه آن دو را یکبار برده باشند. در هنگامیکه نفت از حد معمول بیشتر باشد، برش تیز بوده و در مواردی که میزان روغن را زیادتر انتخاب کرده باشند، برش ظریف‌تر انجام گرفته و مقدار اثرات «خش» بجای مانده کاهش پیدا کرده و سطوح کار کمتر مخبط (خط خطی) خواهند شد.

ابزار لپن «Lapping Tool»

اصولاً ابزارهای لپن وظیفه اصلیشان فشردن دانه‌های لپن بر بالای قطعات کار بوده و میبایست آن‌ها را طوری راهنمایی کنند که فرم دقیق ابزار بر روی صفحه لپن شونده انتقال پیدا کند و روی همین اصل است که میبایستی تا حد ممکنه، شکل هندسی ایدآل را که میتواند بعنوان مثال: مسطح، استوانه‌ای و یا کروی و سایر اشکال دلخواه باشد را برایش قائل شوند.

چنین ابزارهایی لازمت حتی الامکان نسبت به قطعه کار نرم‌تر انتخاب گردند تا به هنگام اعمال فشارهای نسبتاً کم گیرائی کاملاً دقیق ذرات لپن کاری عاید شود، ولی نبایستی از حد معینی نرم‌تر انتخاب شوند چون در آن صورت به سرعت فرم اصلی خود را از دست میدهند و در ضمن نباید خلل و فرجی در سطوح ابزار لپن دیده شود چون وجود آن‌ها موجب چسبیدن مواد پرداخت کاری بسیار ظریف، بطور محکم به صفحه لپن می‌شود و در نتیجه کیفیت سطوح مطلوب حاصل نخواهد گردید.

چدن‌های خاکستری پرلیتی ویژه‌ای که در عین حال از تراکم خوبی برخوردار هستند،

میتوانند ماده متناسبی برای ساختن ابزارهای لپن سطوح صاف و گلوله‌های مختلف و درن‌ها و غیره محسوب شوند و حدود درجه سختی آن‌ها با توجه به سختی سنجی با روش برینل که عدد سختی برینل می‌باشد در حدود 200 Kp/mm^2 تا 140 Kp/mm^2 (مخفف شده کلمات انگلیسی Brinell hardness number) در نظر گرفته شود. (لازم به یاد آورست که در روش سختی - سنجی برینل، ساچمه‌های کروی شکل فولادین بسیار سخت و با قطرهای استاندارد شده را با نیروهای معینی به سطح کار نرم‌تر از ساچمه، می‌فشارند و بعد از اندازه‌گیری قطر دایره اثر بجای مانده d بر روی سطح کار و مشخص بودن D یعنی قطر ساچمه و نیروی فشاری F از رابطه:

$$\text{B.h.n.} = \frac{F}{\frac{\pi D}{4} (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

عدد سختی برینل را بر حسب Kp/mm^2 بدست می‌آورند و در واقع مخرج فرمول فوق - الذکر، عبارتست از سطح عرفین کروی بجای مانده از اثر دادن ساچمه کروی شکل بر روی کار مورد سنجش برای سختی سنجی با روش یاد شده در بالا). در فرمول فوق d و D بر حسب میلی‌متر و F بر حسب کیلو پوند می‌باشد.

عملیات لپن


با توجه به شرحی که در مورد اصول اجرای این روش پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح بیان شد، عملیات لپن کاری را میتوان به دو گروه کلی زیر تقسیم‌بندی کرد که عبارتند از:

الف - لپن دستی: که مجموعاً روشی سهل و آسان بشمار آمده و با وسایل نسبتاً ساده‌ای قابل اجراست، به نحوی که در لپن کاری مسطح، قطعه کار بر روی صفحه لپن در شرایطی که بر روی سطوح پرداخت شونده‌اش مواد یا مخلوط لپن مالیده شده است، بوسیله دست در مسیرهای دایره‌ای شکل و یا لغزشی و در امتداد خطوط نامنظم حرکت داده می‌شود و طوری این عمل را انجام میدهند که سطوح تماس همواره در حال تعویض باشند و چنانچه لپن کاری خارجی و داخلی قطعات مدور در مد نظر باشد، به درن‌های ویژه‌ای نیازمند خواهند بود، امکان دارد که برای قطعات گرد، لپن کاری را با استفاده از ماشین‌های تراش معمولی و یا ماشین‌های مته که درن لپن را وادار به چرخش می‌کند اجرا نمایند.

ب - لپن ماشینی: در سری سازی یا تولید انبوه از ماشین‌هایی که مختص عملیات لپن طراحی و ساخته شده‌اند بهره‌گیری می‌کنند، بسته به اینکه قطعات کار تخت و یا گرد باشند، دارای صفحه لپن و ابزار لپن متناسب می‌باشند.

قطعات کار در قالب‌ها یا قفس لپن که همانند گیره‌ای عمل می‌کنند محکم گردیده و مابین

سطوح پرداخت شونده و ابزار پرداخت کاری، ماده لپن با قلم مو مالیده شده و یا پمپی این عمل را انجام میدهد و به هنگام سایش پرداختی، صفحه یا چرخ روئی به سمت پائین می آید، و در نتیجه سنگینی خود آن و یا فشار اضافی دیگری که بدان اعمال می شود، بسط فکار فشرده می شود و قالب های نگهدارنده کار و قطعات کار همراه آن ها، به غیر از حرکت دورانی دسته جمعی، دارای حرکت لنگ نیز خواهند بود و در عین حالی که غلط می زنند، حرکتی لغزشی هم خواهند داشت. بعنوان مثال، در مورد نمونه کارهای لپن ماشینی شده نتایج زیر بدست آمده است: پرداخت کاری ماشینی برای ۲۴ عدد میله گزن پین یا انگشتی پیستون، به قطر ۲۴ میلیمتر و طول ۱۰۰ میلیمتر که اضافه قطری معادل ۰/۰۱ میلیمتر برای هر کدامشان در ابتدای عملیات وجود داشته، در شرایطی که اکسید کرم ماده اصلی لپن کاری بوده است، به زمانی برابر ۱۰ دقیقه احتیاج داشته و پرداخت بسیار ظریف را با تolerانس ۰/۰۰۱ میلیمتر با تمام رسانیده اند (شکل ۴۲ - ۱۰) نشان دهنده ماشین لپن میباشد.

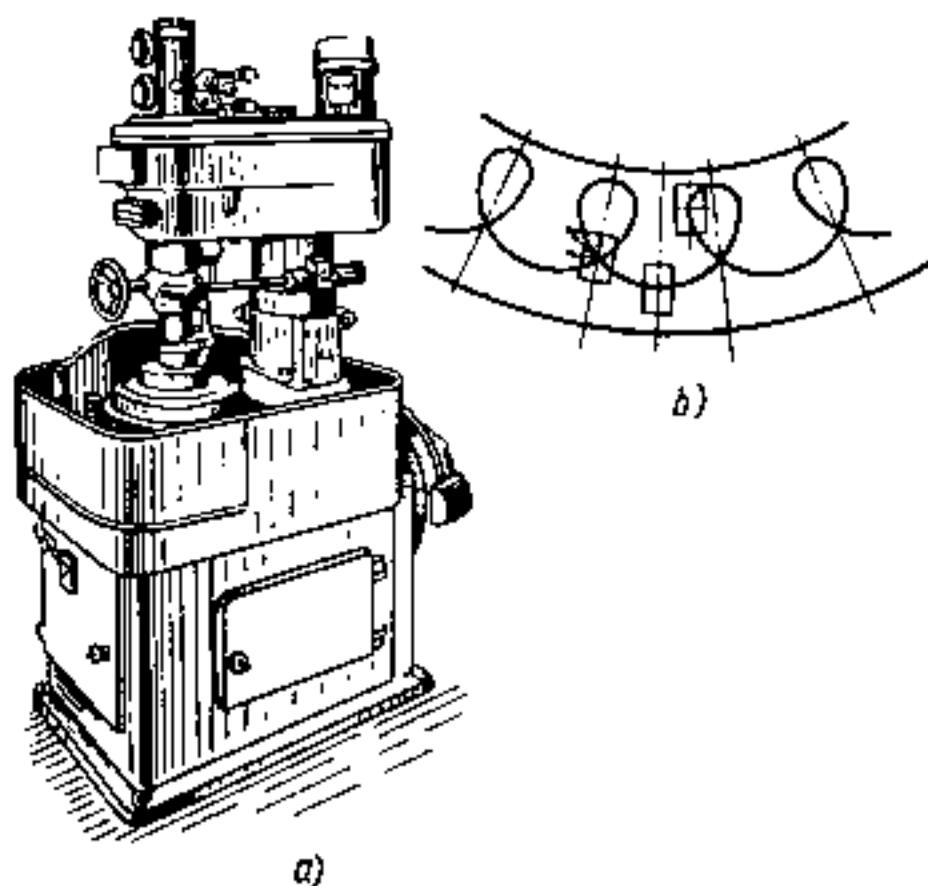

(شکل ۴۲ - ۱۰) (a) نمای ظاهری ماشین لپن یا پرداخت کاری بسیار ظریف سطوح (b) مسیر حرکات داده شده به صفحه لپن

لپن تشعشعی

لپن تشعشعی به روشی گفته می شود که مخلوطی نسبتاً رقیق از مایع لپن که میتواند دانه های


لپن غوطه‌ور شده در آب باشد را بوسیله پیستوله‌ای که به هوای فشرده مرتبط است با سرعتی در حدود $2/5$ برابر سرعت سیر صوت در هوا (یعنی تقریباً $850 \text{ m/Sec} = 2/5 \times 340$) بر روی سطوح قطعات کار بپاشند.

از سرعت برگشت دانه‌های لپن، بعلت وجود قشر یا فیلم نازکی از مایع لپن کاری بجای مانده بر روی سطح کار، مقداری کاسته می‌شود و در عین حال دانه‌های لپن برای تمیز کردن زبری یا خشونت سطحی به حرکت درمی‌آیند و تشعشع مواد لپن باعث ایجاد تحرک در دانه‌های ساینده شده و فشار سطحی تولیدی، ناهمواری‌های ظریف که هدف حذف کردن آن‌ها بوده است را از بین می‌برد. درست اجراء کردن لپن تشعشعی بمیزان زیادی به زاویه صحیح پاشش مایع لپن وابستگی دارد و انتخاب صحیح آن سطحی صاف و صیقلی را عاید می‌سازد (حداکثر براده‌برداری تحت زاویه 45° بوجود می‌آید و با کم شدن آن مقدار براده‌برداری سایشی نیز تنزل پیدا می‌کند).

پرداخت کاری با روش غلطکی «Burrishing by Rolling method»

ایجاد کردن جلای فلزی با روش غلطکی برای سطوح کار، روشی است که میتواند صافی سطوح را با کیفیت مرغوب بدست دهد و در عین حال دقت ماشینکاری بالایی را نیز عاید سازد. این طریقه پرداخت کاری خاص، مبتنی بر این اصل است که غلطک‌هایی فولادین و سخت شده (مطابق شکل «۳۳ - ۱۰» که در یک یا چند ردیف) به سمت کار فشرده میشوند و حرکت باری طولی را ممکن است خود قطعه کار دارا باشد.

نیروهای شعاعی قابل توجهی که در پرداخت کاری با طریقه غلطکی ظاهر میشوند، سبب فشرده شدن لایه‌های سطحی کار شده و بدین ترتیب تنش فشاری قابل تحمل بوسیله آن‌ها افزایش

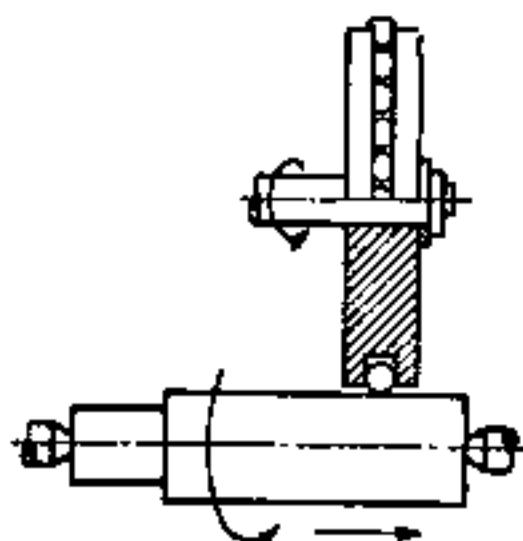

(شکل ۳۳ - ۱۰) شکل شماتیکی اصول پرداخت کاری یک محور با روش غلطکی بر روی ماشین‌های گردسانی

پیدا خواهد کرد و با بهارت دیگر، اینگونه پرداخت کردن اثرات فاحشی در ازدیاد مقاومت سطحی در برابر فرسایش و نیز افزایش عمر مفید اجزاء ماشینیه که این عمل در مورد سطوحشان اجراء شده، بجای میگذارد. بالا بردن مقاومت در برابر فرسودگی بوسیله فرایند فوق‌الذکر با میزان قابلیت تراکم مواد تشکیل‌دهنده سطوح قطعات کاریکه با این روش جلا داده میشوند متناسب است. قسمت‌هایی از محورهایی را که میخواهند در داخل یا تاقان مستقر شده و کار کنند، پس از آنکه عملیات فلز تراشی اولیه‌شان پایان رسیده باشند را با غلطک زدن پرداخت کرده و همراه با آن، لایه‌های سطحیشان را نیز تراکم می‌سازند و برای این منظور آنها را بر روی سرغکهای دستگاهی همانند ماشینهای گردسانی سوار کرده و با دور متناسبی و ادا به چرخش می‌تمایند و دیسک مخصوصی که در شیار پیرامونش غلطک‌هایی که معمولاً کروی شکل یا ساچمه‌هائسی فولادین بر کرده‌اند تماس خارج می‌سازند. ساچمه‌ها نحوه استقرارشان در شیار دیسک ابزار پرداختکاری طوریست که در عین حال آزاد بودن، سقوط هم نخواهند کرد، غلطک‌های در حال چرخش تحت تأثیر نیروی گریز از مرکزی که بدانها وارد می‌شود بسمت سطوح کار سوار شده بر روی محور ماشین فشرده می‌شوند و همانطور که در بالا هم به آن اشاره شد، حرکت یاری طولی نیز برای پوشیده شدن تمامی سطح پرداخت‌شونده در سیستم کاری ماشین پیش‌بینی شده است و نیروی گریز از مرکز هم مستقیماً با تعداد دوران بر هر دقیقه دیسک ناقل غلطک‌ها تناسب خواهد داشت و چنین روشی را میتوان برای محورهای نسبتاً نازک و باریک در صورت نیاز بکار برد و آنها را جلا داد.

براده برداری های الکتریکی


مقدمه:

براده برداریهای مختلف از قطعات کار، توسط ماشینهای ابزاری مانند: ماشینهای تراش، فرز، مته، صفحه تراش و سایر ماشینهای ابزار اختصاصی، جزو روش های مکانیکی ساخت قطعات محسوب میشوند و با تحقیقاتی وسیع که در سال های اخیر به منظور دسترسی به طرق براده برداری فیزیکی انجام گرفته، متدهای نوپهوری در ماشین سازی که مبتنی بر بعضی از پدیده های فیزیکی هستند، پیدا شده اند که میتوان براده برداری های با روش های: جرقه ای (اسپارک) - الکترو لیتی - ماوراء صوتی (Ultrasonic) - اشعه لیزری و غیره را نام برد که از میان آنها دو طریقه اول را که عمومی تر شده و تکامل بیشتری را پیدا کرده اند باختصار مورد بررسی قرار میدهیم.

۱ - براده برداری جرقه ای (روش اسپارک Spark)

ماشین ها یا دستگاههایی که با روش جرقه ای برای ساختن سنبه ها و ماتریس های کششی و برشی بکار گرفته شده اند، اساس عملکردشان بر مبنای حذف براده بین قطعه کار هادی جریان و الکتروود ویژه آن میباشد. کار به میز ماشین بسته شده و به قطب دارای پتانسیل منفی (-) مرتبط است و الکتروود نسبت به آن پتانسیل مثبت (+) خواهد داشت (با توجه به شکل شماتیکی ۱۵ - ۱۱ که نمایانگر اساس کار ماشین اسپارک میباشد).

جریان متناوب ورودی به سیستم الکتریکی ماشین که به عنوان مثال میتواند از شبکه برق ۳۸۰ ولتی یا فرکانس یا توانر ۵۰ هرتز تأمین شود، ابتدا به یک دستگاه مبدل یا کنورتور Converter مخصوصی که هم ولتاژ و همچنین فرکانس را تغییر میدهد داده می شود و جریانی متناوب با ولتاژ کمتری مثلاً ۵۰ ولت و توانر بیشتری مانند ۴۹۰ هرتز تهیه می کنند و آنگاه با عبور دادن از یکسو ساز یا یکسو کننده جریان (رکتیفایر Rectifier)، نوعی جریان مستقیم ضربه ای بدست می آورند که به کار و الکتروود مخصوص رسانیده می شود. ضربان های ناشی از تغذیه الکتریکی متوالی، براده های بسیار ریزی را از کار جدا میسازد و در عین حالی که الکتروود تدریجاً خورده می شود، فاصله نوک آن تا سطح کار به میزان دقیقی توسط دستگاه ویژه ای ثابت می ماند و

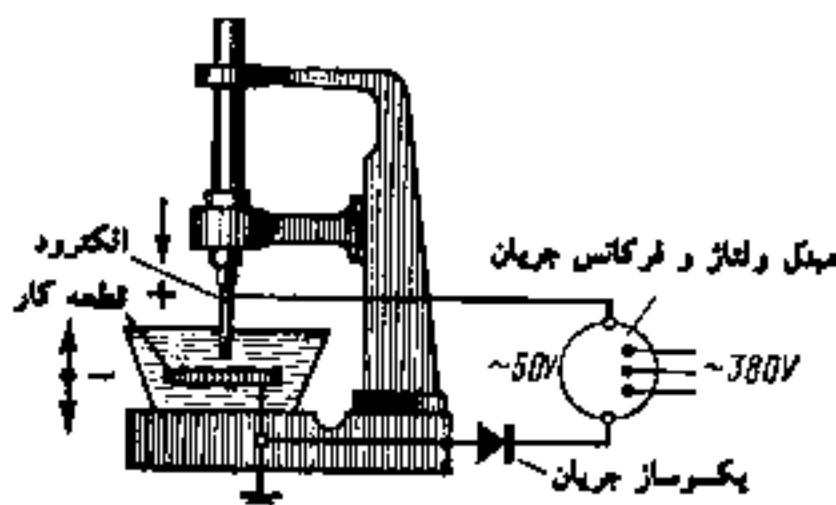

(شکل ۱ - ۱۱) اصول ساختمان ماشین براده برداری جرحه‌ای یا اسپارک

قطعه کار در شرایطی قرار دارد (با توجه به شکل شماره ۱ - ۱۱) که بالای آن را «مایع عایق» و متناسب مانند نفت یا روغن‌های با غلظت کم نظیر روغن ترانسفورماتور و غیره فرا گرفته یا به‌بارت دیگر، کار در روغن غرق می‌باشد. مصرف الکتروود بین ۲۵٪ تا ۳۰٪ نسبت به میزان فلز جدا شده در اثر جرقه‌زنی خواهد بود. یکی از بزرگترین مزایای این روش آن است که می‌توان آن را برای براده برداری از اجسام بسیار سخت که سایر ابزارهای معمولی بر آن کارگر نیستند، بکار گرفت و لذا روش اسپارک برای ماشینکاری قطعات ساخته شده از کربور تنگستن (یا کاربرد تنگستن که ماده ایست فوق‌العاده سخت که از ترکیب شدن فلز تنگستن یا ولفرام با کربن بدست می‌آید) مورد استعمال قرار داد.

قسمت‌های اصلی ماشین براده برداری با جرقه الکتریکی عبارتند از:

۱ - بدنه ماشین ۲ - میز کار و مکانیزم‌های ایجادکننده حرکات لازم برای آن ۳ - مقرب یا جای استقرار الکتروود مخصوص ۴ - قطعات و دستگاههای متعلق به مدار الکتریکی برای بوجود آوردن جریان مستقیم ضربه‌ای.

ضمناً لازم به یادآوریست که مایع عایق الکتریکی برای رسیدن به اهداف زیر در ماشین‌های اسپارک کاربرد خواهد داشت:

۱ - جذب گرمای ناشی از تخلیه‌های الکتریکی ناحیه عمل جرقه‌زنی.

۲ - ایجاد کردن محیطی برای غوطه‌ور شدن براده‌های جدا شده.

۳ - دور ساختن براده‌ها از محل تولیدشان.

۴ - جلوگیری از چسبیدن ذرات براده ریز به الکتروود یا به قطعه کار و یا به یکدیگر.

در این روش فشار مکانیکی به دستگاه وارد نخواهد شد و دقت‌هایی تا 0.005 mm می‌توان

از طریق «براده برداری اسپارکی» انتظار داشت و ماشین‌هایی که جدیداً بر این مینا ساخته شده‌اند

به کامپیوتر هم مجهز شده‌اند تا جزئی‌ترین عملیات ماشین را تحت کنترل درآورند.

۲ - براده‌برداری با روش الکترولیت «Electrolyte»


میتوان اساس کار براده‌برداری با روش الکترولیتی یا الکتروشیمیایی را عکس عمل «آبکاری الکتریکی» (مانند آب کرم کاری، آب نیکل کاری و غیره) که مبتنی بر قانون فاراد می‌باشد، دانست. محیط عمل شباهتی ظاهری با روش اسپارک یا براده‌برداری جرقه‌ای دارد، ولی به صورتی نیست که بتوان آن‌ها را جایگزین یکدیگر نمود. در این طریق، به درون محیط عمل الکتروشیمیایی که با جداره‌ای عایق از شیشه و یا پلاستیک متناسب پوشیده شده است، «مایعی هادی یا رسانا» که از نظر علمی «الکترولیت» نامیده می‌شود، می‌ریزند.

الکتروود متصل به «کاتد یا قطب منفی» را ممکن است از هر ماده و رسانای الکتروسیته انتخاب کرد و آن را به سوی «آند یا قطب مثبت» که در واقع همان قطعه کار در حال براده‌برداری شدن با روش الکتریکی می‌باشد، هدایت کرد و پیشروی مزبور بوسیله یک سیستم کنترل اتوماتیک تحقق خواهد یافت و در خلال اجرای عملیات، پمپی الکترولیت ریخته شده به داخل منطقه ماشینکاری را در مدار مربوطه پمپاژ می‌کند، تا در حین دور ساختن براده‌ها از محل تولیدشان، یکنواختی دمای لازم را نیز بکمک وسائلی که در مسیر جریان الکترولیت پیش‌بینی شده است بوجود آورد.

الکترولیت یا مایع رسانای روش الکتروشیمیایی، میتواند محلولی از نمکهای شیمیایی معدنی (که پس از انحلال در آب قابلیت یونیزاسیون یا ایجاد کردن «یون» را دارا هستند) که برای شرایط کاری مورد نظر تناسب داشته باشد، مثلاً نمک طعام یا کلرور سدیم (یا کلرید سدیم بفرمول NaCl) اختیار گردد.

بطور کلی الکترولیت‌های لازم برای اینگونه عملیات را از انواعی انتخاب می‌کنند که فاقد خاصیت خوردندگی بوده و تمایلات اسیدی یا بازی نداشته باشند و به پوست بدن کارگرانی که امکان دارد با آن‌ها تماس پیدا کنند و همچنین به قطعه کار و سایر قطعات آسیبی نرسانند. اختلاف پتانسیل جریان مستقیم مورد نیاز که از منبعی با قابلیت تنظیم ولتاژ تأمین می‌گردد، در حدود ۵ تا ۲۵ ولت خواهد بود و مسلماً دستگاههای الکتریکی، رابطی بین قسمت فوق‌الذکر و شبکه برق جریان متناوب، این خواسته را عملی می‌سازد.

تغییرات دمای الکترولیت مورد مصرف در براده‌برداری با روش الکتروشیمیایی، اثرات فاحشی در میزان براده‌برداری داشته و در مواردی که تنظیمات لازم برایش اعمال نشده باشد، میتواند کار را ضایع کند و روی همین اصل در سیستم کار ماشینی که با این طریق کار می‌کند باید تدابیری بیندیشند که با دقت خوبی این عامل را تحت کنترل درآورند و در این صورت روش

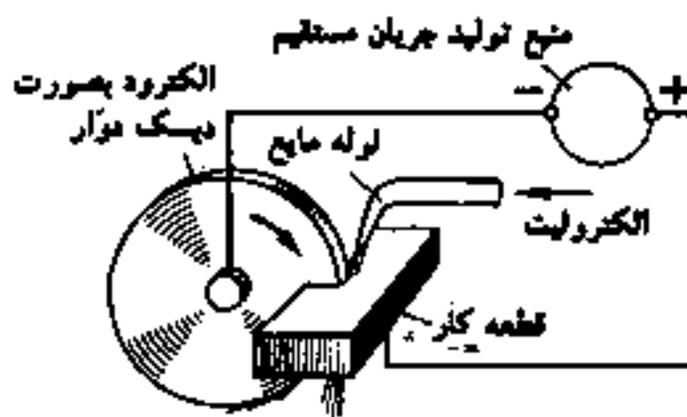

(شکل ۲-۱۱) نمای شماتیکی اصول براده برداری الکترولیتی یک قطعه کار، در حالتی که از الکترودی به شکل «دیسک دوار» استفاده کرده باشند.

تشریح شده از مزایای زیر بهره مند خواهد بود:

- ۱- میزان از بین رفتن الکتروود دستگاه ناچیز بوده و لذا عمر مفید آن زیاد خواهد بود.
- ۲- مقطعی از کار که با روش الکترولیتی براده برداری شده از کیفیت صافی سطوح خوبی برخوردار بوده و در آن پلیسه و خطوط ماشینکاری‌های مکانیکی مشاهده نمی‌گردد.
- ۳- با این روش ممکن است، سوراخهایی با قطر بسیار کم در قطعات کار بوجود آورد.
- ۴- در مدت زمان نسبتاً کمی، براده برداری الکترولیتی با حجمی زیادتر نسبت به سایر روش‌ها امکان پذیر است.

اطلاعات فنی مورد نیاز برای طراحی و ساخت «ابزارهای خان کشی»

برای ساختن ابزارهای گران قیمت و در عین حال پیچیده خان کشی، معمولاً به یک سری اطلاعات و یا معلومات و داده‌های فنی، جهت طراحی دقیق شکل مقطع و نیز فرم دندان‌های آن دارند و برای این منظور مشخصات زیر میبایست شناخته شده باشند:

- ۱- نوع و جنس ماده‌ای که قرار است خان کشی شود.
- ۲- اندازه و شکل مقطعی که لازم است خان کشی گردد.
- ۳- کیفیت صافی سطوح مورد نظر.
- ۴- سختی ماده در حال ماشینکاری شدن.
- ۵- مقدار تفرانس مجاز برای ساخت قطعه کار.
- ۶- تعداد قطعاتی که میبایست با روش خان کشی تولید گردند.
- ۷- نوع ماشین‌هایی که ابزار ساخته شده را بکار خواهد برد.
- ۸- طریقه نگهداشته شدن یا بسته شدن دنباله‌های سوزن خان کشی به ماشین مربوطه.
- ۹- مقدار فشار قابل تحمل، که منجر به شکستن و یا صدمه دیدن آن نشود.

منابع و مراجع اصلی که در تهیه مطالب کتاب استفاده شده است

- 1 - Metalwork Technology and practice by: Oswald A.Ludwig.
- 2 - Shop Theory by: Anderson Tatro
- 3 - Machine Tool Design Vol. I by: N.Acherkan
- 4 - Manufacturing processes by: Myron L.Begeman.
- 5 - Engineering Manufacturing processes by: D.Maskov
- 6 - Workshop Technology part II by: W.A.J. Chapman.
- 7 - Basic Engineering processes by: S.Crawford
- 8 - Machine Tools for Metal Cutting by: W.H.Armstrong
- 9 - Machine Tools by: N.Chernov
- 10 - Elements of Lathe Work by: Brushtein
- 11 - Fundamentals of Milling practice by: S.Avrutin
- 12 - Planing and Broaching Machines published by: Stankoimport Co.
- 13 - Slotters published by: Stankoimport Co.
- 14 - Automatic and Semi-Automatic Lathes by: B.L.Boguslavsky
- 15 - Machine Design by: M.Movnin
- 16 - Grinding and Measuring published by: Fortuna-Werke Co.
- 17 - Milling Machines Published by: Stankoimport Co.
- 18 - Pneumatic Power Published by: Vega Enterprises

۱۹ - کتاب در اطراف ماشینهای افزار - از انتشارات مؤسسه گئورگ وسترومان
برانشویگ - آلمان.

۲۰ - کتاب مواد و فرایندهای تولید - جلد سوم، تألیف: ای، پال. دگارمو ترجمه: علی
حائریان.

۲۱ - هیدرولیک در ماشین آلات - مهندس محمد طیب خلیلی

۲۲ - آموزش هیدرولیک - مهندس محمدتقی میهندوست

۲۳ - آموزش پنوماتیک - مهندس محمدتقی میهندوست

۲۴ - مبانی پنوماتیک - مهندس فرامرز خضرائی

۲۵ - اصول علمی و عملی الکتریسیته - مهندس سالم پرهامی

۲۶ - الکتریسیته صنعتی - مهندس محمد مظفر زنگنه

۲۷ - سیستمهای کنترل عددی - دکتر محمدعلی شفیعا

۲۸ - آشنائی با کامپیوتر و داده پردازی - لطف علی بخشی

